### (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



# - 1 1888 | 1 1888 | 1 1888 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 1885 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884

### (43) 国際公開日 2005 年10 月6 日 (06.10.2005)

**PCT** 

# (10) 国際公開番号 WO 2005/093864 A1

(51) **国際特許分類**<sup>7</sup>: **H01L 35/22**, C04B 35/495, 35/50, H01L 35/32, 35/34, H02N 11/00

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2005/005133

(22) 国際出願日:

2005年3月22日(22.03.2005)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2004-088290 2004 年3 月25 日 (25.03.2004) J


(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 独立 行政法人産業技術総合研究所 (NATIONAL INSTI-TUTE OF ADVANCED INDUSTRIAL SCIENCE AND TECHNOLOGY) [JP/JP]; 〒1008921 東京都千代田区 霞が関一丁目 3番 1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 三原 敏行 (MI-HARA, Toshiyuki) [JP/JP]; 〒5638577 大阪府池田市緑丘1丁目8番31号 独立行政法人産業技術総合研究所 関西センター内 Osaka (JP). 舟橋良次 (FUNA-HASHI, Ryoji) [JP/JP]; 〒5638577 大阪府池田市緑丘1丁目8番31号 独立行政法人産業技術総合研究所関西センター内 Osaka (JP). 明渡純 (AKEDO, Jun) [JP/JP]; 〒3058564 茨城県つくば市並木1-2-1 独立行政法人産業技術総合研究所内 Ibaraki (JP). 馬場創(BABA, Sou) [JP/JP]; 〒3058564 茨城県つくば市並木1-2-1 独立行政法人産業技術総合研究所内 Ibaraki (JP). 三上 祐史 (MIKAMI, Masashi) [JP/JP]; 〒5638577

/続葉有/

- (54) Title: THERMOELECTRIC CONVERSION ELEMENT AND THERMOELECTRIC CONVERSION MODULE
- (54) 発明の名称: 熱電変換素子及び熱電変換モジュール

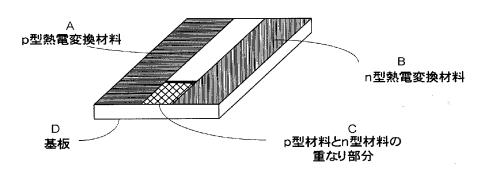

- A p-TYPE THERMOELECTRIC CONVERSION MATERIAL
- B n-TYPE THERMOELECTRIC CONVERSION MATERIAL
- C OVERLAPPING PART OF p-TYPE MATERIAL AND n-TYPE MATERIAL
- D SUBSTRATE

(57) Abstract: A thermoelectric conversion element comprising a thin film of p-type thermoelectric conversion material and a thin film of n-type thermoelectric conversion material that are formed on an electrically insulating substrate and connected electrically, characterized in that the p-type thermoelectric conversion material and the n-type thermoelectric conversion material are selected, respectively, from specific composite oxides having a positive Seebeck coefficient and specific composite oxides having a negative Seebeck coefficient. A thermoelectric conversion module employing the thermoelectric conversion element and a thermoelectric conversion method are also provided. In the thermoelectric conversion element, the p-type thermoelectric conversion material and the n-type thermoelectric conversion material are formed in a thin film form on the electrically insulating substrate; since the thermoelectric conversion element can be formed on a substrate of arbitrary shape, it can be formed in a variety of shapes.

(57) 要約: 本発明は、電気絶縁性基板上に形成された p 型熱電変換材料の薄膜と n 型熱電変換材料の薄膜を電気的に接続してなる熱電変換素子であって、 p 型熱電変換材料及び n 型熱電変換材料が、それぞれ、正のゼーベック係数を有する特定の複合酸化物と、負のゼ



大阪府池田市緑丘1丁目8番31号独立行政法人産業技術総合研究所関西センター内 Osaka (JP).

- (74) 代理人: 三枝 英二, 外(SAEGUSA, Eiji et al.); 〒 5410045 大阪府大阪市中央区道修町 1-7-1 北浜 TNKビル Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### 添付公開書類:

─ 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。 WO 2005/093864 1 PCT/JP2005/005133

# 明細書

熱電変換素子及び熱電変換モジュール 技術分野

- [0001] 本発明は、熱電変換素子、熱電変換モジュール及び熱電変換方法に関する。 背景技術
- [0002] 我が国では、一次供給エネルギーからの有効なエネルギーの得率は30%程度であり、約70%ものエネルギーを熱として大気中に廃棄している。また、工場、ごみ焼却場などにおいて燃焼により生ずる熱も、他のエネルギーに変換されることなく大気中に廃棄されている。このように我々人類は、非常に多くの熱エネルギーを無駄に廃棄しており、化石エネルギーの燃焼等の行為から僅かなエネルギーしか獲得していない。
- [0003] エネルギーの得率を向上させるためには、大気中に廃棄されている熱エネルギーを利用することが有効である。そのためには熱エネルギーを直接電気エネルギーに変換する熱電変換は効果的な手段と考えられる。熱電変換とはゼーベック効果を利用したものであり、熱電変換材料の両端に温度差をつけることで電位差を生じさせ、発電を行うエネルギー変換法である。
- [0004] このような熱電変換を利用する発電、即ち、熱電発電では、熱電変換材料の一端を 廃熱により生じた高温部に配置し、もう一端を大気中に配置して、両端に外部抵抗を 接続するだけで電気が得られ、一般の発電に必要なモーターやタービン等の可動装 置は全く必要ない。このためコストも安く、燃焼等によるガスの排出も無く、熱電変換 材料が劣化するまで継続的に発電を行うことができる。また熱電発電は高出力密度 での発電が可能であるため、発電器(モジュール)そのものが小型、軽量化でき携帯 電話やノート型パソコン等の移動用電源としても用いることが可能である。
- [0005] この様に、熱電発電は今後心配されるエネルギー問題の解決の一端を担うと期待 されている。熱電発電を実現するためには、高い変換効率を有し、耐熱性、化学的 耐久性等に優れた熱電変換材料により構成される熱電変換モジュールが必要となる

- [0006] これまでに高温・空気中で優れた熱電性能を示す物質として、 $Ca_3Co_4O_9$ 等の $Co_2$ 系層状酸化物が報告されており、熱電変換材料についての開発は、進行しつつある(例えば、下記非特許文献1参照)。
- [0007] しかしながら、熱電変換材料を用いて効率の良い熱電発電を実現するために必要となる熱電変換モジュール、すなわち発電器の開発が遅れているのが現状である。 非特許文献1:R. Funahashiら、Jpn. J. Appl. Phys. 39, L1127 (2000).

発明の開示

発明が解決しようとする課題

- [0008] 本発明は、上記した従来技術の現状に鑑みてなされたものであり、その主な目的は、熱電発電を実現するために必要な高い変換効率を有し、且つ熱的安定性、化学的耐久性等に優れた熱電変換素子及び熱電変換モジュールを提供することである。 課題を解決するための手段
- [0009] 本発明者は、上記した目的を達成すべく鋭意研究を重ねてきた。その結果、特定の複合酸化物からなるp型熱電変換材料とn型熱電変換材料の薄膜を電気絶縁性基板上に形成し、p型熱電変換材料の一端とn型熱電変換材料の一端を電気的に接続することによって得られる素子は、高い変換効率と良好な導電性を有し、且つ熱的安定性、化学的耐久性等も良好であり、熱電変換素子として優れた性能を発揮し得るものであることを見出し、ここに本発明を完成するに至った。
- [0010] 即ち、本発明は、下記の熱電変換素子、熱電変換モジュール及び熱電変換方法を 提供するものである。
  - 1. 電気絶縁性基板上に形成されたp型熱電変換材料の薄膜とn型熱電変換材料の薄膜を電気的に接続してなる熱電変換素子であって、
  - (i)p型熱電変換材料が、
  - 一般式(1):  $Ca_a^1 Co_a^2 O_e$  (式中、 $A^1$ は、Na、K、Li、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Ni、Cu、Zn、Pb、Sr、Ba、Al、Bi、 $Yおよびランタノイドからなる群から選択される一種又は二種以上の元素であり、<math>A^2$ は、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Ni、Cu、Ag、Mo、W、Nb及びTaからなる群から選択される一種又は二種以上の元素であり、 $2.2 \le a \le 3.6$ ;  $0 \le b \le 0.8$ ;  $2.0 \le c \le 4.5$ ;  $0 \le d \le 2.0$ ;  $8 \le e \le 10$  である。)で表される複合酸化物、及び

一般式(2): Bi Pb  $M^1$  Co  $M^2$  O (式中、 $M^1$ は、Na、K、Li、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Ni、Cu、Zn、Pb、Ca、Sr、Ba、Al、Yおよびランタノイドからなる群から選択される一種又は二種以上の元素であり、 $M^2$ は、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Ni、Cu、Ag、Mo、W、Nb及びTaからなる群から選択される一種又は二種以上の元素であり、 $1.8 \le f \le 2.2; 0 \le g \le 0.4; 1.8 \le h \le 2.2; 1.6 \le i \le 2.2; 0 \le j \le 0.5; 8 \le k \le 10$ である。)で表される複合酸化物からなる群から選ばれた少なくとも一種の酸化物であり、

## (ii)n型熱電変換材料が、

- 一般式(3): $\operatorname{Ln}_{m} \operatorname{R}^{1} \operatorname{Ni}_{q} \operatorname{R}^{2}_{q} \operatorname{O}_{r}$  (式中、 $\operatorname{Ln}$ はランタノイドから選択される一種又は二種以上の元素であり、 $\operatorname{R}^{1}$ は、 $\operatorname{Na}_{q}$  K、 $\operatorname{Sr}_{r}$  Ca及びBiからなる群から選択される一種又は二種以上の元素であり、 $\operatorname{R}^{2}$ は、 $\operatorname{Ti}_{r}$  V、 $\operatorname{Cr}_{r}$  Mn、 $\operatorname{Fe}_{r}$  Co、 $\operatorname{Cu}_{r}$  Mo、W、 $\operatorname{Nb}$  及びTaからなる群から選択される一種又は二種以上の元素であり、 $\operatorname{0.5} \leq \operatorname{p} \leq 1.2$ ;  $\operatorname{0} \leq \operatorname{q} \leq \operatorname{0.5}$ ;  $\operatorname{2.7} \leq \operatorname{r} \leq \operatorname{3.3}$  である。)で表される複合酸化物、
- 一般式(4):  $(\operatorname{Ln}_{s}^{R^3})_2 \operatorname{Ni}_u \operatorname{R}^4 \operatorname{O}_w$  (式中、 $\operatorname{Ln}$ はランタノイドから選択される一種又は二種以上の元素であり、 $\operatorname{R}^3$ は、 $\operatorname{Na}_s$  K、 $\operatorname{Sr}_s$  Ca及びBiからなる群から選択される一種又は二種以上の元素であり、 $\operatorname{R}^4$ は、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Mo、W、Nb及びTaからなる群から選択される一種又は二種以上の元素であり、 $0.5 \le s \le 1.2$ ;  $0 \le t \le 0.5$ ;  $0.5 \le u \le 1.2$ ;  $0 \le v \le 0.5$ ;  $3.6 \le w \le 4.4$ である。)で表される複合酸化物、
- 一般式(5): $A_{x} Zn_{y} O_{z}$ (式中、AはGa又はAlであり、 $0 \le x \le 0.1$ ; $0.9 \le y \le 1$ ; $0.9 \le z \le 1.1$ である。) で表される酸化物、及び
- 一般式(6): Sn\_xIn\_O (式中、0≦xx≦1;0≦yy≦2;1.9≦zz≦3である。) で表される複合酸化物
- からなる群から選ばれた少なくとも一種の酸化物である、 ことを特徴とする熱電変換素子。
- 2. p型熱電変換材料が、一般式: Ca  $A^1_b$  Co  $O_4$  (式中、 $A^1$ は、Na、K、Li、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Ni、Cu、Zn、Pb、Sr、Ba、Al、Bi、Y及びランタノイドからなる群から選択される一種又は二種以上の元素であり、 $2.2 \le a \le 3.6; 0 \le b \le 0.8; 8 \le e \le 10$ である。)で表される複合酸化物、及び一般式: Bi  $Pb_g$   $M^1_b$  Co  $O_2$  (式中、 $O_3$   $M^1$  は、Sr、Ca及びBaからなる群から選択される一種又は二種以上の元素であり、 $O_3$   $O_4$   $O_5$   $O_4$   $O_5$   $O_5$   $O_6$   $O_6$

;1.8≦h≦2.2;8≦k≦10である。)で表される複合酸化物からなる群から選ばれた少なくとも一種の酸化物であり、

n型熱電変換材料が、一般式:  $\operatorname{Ln}_{\mathbf{m}} \operatorname{R}^{1}_{\mathbf{n}} \operatorname{NiO}_{\mathbf{r}}$  (式中、 $\operatorname{Ln}$ はランタノイド元素であり、 $\operatorname{R}^{1}$ は、 $\operatorname{Na}$ 、 $\operatorname{K}$ 、 $\operatorname{Sr}$ 、 $\operatorname{Ca}$ 及び $\operatorname{Bi}$ からなる群から選択される一種又は二種以上の元素であり、 $\operatorname{0.5} \le \operatorname{m} \le 1.2$ ;  $\operatorname{0} \le \operatorname{n} \le 0.5$ ;  $\operatorname{2.7} \le \operatorname{r} \le 3.3$ である。)で表される複合酸化物、一般式: ( $\operatorname{Ln}_{\mathbf{g}} \operatorname{R}^{3}_{\mathbf{t}}$ )  $\operatorname{NiO}_{\mathbf{g}}$  (式中、 $\operatorname{Ln}$ はランタノイド元素であり、 $\operatorname{R}^{3}$  は、 $\operatorname{Na}$ 、 $\operatorname{K}$ 、 $\operatorname{Sr}$ 、 $\operatorname{Ca}$ 及び $\operatorname{Bi}$  からなる群から選択される一種又は二種以上の元素であり、 $\operatorname{0.5} \le \operatorname{s} \le 1.2$ ;  $\operatorname{0} \le \operatorname{t} \le 0.5$ ;  $\operatorname{3.6} \le \operatorname{w} \le 4.4$ である。)で表される複合酸化物、及び一般式: $\operatorname{Ln}_{\mathbf{g}} \operatorname{Ni}_{\mathbf{g}} \operatorname{R}^{6}_{\mathbf{g}}, \operatorname{O}_{\mathbf{r}}$  (式中、 $\operatorname{Ln}$ は、ランタノイド元素であり、 $\operatorname{R}^{5}$ は、 $\operatorname{Na}$ 、 $\operatorname{K}$ 、 $\operatorname{Sr}$ 、 $\operatorname{Ca}$ 、 $\operatorname{Bi}$ 及び $\operatorname{Nd}$ からなる群から選択される少なくとも一種の元素であり、 $\operatorname{R}^{6}$ は、 $\operatorname{Ti}$ 、 $\operatorname{V}$ 、 $\operatorname{Cr}$ 、 $\operatorname{Mn}$ 、 $\operatorname{Fe}$ 、 $\operatorname{Co}$ 及び $\operatorname{Cu}$ からなる群から選択される少なくとも一種の元素であり、 $\operatorname{0.5} \le \operatorname{x} \le 1.2$ ;  $\operatorname{0} \le \operatorname{y} \le 0.5$ ;  $\operatorname{0.5} \le \operatorname{p} \le 1.2$ ;  $\operatorname{0.01} \le \operatorname{q}' \le 0.5$ ;  $\operatorname{2.8} \le \operatorname{r}' \le 3.2$  である。)で表される複合酸化物からなる群から選ばれた少なくとも一種の酸化物である

上記項1に記載の熱電変換素子。

- 3. p型熱電変換材料の薄膜とn型熱電変換材料の薄膜を電気的に接続する方法が、p型熱電変換材料薄膜の一端とn型熱電変換材料薄膜の一端を直接接触させる方法、p型熱電変換材料薄膜の一端とn型熱電変換材料薄膜の一端を導電性材料を介して接触させる方法、又はp型熱電変換材料薄膜の一端とn型熱電変換材料薄膜の一端とn型熱電変換材料薄膜の一端とi接触させ、該接触部分を導電性材料で被覆する方法である上記項1に記載の熱電変換素子。
- 4. p型熱電変換材料の薄膜とn型熱電変換材料の薄膜が、電気絶縁性基板の同一面又は異なる面に形成されたものである上記項1に記載の熱電変換材料。
- 5. 電気絶縁性基板が、プラスチック材料からなる基板である請求項1に記載の熱電変換材料。
- 6. 293K〜1073Kの温度範囲において、熱起電力が $60 \mu V/K$ 以上である上記項1に記載の熱電変換素子。
- 7. 293K〜1073Kの温度範囲において、電気抵抗が1KΩ以下である上記項1に 記載の熱電変換素子。

- 8. 上記項1に記載された熱電変換素子を複数個用い、一個の熱電変換素子のp型熱電変換材料の未接合の端部を、他の熱電変換素子のn型熱電変換材料の未接合の端部に接続する方法で複数の熱電変換素子を直列に接続してなる熱電変換モジュール。
- 9. 上記項8に記載の熱電発電モジュールの一端を高温部に配置し、他端を低温部に配置することを特徴とする熱電変換方法。
- [0011] 本発明の熱電変換素子は、p型熱電変換材料とn型熱電変換材料として特定の複合酸化物を用い、これらの複合酸化物の薄膜を電気絶縁性基板上に形成し、p型熱電変換材料の一端とn型熱電変換材料の一端とを電気的に接続してなるものである。
- [0012] この様な特定の複合酸化物を組み合わせて用いることによって、高い熱電変換効率と良好な電気伝導性を有する熱電変換素子を得ることができる。更に、薄膜状に形成することにより、各種の任意の形状の基板上に熱電変換素子を形成することが可能となり、多様な形状の熱電変換素子を容易に得ることができる。その結果、電子回路への組み込みや微細部分での利用など各種の応用が可能となる。さらにボイラーや自動車ラジエーターのように気流中で熱電変換モジュールを用いる場合、モジュールが気流を妨げ、圧損が生じないようにフィン型にする必要があるが、この様な用途においても薄膜状熱電素子が有効である。
- [0013] 以下、本発明で用いるp型熱電変換材料とn型熱電変換材料について説明する。

#### [0014] p型熱電変換材料

p型熱電変換材料としては、下記一般式(1)で表される複合酸化物、及び一般式(2)で表される複合酸化物からなる群から選ばれた少なくとも一種の酸化物を用いることができる:

- 一般式(2): Bi Pb  $M^1$  Co  $M^2$  O  $M^2$
- [0015] 上記一般式(1)及び(2)において、ランタノイドとしては、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu等を例示できる。
- [0017] これらの複合酸化物はp型熱電変換材料として高いゼーベック係数を有し、且つ電気伝導性も良好である。例えば、100K以上の温度で100 μ V / K程度以上のゼーベック係数と、50m Ω cm程度以下、好ましくは30m Ω cm程度以下の電気抵抗率を有し、温度の上昇とともにゼーベック係数が増加し、電気抵抗率が減少する傾向を示すものを得ることができる。
- [0018] 上記した複合酸化物の内で、好ましい酸化物の一例として、一般式: Ca  $A^1$  Co O (式中、 $A^1$ は、Na、K、Li、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Ni、Cu、Zn、Pb、Sr、Ba、Al、Bi、Y及 びランタノイドからなる群から選択される一種又は二種以上の元素であり、 $2.2 \le a \le 3.6$ ;  $0 \le b \le 0.8$ ;  $8 \le e \le 10$  である。)で表される複合酸化物、及び一般式: Bi Pb  $M^1$  Co O (式中、 $M^1$ は、Sr、Ca及びBaからなる群から選択される一種又は二種以上の元素であり、 $1.8 \le f \le 2.2$ ;  $0 \le g \le 0.4$ ;  $1.8 \le h \le 2.2$ ;  $8 \le k \le 10$  である。)で表される複合酸化物からなる群から選ばれた少なくとも一種の酸化物等を挙げることができる。これらの酸化物は、例えば、100 K以上の温度で100  $\mu$  V/K程度以上のゼーベック係数と、100 m 0 cm程度以下の電気抵抗率を有し、温度の上昇とともにゼーベック

係数が増加し、電気抵抗率が減少する傾向を示すものとすることができる。

# [0019] <u>n型熱電変換材料</u>

n型熱電変換材料としては、下記一般式(3)で表される複合酸化物、一般式(4)で表される複合酸化物、一般式(5)で表される複合酸化物、及び一般式(6)で表される複合酸化物からなる群から選ばれた少なくとも一種の酸化物を用いることができる: 一般式(3):  $\operatorname{Ln}_{n}^{R_1} \operatorname{Ni}_{n}^{R_2} \operatorname{O}_{q}$  (式中、 $\operatorname{Ln}$ はランタノイドから選択される一種又は二種以上の元素であり、 $\operatorname{R}^{1}$  は、 $\operatorname{Na}_{n}^{R_1} \operatorname{Na}_{n}^{R_2} \operatorname{O}_{q}^{R_1}$  になる群から選択される一種又は二種以上の元素であり、 $\operatorname{R}^{1}$  は、 $\operatorname{Na}_{n}^{R_1} \operatorname{Na}_{n}^{R_2} \operatorname{Na}_{n}^{R_1} \operatorname{Na}_{n}^{R_1} \operatorname{Na}_{n}^{R_2} \operatorname{Na}_{n}^{R_1} \operatorname{Na}_{n}^{R_2} \operatorname{Na}_{n}^{R_1} \operatorname{Na}_{n}^{R_2} \operatorname{Na}_{n}^{R_1} \operatorname{Na}_{n}^{R_1} \operatorname{Na}_{n}^{R_2} \operatorname{Na}_{n}^{R_1} \operatorname{Na}_{n}^{R_1} \operatorname{Na}_{n}^{R_2} \operatorname{Na}_{n}^{R_1} \operatorname{Na$ 

- 一般式(4):  $(\operatorname{Ln}_{s}^{R^3})_2 \operatorname{Ni}_u \operatorname{R}^4 \operatorname{O}_w$  (式中、 $\operatorname{Ln}$ はランタノイドから選択される一種又は二種以上の元素であり、 $\operatorname{R}^3$ は、 $\operatorname{Na}_s$  K、 $\operatorname{Sr}_s$  Ca及びBiからなる群から選択される一種又は二種以上の元素であり、 $\operatorname{R}^4$ は、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Mo、W、Nb及びTaからなる群から選択される一種又は二種以上の元素であり、 $0.5 \le s \le 1.2$ ;  $0 \le t \le 0.5$ ;  $0.5 \le u \le 1.2$ ;  $0 \le v \le 0.5$ ;  $3.6 \le w \le 4.4$ である。)、
- 一般式(5): $A_{x} Zn_{y} O_{z}$ (式中、AはGa又はAlであり、 $0 \le x \le 0.1$ ; $0.9 \le y \le 1$ ; $0.9 \le z \le 1.1$ である。)、
- 一般式(6):  $\operatorname{Sn}_{xx} \operatorname{In}_{yy} \operatorname{O}_{zz}$  (式中、 $0 \le xx \le 1$ ;  $0 \le yy \le 2$ ;  $1.9 \le zz \le 3$  である。)。
- [0020] 尚、上記一般式において、ランタノイド元素としては、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Lu等を例示できる。また、一般式(3)において、m値は、0.5≤m≤1.7であり、0.5≤m≤1.2であることが好ましい。
- [0021] 上記各一般式で表される複合酸化物は、負のゼーベック係数を有するものであり、 該酸化物からなる材料の両端に温度差を生じさせた場合に、熱起電力により生じる 電位は、高温側の方が低温側に比べて高くなり、n型熱電変換材料としての特性を 示す。
- [0022] 例えば、上記一般式(3)で表される複合酸化物及び一般式(4)で表される複合酸化物は、373K以上の温度において負のゼーベック係数を有し、例えば、373K以上の温度で-1~-20 μ V/K程度のゼーベック係数を有するものとなる。更に、これら

の複合酸化物は、電気伝導性がよく、低い電気抵抗率を示し、例えば、373K以上の温度において、 $20m\Omega$ cm程度以下の電気抵抗率を有するものとすることができる。

- [0023] 上記した一般式(3)で表される複合酸化物はペロブスカイト型の結晶構造を有し、一般式(4)で表される複合酸化物は一般に層状ペロブスカイトと呼ばれる結晶構造を有するものであり、一般に前者がABO。構造、後者がA $_2$ BO。構造とも呼ばれる。どちらの複合酸化物も $_2$ Lnの一部が $_3$ で置換され、 $_2$ Niの一部が $_2$ Zは $_3$ で置換されている。
- [0024] また、一般式(5)で表される複合酸化物及び一般式(6)で表される複合酸化物は、透明導電膜の材料などとして知られている酸化物であり、例えば、100K以上の温度で $-100\,\mu\,\mathrm{V/K}$ 以下のゼーベック係数を有し、更に、電気伝導性がよく、低い電気抵抗率を示し、100K以上の温度において、 $100\mathrm{m}\,\Omega\,\mathrm{cm}$ 以下の電気抵抗率である。
- [0025] これらの内で、一般式(5)で表される複合酸化物は六方晶ウルツ型構造を有し、一般式(6)で表される複合酸化物は立方晶ルチル構造または正方晶bcc構造を有するものである。
- 上記したn型熱電変換材料の内で、好ましい複合酸化物の一例として、一般式:Ln  $R^1$  NiO (式中、Lnはランタノイドから選択される一種又は二種以上の元素であり、 $R^1$ は、Na、K、Sr、Ca及びBiからなる群から選択される一種又は二種以上の元素であり、 $0.5 \le m \le 1.2; 0 \le n \le 0.5; 2.7 \le r \le 3.3$ である。)で表される複合酸化物、一般式:  $(Ln R^3)_2$  NiO (式中、Lnはランタノイドから選択される一種又は二種以上の元素であり、 $R^3$ は、Na、K、Sr、Ca及びBi からなる群から選択される一種又は二種以上の元素であり、 $R^3$ は、Na、K、Sr、Ca及びBi からなる群から選択される一種又は二種以上の元素であり、 $R^5$  Ni  $R^6$  O (式中、Lnはランタノイドから選択される一種又は二種以上の元素であり、 $R^5$  Ni  $R^6$  O (式中、Lnはランタノイドから選択される一種又は二種以上の元素であり、 $R^5$  は、Na、K、Sr、Ca、Bi及びNdからなる群から選択される少なくとも一種の元素であり、 $R^6$  は、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co及びCuからなる群から選択される少なくとも一種の元素であり、 $R^6$  は、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co及びCuからなる群から選択される少なくとも一種の元素であり、 $R^5$  に、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co及びCuからなる群から選択される少なくとも一種の元素であり、 $R^6$  に、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co及びCuからなる群から選択される少なども一種の元素であり、 $R^6$  に、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co及びCuからなる群から選択される分別では、 $R^6$  に、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co及びCuからなる群から選択される分別では、 $R^6$  に、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co及びCuからなる群から選択されるから選択されるから選択されるからない。 $R^6$  に、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co及びCuからなる群から選択されるからないのでは、 $R^6$  に、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co及びCuからなるないのでは、 $R^6$  に、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co及びCuからなるないのでは、 $R^6$  に、 $R^6$  に、R
- [0027] これらの内で、一般式: $\operatorname{Ln}_{m}R^{1}_{n}\operatorname{NiO}_{r}$ で表される複合酸化物と、一般式: $\left(\operatorname{Ln}_{s}R^{3}\right)_{1}$

NiO で表される複合酸化物は、例えば100K以上の温度で-1~-30mV/K程度のゼーベック係数を有し、且つ低い電気抵抗率を示す。また、例えば、100K以上の温度において、10mΩcm程度以下の電気抵抗率を有するものとすることができる。

[0028] また、一般式:  $\operatorname{Ln}_{x} \operatorname{R}^{5} \operatorname{Ni}_{y} \operatorname{R}^{6}_{q}, O_{r}$ で表される複合酸化物は、100<sup>°</sup>C以上の温度において負のゼーベック係数を有するものであり、更に、電気伝導性がよく、低い電気抵抗率を示し、100<sup>°</sup>C以上の温度において、 $10 \operatorname{m} \Omega \operatorname{cm}$ 以下の電気抵抗率とすることができる。

### [0029] 熱電変換素子

本発明の熱電変換素子は、電気絶縁性基板上に、上記したp型熱電変換材料とn型熱電変換材料の薄膜を形成し、該p型熱電変換材料薄膜の一端と、n型熱電変換材料薄膜の一端とを電気的に接続してなるものである。

# [0030] (1)電気絶縁性基板:

電気絶縁性基板としては、特に限定はなく、酸化物薄膜の形成のために熱処理を 行う場合には、熱処理温度において変質を生じないものであればよい。従って、使用 できる基板の種類が非常に多く、安価な基板を使用可能である。また、ガラス基板、 セラミックス基板などの熱伝導率が低い基板を使用できるので、この様な基板を用い ることにより、形成される複合酸化物薄膜の熱電変換性能に対する基板温度の影響 を大きく低減できる。

[0031] また、熱処理温度において変質しない材質であれば、ポリイミド等の各種プラスチック材料を基板として用いることも可能である。また、後述する薄膜形成法の内で、気相蒸着法、エアロゾル堆積法等の方法によって熱電変換材料薄膜を形成する場合には、熱処理を行わない場合にも優れた熱電変換性能を有する薄膜を形成できるので、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリエチレンテレフタレート(PET)等の耐熱性の比較的低いプラスチック材料を基板として、その上に優れた性能の熱電変換材料薄膜を形成することもできる。本発明によれば、この様な各種プラスチック材料を基板として用いることができ、その柔軟性、変形性などの特性を利用して幅広い用途への利用が可能となる。また、例えば、有機薄膜トランジスタ(有機TFT)等を熱的に損傷することなく熱電変換材料薄膜を形成できるので、各種フレキシ

ブルデバイスへの応用が可能となる。

- [0032] 本発明では、特に、25℃における熱伝導率が10W/m・K程度以下の低熱伝導率の基板を用いることが好ましく、より好ましく熱伝導率5W/m・K程度以下、更に好ましくは熱伝導率2W/m・K程度以下の基板を用いることがよい。
- [0033] 電気絶縁性基板の形状については、特に限定はなく、目的とする熱電変換素子の 使用方法に応じて、任意の形状とすることができる。
- [0034] 例えば、パイプ状に成形した基板を用いる場合には、その片面又は両面に複合酸化物の薄膜を形成することにより、パイプ状の熱電変換素子とすることができる。この様な形状の熱電変換素子では、例えば、パイプ内部に燃焼ガスを通過させることにより、ガスの導入部分と排出部分の温度差を利用して熱電発電を行うことができる。 斯かる熱電変換素子を利用すれば、例えば、自動車の排気ガスを利用した発電などが可能となる。
- [0035] また、柔軟な電気絶縁性プラスチックフィルムを基板とする場合には、複合酸化物 の薄膜を形成して熱電変換素子を得た後、プラスチックフィルム基板の巻き取りや折 り曲げなどを行うことにより、熱電変換素子を変形させることが可能である。
- [0036] (2)熱電変換材料薄膜:

p型熱電変換材料薄膜とn型熱電変換材料薄膜の膜厚については、特に限定的ではなく、これらの薄膜の使用態様に応じて良好な熱電変換性能を発揮できる範囲に適宜設定すればよく、例えば、 $100nm程度以上、好ましくは300nm程度以上の厚さとすることによって、良好な性能を発揮できる。また、膜厚の上限については、薄膜としての用途を考える場合には、通常、<math>10\mum2$ 度以下、好ましくは $5\mum2$ 0円程度以下、より好ましくは $2\mum2$ 20円とすればよい。

[0037] p型熱電変換材料薄膜及びn型熱電変換材料薄膜の形状についても特に限定はなく、基板の形状に応じた任意の形状、大きさとすることができる。例えば、板状の基板を用いる場合には、p型熱電変換材料薄膜とn型熱電変換材料薄膜を、基板の一方の面に同時に形成するか、或いは、一方の面にp型熱電変換材料薄膜を形成し、他方の面にn型熱電変換材料薄膜を形成することができる。これらの薄膜は、基板の一部にのみ形成してもよく、全面に形成しても良い。また、薄膜の長辺をできるだけ

長くすることにより、変換材料の薄膜の両端部の温度差を大きくして、電圧を高めることができる。また、短くすることで電気抵抗を下げることもできる。

[0038] パイプ状の基板を用いる場合にも、同様に、パイプの外面に両方の薄膜を形成してもよく、或いは、外面に一方の薄膜を形成し、内面に他方の薄膜を形成してもよい。

## [0039] (3)薄膜形成法

電気絶縁性基板上にp型熱電変換材料とn型熱電変換材料の薄膜を形成する方法については、特に限定されるものではなく、上記した組成を有する単結晶薄膜又は多結晶薄膜を形成できる方法であればよい。

- [0040] 例えば、気相蒸着法を用いた薄膜製造法;ディップコート法、スピンコート法、塗布 法、スプレー噴霧法などの溶液原料を用いた薄膜製造法;複合酸化物の微粉末を 吹き付けるエアロゾル堆積法などの公知の方法を適用できる。更に、融液を用いたフラックス法や融液を用いることなく原料を溶融・凝固させる方法などの単結晶薄膜の 製造方法も適用できる。
- [0041] これらの被膜形成方法は、いずれも公知の条件に従って実施することができる。以下、これらの内の代表的な方法についてより具体的に説明する。
- [0042] (i) 気相蒸着法: 以下、気相蒸着法による薄膜製造方法について、より詳細に説明する。
- [0043] 原料物質としては、気相蒸着法によって気化させて基板上に堆積させることにより、酸化物を形成し得るものであれば特に限定なく使用できる。例えば、構成金属成分を含む金属単体、酸化物、各種化合物(炭酸塩等)等を用いることができる。また、目的とする複合酸化物の構成原子を二種以上含む原料物質を使用してもよい。
- [0044] これらの原料物質は、目的とする複合酸化物の金属成分比と同様の金属比となるように混合して、そのまま用いることが可能であるが、特に、これらの原料物質を混合し焼成して用いることが好ましい。焼成物とすることにより、後述する気相蒸着の際に原料物質の取り扱いが容易となる。
- [0045] 原料物質の焼成条件については特に限定はなく、上記した一般式で表される複合 酸化物の結晶が形成される高温度で焼成しても良く、或いは、上記複合酸化物の結

晶が生じることが無く、仮焼体が形成される程度の比較的低温度で焼成してもよい。 焼成手段は特に限定されず、電気加熱炉、ガス加熱炉等任意の手段を採用できる。 焼成雰囲気は、通常、酸素気流中、空気中等の酸化性雰囲気中とすればよいが、不 活性雰囲気中で焼成することも可能である。

- [0046] 気相蒸着法としては、特に限定的ではなく、上記した原料物質を用いて基板上に酸化物薄膜を形成できる方法であればよい。例えば、パルスレーザー堆積法、スパッタリング法、真空蒸着法、イオンプレーティング法、プラズマアシスト蒸着法、イオンアシスト蒸着法、反応性蒸着法、レーザーアブレーション法等の物理蒸着法を好適に採用できる。これらの方法の内で、多元素を含む複合酸化物を蒸着させる際に組成変動を生じ難い点で、パルスレーザー堆積法が好ましい。
- [0047] 複合酸化物を堆積させる際に、400~600°C程度に基板を加熱してもよく、或いは、室温のままでもよい。加熱して堆積させる場合には、該複合酸化物が基板上に生成するため、通常、熱処理を行う必要はない。室温で基板上に複合酸化物を堆積させた状態では、該複合酸化物は、結晶化の程度が非常に低く、良好な熱電変換性能を発揮できないことがあるが、熱処理を行うことによって、該複合酸化物の結晶化が進行して良好な熱電変換性能を発揮できるようになる。
- [0048] 熱処理温度については、例えば、600~740℃程度とすればよい。この温度範囲で熱処理を行うことによって、複合酸化物薄膜の結晶化が進行して、良好な熱電変換性能を有するものとなる。熱処理温度が低すぎる場合には、結晶化が十分に進行せず、熱電変換性能が劣るものとなるので好ましくない。一方、熱処理温度が高すぎると、別の相が出現して、やはり熱電変換性能が低下するので好ましくない。
- [0049] 熱処理時の雰囲気については、通常、大気中や酸素を5%程度以上含む雰囲気下などの酸化性雰囲気とすればよい。この時の圧力は、特に限定的ではなく、減圧、大気圧、加圧のいずれでも良く、例えば、10<sup>-3</sup>Pa〜2MPa程度の範囲とすることができる。
- [0050] 熱処理時間は、被処理物の大きさや複合酸化物薄膜の厚さなどによって異なるが、該複合酸化物薄膜の結晶化が十分に進行するまで熱処理を行えばよく、通常、3 分~10時間程度、好ましくは1~3時間程度程度の熱処理時間とすればよい。

- [0051] この様な方法によって、目的とする複合酸化物の薄膜を形成することができる。
- [0052] (ii) スピンコート法: 次に、溶液原料を用いる複合酸化物薄膜の製造方法として、スピンコート法について詳細に記載する。
- [0053] 溶液原料としては、目的とする複合酸化物の構成金属元素を含む原料物物質を溶解した溶液を用いればよい。原料物質は焼成により酸化物を形成し得るものであれば特に限定されず、金属単体、酸化物、各種化合物(塩化物、炭酸塩、硝酸塩、水酸化物、アルコキシド化合物等)等を使用できる。
- [0054] 溶媒としては、水や、トルエン、キシレン等の有機溶媒を用いることができる。原料物質の濃度については、特に限定的ではないが、例えば、例えば0.01~1モル/1程度とすればよく、目的とする複合酸化物の金属成分と同様の比率で金属成分を含有する溶液を用いればよい。
- [0055] まず、この様な溶液原料を、高速回転している基板上に少量ずつ滴下する。回転による遠心力で溶液が均一に基板面に拡がり、溶媒を蒸発させることにより、目的とする複合酸化物薄膜の前駆体が形成される。基板の回転速度は特に限定されないが、溶液粘度や製造する膜厚によって、適宜回転速度を決めればよい。
- [0056] 次いで、この前駆体を空気中で熱処理することによって、複合酸化物薄膜が形成される。熱処理条件は、目的とする複合酸化物が形成される条件であればよく特に限定されないが、一般的には、300~500℃程度で1~10時間程度加熱して溶媒を除去し、その後500~1000℃程度で1~20時間程度加熱することによって、目的とする複合酸化物の多結晶体の薄膜が形成される。
- [0057] (iii)エアロゾル堆積法: エアロゾル堆積法では、目的とする複合酸化物の微粉末を搬送ガスと共に基板上 に吹き付けることによって、複合酸化物の被膜を形成できる。
- [0058] 複合酸化物の微粉末は、通常、目的とする複合酸化物の金属成分比と同様の金属比となるように原料物質を混合し、酸素含有雰囲気中で焼成し、必要に応じて粉砕することによって得ることができる。複合酸化物の平均粒径は、例えば、0.5~5 μ m程度とすればよい。

- [0059] 搬送ガスとしては、例えば、窒素ガス、Heガス等を用いることができる。この様な搬送ガスを用い、圧力10Pa~8kPa程度の減圧チャンバー内で、ガス流量5~10L/分程度、ノズル基板間距離10~30mm程度で、複合酸化物粉末を基板に吹き付けることによって、複合酸化物の被膜を形成することができる。このとき、基板は加熱する必要は必ずしも無いが、200~600℃程度に加熱しておくと、形成される被膜の密着性を向上させることができる。
- [0060] また被膜後、加熱の必要はないが、必要に応じて、酸素含有雰囲気中で、膜厚に 応じて200~700℃程度で10分~4時間程度加熱することによって、形成される被 膜の結晶性をより向上させることができる。
- [0061] (iv)単結晶薄膜形成法: 次に、複合酸化物の単結晶体薄膜を形成する方法について説明する。

この方法では、目的とする複合酸化物の元素成分比率と同様の元素成分比率となるように原料物質を混合し、基板上で加熱して溶融させた後、徐々に冷却することによって単結晶体薄膜を形成することができる。原料物質としては、原料混合物を加熱した際に均一な溶融物を形成し得るものであれば特に限定されず、元素単体、酸化物、各種化合物(炭酸塩等)等を使用できる。また目的とする複合酸化物の構成元素を二種以上含む化合物を使用しても良い。

- [0062] 具体的な単結晶薄膜形成方法としては、溶融した原料混合物が均一な溶液状態となる条件で加熱した後、冷却すればよい。加熱時間については特に限定はなく、均一な溶液状態となるまで加熱すればよい。加熱手段は特に限定されず、電気加熱炉、ガス加熱炉等任意の手段を採用できる。溶融時の雰囲気は、通常、酸素気流中、空気中等の酸化性雰囲気中とすればよいが、原料物質が十分量の酸素を含む場合には、例えば、不活性雰囲気中で溶融することも可能である。
- [0063] 冷却方法についても特に限定的ではなく、溶液状態の原料の全体を冷却しても良く、或いは、溶融した原料物質の入った容器に冷却した基板を浸漬して、その面上に単結晶を析出させてもよい。
- [0064] 冷却速度については、特に限定的ではないが、速度が大きくなると基板上に多数 の結晶が析出して、いわゆる多結晶薄膜が形成されるので、単結晶薄膜を製造する

ためには、ゆっくりと冷却することが好ましい。例えば、毎時50℃程度以下の冷却速度とすればよい。

- [0065] また、原料混合物を直接溶融することに代えて、原料混合物に、溶融物の融点調整などを目的として、その他の成分を添加し、この混合物を加熱して溶融させても良い。この様な複合酸化物の金属源となる物質以外の添加成分(フラックス成分)を加えて溶融させる方法は、いわゆる"フラックス法"と称される方法である。この方法によれば、原料混合物に含まれるフラックス成分の一部が加熱により溶融し、その化学変化、溶解作用などによって、原料物質全体が溶液状態となり、原料混合物を直接冷却する方法と比べて低い温度で溶融物を得ることができる。そして、溶液状態の原料物質の冷却速度を適度に制御して冷却することによって、冷却に伴う過飽和状態を用いて目的とする単結晶を成長させることができる。この冷却過程においては、原料物質が溶融して形成された溶液と相平衡にある固相組成の複合酸化物の単結晶が成長する。よって、互いに平衡状態にある融液相と固相(単結晶)の組成の関係に基づいて、目的とする複合酸化物単結晶の組成に対応する原料混合物における各原料物質の割合を決めることができる。
- [0066] その際、原料中に含まれるフラックス成分は融液成分として残り、成長する単結晶 の構成成分には含まれない。
- [0067] この様なフラックス成分としては、原料物質と比べて低融点であり、形成される融液中に原料物質を十分に溶解することができ、しかも目的とする複合酸化物の特性を阻害しない物質から適宜選択して用いればよい。例えば、アルカリ金属化合物、ホウ素含有化合物などを好適に用いることができる。
- [0068] アルカリ金属化合物の具体例としては、塩化リチウム(LiCl)、塩化ナトリウム(NaCl)、塩化カリウム(KCl)などのアルカリ金属塩化物、これらの水和物;炭酸リチウム(Li CO)、炭酸ナトリウム(Na CO)、炭酸カリウム(K CO)などのアルカリ金属炭酸塩などを挙げることができる。ホウ素含有化合物の具体例としては、ホウ酸(B O)などを挙げることができる。これらの任意の添加成分についても、それぞれを単独あるいは二種以上混合して用いることができる。
- [0069] これらのフラックス成分の量については特に限定的ではなく、形成される融液中へ

の原料物質の溶解度を考慮して、できるだけ高濃度の原料物質を含む溶液が形成されるように、実際の加熱温度に応じて使用量を決めればよい。

- [0070] 原料混合物を溶融させる方法については特に限定的ではなく、溶融した原料混合物が基板上で均一な溶液状態となる条件で加熱すれば良い。実際の加熱温度は、使用するフラックス成分の種類などによって異なるが、例えば、800~1000℃程度の温度範囲において、20時間~40時間程度加熱して溶融させれば良い。
- [0071] 加熱手段は特に限定されず、電気加熱炉、ガス加熱炉等任意の手段を採用できる。溶融時の雰囲気は、通常、酸素気流中、空気中等の酸化性雰囲気中とすればよいが、原料物質が十分量の酸素を含む場合には、例えば、不活性雰囲気中で溶融させることも可能である。
- [0072] 冷却速度については、特に限定的ではないが、冷却速度が速いと多結晶薄膜が 形成され、冷却速度を遅くするほど単結晶薄膜を得やすい。例えば、毎時50℃程度 以下の速度で冷却すれば単結晶薄膜を製造することができる。
- [0073] 形成される複合酸化物単結晶薄膜の大きさ、収率などは、原料物質の種類と組成 比、溶融成分の組成、冷却速度などによって変わり得るが、例えば毎時50℃程度以 下の冷却速度で試料が固化するまで冷却する場合には、幅0.5mm程度以上、厚さ 0.5mm程度以上、長5mm程度以上の針状又は板状の形状を有する単結晶を得る ことができる。
- [0074] 次いで、冷却により形成された固化物から、目的とする複合酸化物単結晶以外の成分を除去することによって、基板面に付着した状態で目的とする複合酸化物の単結晶薄膜を得ることができる。
- [0075] 目的物以外の成分を除去する方法としては、複合酸化物単結晶に付着している水溶性の成分、例えば、塩化物などについては、蒸留水による洗浄と濾過を繰り返して行い、さらに必要に応じてエタノール洗浄などを併用することによって、目的生成物から除去することができる。
- [0076] (4)熱電変換素子:

基板上に形成されたp型熱電変換材料薄膜とn型熱電変換材料薄膜は、それぞれの一端同士を電気的に接続させることによって、熱電変換素子とすることができる。

- [0077] この場合、p型熱電変換材料とn型熱電変換材料の熱起電力の絶対値の和が、例えば、293~1073K(絶対温度)の範囲の全ての温度において $60\,\mu\,V/K$ 程度以上、好ましくは $100\,\mu\,V/K$ 程度以上となるように熱電変換材料を組合せて用いることが好ましい。また、両材料とも、293~1073K(絶対温度)の範囲の全ての温度において電気抵抗率が $100m\,\Omega\,cm$ 程度以下、好ましくは $50m\,\Omega\,cm$ 程度以下、より好ましくは $10m\,\Omega\,cm$ 程度以下であることが望ましい。
- [0078] 電気的に接続させる方法については特に限定はなく、p型熱電変換材料薄膜の一端とn型熱電変換材料薄膜の一端を直接接触させて接続してもよく、或いは、p型熱電変換材料薄膜の一端とn型熱電変換材料薄膜の一端を、導電性材料を介して接続しても良い。
- [0079] p型熱電変換材料の一端とn型熱電変換材料の一端を電気的に接続するための具体的な方法については、特に限定はないが、接合した際に、293~1073K(絶対温度)の全ての範囲において素子の熱起電力が60μV/K以上、電気抵抗が1KΩ以下の特性を維持できる方法が好ましい。
- [0080] 尚、接続によって生じる電気抵抗は、接続方法や接合部分の面積、使用する導電性材料の種類、大きさなどに依存するが、一般に、熱電変換素子全体の抵抗に占める接合部の抵抗の割合が50%程度以下となるように、接続条件を設定することが好ましく、10%程度以下となるように設定することがより好ましく、5%程度以下となるように設定することが更に好ましい。
- [0081] 以下、図面を参照して、電気的に接続させる方法の具体例を説明する。各図面では、基板上においてp型熱電変換材料薄膜の一端とn型熱電変換材料薄膜の一端を電気的に接続して得られる熱電変換素子の正面図と平面図を示す。
- [0082] 図1(a)〜(c)は、基板1の同一平面上に形成したp型熱電変換材料薄膜2の一端とn型熱電変換材料薄膜3の一端を直接接触させた構造の熱電変換素子を示すものである。
- [0083] 図1(d)及び(e)は、薄膜の接触部分において、一方の材料が他方の材料の一部 を被覆する状態で接触させたものである。この様な構成の素子によれば、より良好な 電気的接続を得ることができる。

- [0084] 図2(a) ~(c) は、基板1上に形成したp型熱電変換材料薄膜2の一端とn型熱電変換材料薄膜3の一端を、導電性材料4を介して接続させた構造の熱電変換素子を示すものである。
- [0085] 導電性材料としては、p型熱電変換材料とn型熱電変換材料を低抵抗で接続できるものであれば、特に限定なく使用できる。例えば、金属ペースト、ハンダ、導電性セラミックスなどを用いることができる。特に、1073K程度の高温においても溶融することなく、化学的に安定であり、低抵抗を維持できるものとして、金、銀、白金などの貴金属ペースト、導電性セラミックスなどを用いることが好ましい。また、スパッタリングなどの気相蒸着法によって、これらの導電性材料の薄膜を形成してもよい。
- [0086] 図3は、基板1上において、p型熱電変換材料薄膜2の一端とn型熱電変換材料薄膜3の一端を直接接触させ、その接触部分を、更に、導電性材料4で被覆した構造の熱電変換素子の構造を示す図面である。この様な構造の素子によれば、両薄膜に接触部分においてより良好な電気的接続を確保することができる。
- [0087] 図4(a) ~(c)は、基板の同一面上にp型熱電変換材料薄膜3を接触させることなく形成し、該基板の端面において両薄膜を電気的に接続させた構造の熱電変換素子を示す図面である。これらの内で、図4の(a)は、基板の端面において、両薄膜を直接接続させた構造の素子を示すものであり、図4の(b)は、基板の端面において、導電性材料4を介して両薄膜を接触させた構造の熱電変換素子を示すものである。図4の(c)は、基板の端面に導電性材料4の薄膜を形成し、p型熱電変換材料薄膜2とn型熱電変換材料薄膜3を、基板の角部分で該導電性材料4に接触させることによって、両薄膜を電気的に接続した構造の素子を示すものである。この場合、導電性材料4としては、図2に示した素子と同様に金属ペースト、ハンダ、導電性セラミックス等を用いることができ、更に、蒸着法で形成した導電性膜でも良い。この場合、基板の端面に形成する導電性材料として、p型熱電変換材料薄膜又はn型熱電変換材料薄膜を用いてもよく、p型熱電変換材料薄膜とn型熱電変換材料薄膜とn型熱電変換材料薄膜とn型熱電変換材料薄膜の全体又は一部分が積層した状態の薄膜であっても良い。
- [0088] 更に、図4(a)に示す基板の端面で電気的に接続させた構造の熱電変換素子では 、両薄膜を直接接触させ、その接触部分を導電性材料で被覆した構造や、基板端面

において両材料の一部又は全部を積層する構造とすることによって、より良好な電気 的接続を確保することができる。

[0089] 尚、上記した図1ー図4に示す各熱電変換素子において、図5に示すような切り込み部分の入った基板を用い、p型熱電変換材料薄膜とn型熱電変換材料薄膜を、切り込み部分の両側に形成することにより、素子全体の熱伝導をより低減することができる。

# [0090] 熱電変換モジュール

本発明の熱電変換モジュールは、上記した熱電変換素子を複数個用い、一個の 熱電変換素子のp型熱電変換材料の未接合の端部を、他の熱電変換素子のn型熱 電変換材料の未接合の端部に接続する方法で複数の熱電変換素子を直列に接続 したものである。

- [0091] 具体的な接続方法については、特に限定的ではなく、例えば、上記した熱電変換素子における熱電変換材料の接続方法と同様の方法を適用できる。
- [0092] 図6に、熱電変換モジュールの一例の概略図を示す。この熱電変換モジュールは、図1(a)に示した、同一平面上に形成したp型熱電変換材料薄膜2の一端とn型熱電変換材料薄膜3の一端を直接接触させた構造の熱電変換素子を用い、そのp型熱電変換材料2の未接合の端部と、n型熱電変換材料3の未接合の端部とを導電性材料5を介して接合する方法で、複数の熱電変換材料を直列に接続したものである。一つのモジュールに用いる熱電変換素子の数は限定されず、必要とする電力により任意に選択することができる。
- [0093] 熱電変換素子を接合するために用いる導電性材料5としては、図2に示す熱電変換素子を作製する場合と同様に、貴金属ペースト、ハンダ、導電性セラミックスなどを用いることができる。導電性セラミックスとしては、p型熱電変換材料又はn型熱電変換材料と同様の複合酸化物を用いることもできる。
- [0094] また、異なる基板上に形成した複数の熱電変換素子の未接合の端子同士を接続する方法だけでなく、同一の基板上に複数個の熱電変換素子を形成し、未接合の端部同士を電気的に接続させても良い。この場合、上記した熱電変換材料の薄膜の形成方法を適用して、必要な数のp型熱電変換材料薄膜とn型熱電変換材料薄膜を同

- 一基板上に形成し、各素子の端部を接続することによって、簡単に熱電変換モジュ ールを得ることができる。
- [0095] 本発明の熱電変換モジュールは、その一端を高温部に配置し、他端を低温部に配置することによって電圧を発生することができる。例えば、図6のモジュールでは、p型熱電変換材料薄膜とn型熱電変換材料薄膜を直接接触させた部分を高温部に配置し、他端を低温部に配置すればよい。
- [0096] 更に、図7に斜視図として示すように、パイプ状の基板1を用い、その両面又は片面に、長さ方向と平行に、p型熱電変換材料2の薄膜とn型熱電変換材料3の薄膜を形成し、いずれか一方の開口部付近でp型熱電変換材料とn型熱電変換材料を電気的に接続してパイプ状基板上に熱電変換素子を形成し、更に、この様な熱電変換素子をパイプ状基板上に複数形成して、該熱電変換素子の未接合の端部同士を接続することによってパイプ状の熱電変換モジュールとすることができる。この様なパイプ状の熱電変換モジュールですることができる。この様なパイプ状の熱電変換モジュールですの開口部を高温側に配置し、他方の開口部を低温部側に配置すればよいが、更に、該パイプ中に高温ガスを通過させることによって、パイプの入口部と出口部のガスの温度差を利用して熱電発電を行うことも可能である。
- [0097] 高温部の熱源としては、例えば、自動車エンジン、工場、火力乃至原子力発電所、 ごみ焼却炉、マイクロタービン、ボイラー等から出る473K程度以上の高温熱や、太 陽熱、熱湯、体温等293~473K程度の低温熱等を用いることができる。 発明の効果
- [0098] 本発明の熱電変換素子は、電気絶縁性基板上に、p型熱電変換材料とn型熱電変換材料が、薄膜状に形成されたものであり、各種の任意の形状の基板上に熱電変換素子を形成できることから、多様な形状の熱電変換素子とすることができる。その結果、電子回路への組み込みや微細部分での利用など各種の応用が可能となる。また、プラスチック基板を用いることもでき、各種フレキシブルデバイスへの応用も可能となる。
- [0099] また、本発明の熱電変換素子は、特定の複合酸化物からなるp型熱電変換材料とn型熱電変換材料を組み合わせて用いるものであり、高い熱電変換効率と良好な電気

伝導性を有する熱電変換素子である。この様な熱電変換素子は、高い熱電変換効率を有し、且つ熱的安定性、化学的耐久性等に優れた熱電変換材料により構成されており、優れた性能を有する熱電変換素子である。

- [0100] また、この様な熱電変換素子を用いた本発明の熱電変換モジュールは、熱耐久性に優れたものであり、高温部を1000K程度の高温から室温まで急冷しても、破損することがなく、発電特性も劣化し難いものである。
- [0101] この様に、本発明の熱電変換モジュールは、小型で高い出力密度を有するばかりではなく、熱衝撃にも強いことから、工場やゴミ焼却炉、火力・原子力発電所のみならず、温度変化が激しい自動車への応用も可能である。
- [0102] さらには473K程度以下の熱エネルギーからも発電が可能であり、熱電変換素子を 高集積化できることから、熱源を装着することにより、携帯電話やノートパソコンなど移 動機器用の充電が不要な電源としても利用することができる。

図面の簡単な説明

- [0103] [図1]熱電変換素子の一例を示す平面図及び正面図。
  - [図2]熱電変換素子のその他の例を示す平面図及び正面図。
  - 「図3]熱電変換素子のその他の例を示す平面図及び正面図。
  - [図4]熱電変換素子のその他の例を示す平面図及び正面図。
  - [図5]切り込み部分を有する熱電変換素子用基板の平面図。
  - 「図6]パイプ状基板上に形成された熱電変換モジュールの斜視図。
  - 「図7]熱電変換モジュールの一例を示す図面。
  - 「図8]実施例1で得られた熱電変換素子の概略図。
  - [図9]実施例9~16で得られた熱電変換素子の概略図。
  - [図10]実施例17〜24で得られた熱電変換素子の概略図。
  - [図11]実施例25~40で得られた熱電変換素子の概略図。
  - 「図12〕実施例41〜48で得られた熱電変換素子の概略図。
  - [図13]実施例49~51で得られた熱電変換素子の概略図。
  - [図14]実施例1で得られた熱電変換素子の電気抵抗の温度依存性を示すグラフ。

符号の説明

[0104] 1:基板、

2:p型熱電変換材料、

3:n型熱電変換材料、

4、5: 導電性材料

発明を実施するための最良の形態

[0105] 以下、実施例を挙げて本発明を更に詳細に説明する。

## [0106] 実施例1

以下の方法で、パルスレーザー堆積法に用いるターゲット材(焼結体)を作製した 後、パルスレーザー堆積法によって熱電変換素子を作製した。

- (1)ターゲット材の作製
- (i)p型熱電変換材料用ターゲット材

酸化ビスマス (Bi O )、炭酸ストロンチウム (SrCO ) 及び酸化コバルト (Co O ) を原料として用い、これらをBi:Sr:Co (原子比) = 2:2:2となるように混合し、電気炉を用い大気中で800℃で10時間仮焼した後、加圧成型し、さらに850℃で20時間焼成して、直径2cm、厚さ3mmの円板状焼結体からなるp型熱電変換材料用ターゲット材を作製した。

## (ii)n型熱電変換材料用ターゲット材

La源として硝酸ランタン(La2(NO3)・6H2O)、Bi源として硝酸ビスマス(Bi(NO3)・6H2O)、Ni源として硝酸ニッケル (Ni (NO3)・6H2O)を用い、La:Bi:Ni(元素比) = 0.9:0.1:1.0 となる割合でこれらの原料を蒸留水に完全に溶解させ、アルミナるつぼ中で十分に撹拌混合した後、水分を蒸発させて乾固した。次いで、電気炉を用いて、析出物を空気中で600℃で10時間焼成して、硝酸塩を分解した。その後、焼成物を粉砕し、加圧成形後、300ml/分の酸素気流中で1000℃で20時間加熱して、直径2cm、厚さ3mmの円板状焼結体からなるn型熱電変換材料用ターゲット材を作製した。

#### (2)熱電変換素子の作製

上記した各ターゲット材を用い、8mm×8mm×1mmの石英ガラス板を基板として、アルゴン・フッ素(ArF)エキシマーレーザーを用いてパルスレーザー堆積法によりp型熱電変換材料の薄膜とn型熱電変換材料の薄膜を順次堆積させた。この際、幅3

mm、長さ8mmで、長さ方向の一端部から2mmについては幅が5mmとなるL字形の開口部を有するマスクを用いて、L字型の短辺部分でp型熱電変換材料とn型熱電変換材料が重なり合うようにして、両材料を堆積させた。尚、基板を加熱することなく、室温において各薄膜を形成した。具体的な成膜条件は下記の通りである。

- ・レーザー: ArFエキシマレーザー
- •レーザー出力:150mJ
- ・繰り返し周波数:5Hz
- · 压力: 5×10<sup>-5</sup>Torr
- ・ターゲットー基板間距離:3cm
- ・基板:石英ガラス
- •基板温度:室温

上記した方法でp型熱電変換材料の薄膜とn型熱電変換材料の薄膜を形成した後、大気雰囲気中、650℃で2時間熱処理して、熱電変換素子を作製した。

[0107] 得られた熱電変換素子は、図1(d)に示す素子と同様の形状を有するものであり、 長さ8mm、幅3mm、膜厚1~2μmのp型熱電変換材料の薄膜とn型熱電変換材料 の薄膜が2mmの間隔で形成され、各薄膜の端部2mmの部分で、各薄膜が重なり合 うことによって、電気的に接続された状態となっている。この熱電変換素子の概略図 を図8に示す。

### [0108] 実施例2~8

下記表1に示す組成のp型熱電変換材料の薄膜とn型熱電変換材料の薄膜を形成すること以外は、実施例1と同様にして、実施例2~8の各熱電変換素子を作製した。尚、下記表1~表3において、eは8~10の範囲の値、kは8~10の範囲の値、rは2.7~3.3の範囲の値、wは3.6~4.4の範囲の値、r'は2.8~3.2の範囲の値である。

### [0109] 実施例9~16

表1に示す各組成の熱電変換材料を用い、8mm×8mm×1mmの石英ガラス板を基板として、8mm×8mmの面上の一辺側から幅1mmの範囲に、長さ8mm、厚さ 0.5  $\mu$  mの白金薄膜をスパッタリングによって形成した。スパッタリングガスとしては、

アルゴンを用い、真空中、室温において白金薄膜を形成した。

- [0110] 次に、形成された白金薄膜の帯に垂直な一辺の縁から幅3mmの範囲に、長さ8mmのp型熱電変換材料の薄膜を堆積させ、更に、p型熱電変換材料の薄膜を堆積させた反対側の辺の縁から3mmの範囲にn型熱電変換材料の薄膜を堆積させた。各薄膜は、実施例1と同様にして、パルスレーザー堆積法によって堆積させた。次いで、実施例1と同様の条件で熱処理を行って熱電変換素子を作製した。
- [0111] 得られた素子は、図2(c)に示す素子と同様の形状であり、p型熱電変換材料の薄膜とn型熱電変換材料の薄膜が、それぞれ3mm幅、8mm長、1~2 μ m厚で、2mmの間隔をあけて形成され、各薄膜の一部が白金薄膜と重なることによって、電気的に接続された状態となっている。この熱電変換素子の概略図を図9に示す。
- [0112] 実施例17~24

幅3mm、長さ8mmで、長さ方向の一端部から2mmの幅が4mmとなるL字形の開口部を有するマスクを用いて、8mm×8mm×1mmの石英ガラス基板上に、p型熱電変換材料とn型熱電変換材料の各薄膜を堆積させた。この際、各材料については、ガラス基板の中間部でL字形の堆積物の短辺の先端部分が接触するようにして堆積させた。p型熱電変換材料とn型熱電変換材料としては、表1に示す組成の材料を用い、実施例1と同様のパルスレーザー堆積法によって堆積させた。次いで、実施例1と同様にして熱処理を行って熱電変換素子を作製した。

- [0113] 得られた素子は、図1(a)に示す素子と同様の形状であり、p型熱電変換材料の薄膜とn型熱電変換材料の薄膜がそれぞれ3mm幅、8mm長、1~2 μ m厚で、2mmの間隔をあけて形成され、L字形の短辺の先端部で両薄膜が線状に接触することによって、電気的に接続された状態となっている。この熱電変換素子の概略図を図10に示す。
- [0114] 実施例25~32

8mm×8mm×1mmの石英ガラス基板の一端面(8mm×1mmの面)に、p型熱電変換材料を堆積させた後、その上にn型熱電変換材料を堆積させた。

[0115] 次いで、石英ガラス基板の8mm×8mmの面に、一辺の縁から幅3mmの範囲に、 長さ8mmのp型熱電変換材料の薄膜を堆積させ、更に、p型熱電変換材料を形成し た側と反対側の辺の縁から幅3mmの範囲に長さ8mmのn型熱電変換材料の薄膜を堆積させた。この場合、p型熱電変換材料薄膜とn型熱電変換材料薄膜は、いずれも、長さ3mmの辺が、基板の端面に形成した熱電変換材料と接触するように堆積させた。p型熱電変換材料とn型熱電変換材料としては、表2に示す組成の材料を用い、実施例1と同様のパルスレーザー堆積法によって堆積させた。次いで、実施例1と同様の条件で、熱処理を行って熱電変換素子を作製した。

- [0116] 得られた素子は、図4(c)に示す素子と同様の形状であり、p型熱電変換材料の薄膜とn型熱電変換材料の薄膜が、それぞれ3mm幅、8mm長、1~2μm厚で、2mmの間隔をあけて形成され、基板の端面に形成された熱電変換材料(p型熱電変換材料とn型熱電変換材料の積層膜)からなる導電性膜と基板の角で接触することによって、電気的に接続された状態となっている。この熱電変換素子の概略図を図11に示す。
- [0117] 実施例33~40

8mm×8mm×1mmの石英ガラス基板の一端面(8mm×1mmの面)に、実施例 9~16と同様にして白金を蒸着させた。

- [0118] 次いで、石英ガラス基板の8mm×8mmの面に、一辺の縁から幅3mmの範囲に、長さ8mmのp型熱電変換材料の薄膜を堆積させ、更に、p型熱電変換材料を形成した側と反対側の辺の縁から幅3mmの範囲に長さ8mmのn型熱電変換材料の薄膜を堆積させた。この場合、p型熱電変換材料薄膜とn型熱電変換材料薄膜については、いずれも長さ3mmの辺が、基板の端面に形成した白金薄膜と接触するようにして堆積させた。p型熱電変換材料とn型熱電変換材料としては、表2に示す組成の材料を用い、実施例1と同様のパルスレーザー堆積法によって堆積させた。次いで、実施例1と同様の条件で、熱処理を行って熱電変換素子を作製した。
- [0119] 得られた素子は、図4(c)に示す素子と同様の形状であり、p型熱電変換材料の薄膜とn型熱電変換材料の薄膜が、それぞれ3mm幅、8mm長、1~2μm厚で、2mmの間隔をあけて形成され、基板の端面に形成された白金薄膜からなる導電性膜と基板の角で接触することによって、電気的に接続された状態となっている。この熱電変換素子は、図11に示すものと同様の構造である。

## [0120] 実施例41~48

8mm×8mm×1mmの石英ガラス基板の一端面(8mm×1mmの面)に、一端から4mmの長さでp型熱電変換材料を堆積させ、更に、同一の端面の反対端から4mmの長さでn型熱電変換材料を堆積させた。この場合、p型熱電変換材料とn型熱電変換材料は、長さ1mmの辺で線状に接触した状態であった。

- [0121] 次いで、石英ガラス基板の8mm×8mmの面に、一辺の縁から幅3mmの範囲に、長さ8mmのp型熱電変換材料の薄膜を堆積させ、更に、p型熱電変換材料を形成した側と反対側の辺の縁から幅3mmの範囲に長さ8mmのn型熱電変換材料の薄膜を堆積させた。この場合、p型熱電変換材料薄膜については、長さ3mmの辺が基板の端面に形成されたp型熱電変換材料と基板の角部分で接触する状態となるように堆積させ、n型熱電変換材料薄膜については、長さ3mmの辺が基板の端面に形成したn型熱電変換材料と基板の角部分で接触する状態となるように堆積させた。p型熱電変換材料とn型熱電変換材料としては、表2に示す組成の材料を用い、実施例1と同様のパルスレーザー堆積法によって堆積させた。次いで、実施例1と同様の条件で、熱処理を行って熱電変換素子を作製した。
- [0122] 得られた素子は、図4(a)に示す素子と同様の形状であり、p型熱電変換材料の薄膜とn型熱電変換材料の薄膜が、それぞれ3mm幅、8mm長、1~2μm厚で、2mmの間隔をあけて形成され、基板の端面に形成された熱電変換材料の薄膜と基板の角部分で接触することによって、電気的に接続された状態となっている。この熱電変換素子の概略図を図12に示す。

### [0123] 実施例49~51

長さ8mm、幅3mm、厚さ1mmの石英ガラス基板の短尺の一端面  $(3mm \times 1mm \circ n)$  に白金、Ca Bi Co Q 又はLa Bi NiO の薄膜からなる導電性膜を堆積させた。白金の堆積方法は、実施例9~16と同様の方法であり、Ca Bi Co Q とLa Bi NiO の薄膜の堆積方法は実施例1と同様である。

[0124] 次いで、ガラス基板の8mm×3mm面の一方にCa<sub>2.7</sub> Bi<sub>0.3</sub> Co<sub>0</sub>の組成を有するp型 熱電変換材料を堆積させ、反対面にLa<sub>0.9</sub> Bi<sub>0.1</sub> NiO<sub>0</sub>の組成を有するn型熱電変換材料 を堆積させた。この場合、各薄膜の堆積方法は実施例1と同様である。次いで、実施 例1と同様の条件で、熱処理を行って熱電変換素子を作製した。

[0125] 得られた素子は、p型熱電変換材料の薄膜とn型熱電変換材料の薄膜が、基板の端面に形成された白金、Ca Bi Co O 又はLa Bi NiO からなる導電性膜と基板の角部分で接触することによって、電気的に接続された状態となっている。この熱電変換素子の概略図を図13に示す。

## [0126] 特性試験例1

実施例1で得られた熱電変換素子のp型熱電変換材料とn型熱電変換材料について、下記の方法で室温におけるゼーベック係数を測定した。

- [0127] まず、二対のK型熱電対の一方にヒーターを巻いて加熱し、二対それぞれを材料 の両端に同時に接触させ、その時の温度と発生電圧を測定した。そして、この発生電 圧を二対の熱電対の温度差で除することにより、各熱電変換材料のゼーベック係数 を得た。その結果p型熱電変換材料部分のゼーベック係数は $85\,\mu\,V/K$ であり、n型 熱電変換材料部分のゼーベック係数は $-13\,\mu\,V/K$ であった。
- [0128] 各実施例で得られた熱電変換素子について、同様の方法でゼーベック係数を測定したところ、p型熱電変換材料部分のゼーベック係数は $60-120\,\mu\,V/K$ であり、n型熱電変換材料部分のゼーベック係数は、 $-5-25\,\mu\,V/K$ であった。
- [0129] また、各熱電変換素子について、p型熱電変換材料とn型熱電変換材料を電気的に接続している側の反対側の両端部に銀ペーストを用いて白金線を接着させた。この白金線を電圧計に接続し、素子を電気炉に入れて、500℃まで加熱した。エアポンプを用いて熱電変換素子の白金線を接着した側を空冷し、高温側と30~40℃の温度差を生じさせ、その時の発生電圧(開放電圧)を測定した。
- [0130] 実施例1で得られた熱電変換素子では、発生電圧(開放電圧)は3.4mVであった。 各実施例で得られた熱電変換素子の発生電圧(開放電圧)を下記表1〜表3に示す
- [0131] また、実施例1で得られた熱電変換素子の電気抵抗の温度依存性を示すグラフを 図14に示す。電気抵抗率は室温-650 $^{\circ}$ Cにおいて350-1000 $\Omega$ であった。
- [0132] p型熱電変換材料とn型熱電変換材料を電気的に接続している側を高温側として 500℃まで加熱し、他端を空冷して38℃の温度差を生じさせた場合、実施例1で得ら

れた熱電変換素子は8.3nWの発電出力を示した。各実施例で得られた熱電変換素子について、同様の方法で発電出力を求めた結果も表1~表3に示す。

# [0133] [表1]

実施例	p 熱電材料組成/n 型熱電材料組成	開放電圧(mV)	電気	出力 (nw)
		髙温側 500℃	抵抗(Ω)	髙温側 500℃
		温度差 30~40℃	500℃	温度差 30~40℃
1	Bi <sub>2</sub> Sr <sub>2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>k</sub> /La <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> NiO <sub>r</sub>	3.4	350	8.3
2	Bi <sub>2.2</sub> Sr <sub>2.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>k</sub> / LaNiO <sub>r</sub>	3.2	360	7.1
3	$Bi_{1.8}Pb_{0.4}Sr_{1.8}Ca_{0.4}Co_2O_k / LaNi_{0.9}Cu_{0.1}O_r$	3.1	365	6.6
4	Bi <sub>2</sub> Ba <sub>2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>k</sub> / La <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> NiO <sub>w</sub>	3.3	355	7.7
5	$Ca_{2.7}Bi_{0.3}Co_4O_e$ $\angle La_{0.9}Bi_{0.1}NiO_r$	2.9	490	4.3
6	Ca₃Co₄O e ∕ LaNiO r	2.6	510	3.3
7	$Ca_{3.3}Na_{0.3} Co_4O_e$ $\angle LaNi_{0.9}Cu_{0.1}O_r$	2.7	520	3.5
8	$\text{Ca}_{2.7} ext{Bi}_{0.3} ext{Co}_4 ext{O}_{ ext{e}}$ $\angle  ext{La}_{1.8} ext{Bi}_{0.2} ext{NiO}_{ ext{w}}$	2.9	530	4.0
9	$Bi_2Sr_2Co_2O_k$ $\angle La_{0.9}Bi_{0.1}NiO_r$	3.1	370	6.5
10	Bi <sub>2.2</sub> Sr <sub>2.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>k</sub> /LaNiO <sub>r</sub>	3.2	375	6.8
11	$Bi_{1.8}Pb_{0.4}Sr_{1.8}Ca_{0.4}Co_2O_k / LaNi_{0.9}Cu_{0.1}O_r$	3.0	380	5.9
12	Bi <sub>2</sub> Ba <sub>2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>k</sub> / La <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> NiO <sub>w</sub>	3.2	375	6.8
13	$Ca_{2.7}Bi_{0.3}Co_4O_e$ $\angle La_{0.9}Bi_{0.1}NiO_r$	2.8	530	3.7
14	Ca <sub>3</sub> Co <sub>4</sub> O <sub>e</sub> /LaNiO <sub>r</sub>	2.8	550	3.6
15	Ca <sub>3.3</sub> Na <sub>0.3</sub> Co <sub>4</sub> O <sub>e</sub> / LaNi <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>r</sub> ·	2.7	530	3.4
16	$Ca_{2.7}Bi_{0.3}Co_4O_e$ $\angle La_{1.8}Bi_{0.2}NiO_w$	2.9	540	3.9
17	Bi <sub>2</sub> Sr <sub>2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>k</sub> / La <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> NiO <sub>r</sub>	3.1	370	6.5
18	Bi <sub>2.2</sub> Sr <sub>2.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>k</sub> /LaNiO <sub>r</sub>	3.3	370	7.4
19	$Bi_{1.8}Pb_{0.4}Sr_{1.8}Ca_{0.4}Co_2O_k / LaNi_{0.9}Cu_{0.1}O_r$	3.0	360	6.3
20	Bi <sub>2</sub> Ba <sub>2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>k</sub> / La <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> NiO <sub>w</sub>	3.1	380	6.3
21	$Ca_{2.7}Bi_{0.3}Co_4O_e$ $\angle La_{0.9}Bi_{0.1}NiO_r$	3.0	510	4.4
22	Ca <sub>3</sub> Co <sub>4</sub> O <sub>e</sub> /LaNiO <sub>r</sub>	2.9	520	4.0
23	Ca <sub>3.3</sub> Na <sub>0.3</sub> Co <sub>4</sub> O <sub>e</sub> / LaNi <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>r</sub> ·	2.9	500	4.2
24	$Ca_{2.7}Bi_{0.3}Co_4O_e$ $\angle La_{1.8}Bi_{0.2}NiO_w$	2.7	530	3.4

[0134] [表2]

実施例	p 型熱電材料組成/n 型熱電材料組成	開放電圧(mV)	電気	出力 (nw)
		髙温側 500℃	抵抗(Ω)	高温側 500℃
		温度差 30~40℃	500℃	温度差 30~40℃
25	Bi <sub>2</sub> Sr <sub>2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>k</sub> / La <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> NiO <sub>r</sub>	2.9	390	5.4
26	Bi <sub>2.2</sub> Sr <sub>2.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>k</sub> / LaNiO <sub>r</sub>	3.0	370	6.1
27	$Bi_{1.8}Pb_{0.4}Sr_{1.8}Ca_{0.4}Co_2O_k / LaNi_{0.9}Cu_{0.1}O_r$	3.2	385	6.6
28	Bi <sub>2</sub> Ba <sub>2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>k</sub> / La <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> NiO <sub>w</sub>	3.1	390	6.2
29	$Ca_{2.7}Bi_{0.3}Co_4O_e$ $\angle La_{0.9}Bi_{0.1}NiO_r$	2.9	560	3.8
30	Ca <sub>3</sub> Co <sub>4</sub> O <sub>e</sub> /LaNiO <sub>r</sub>	2.7	550	3.3
31	Ca <sub>3.3</sub> Na <sub>0.3</sub> Co <sub>4</sub> O <sub>e</sub> / LaNi <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>r</sub>	2.8	550	3.6
32	$\text{Ca}_{2.7} \text{Bi}_{0.3} \text{Co}_4 \text{O}_{\text{e}} / \text{La}_{1.8} \text{Bi}_{0.2} \text{NiO}_{\text{w}}$	2.8	540	3.6
33	Bi <sub>2</sub> Sr <sub>2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>k</sub> / La <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> NiO <sub>r</sub>	3.1	375	6.4
34	Bi <sub>2.2</sub> Sr <sub>2.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>k</sub> / LaNiO <sub>r</sub>	3.3	390	7.0
35	$Bi_{1.8}Pb_{0.4}Sr_{1.8}Ca_{0.4}Co_2O_k / LaNi_{0.9}Cu_{0.1}O_r$	3.0	380	5.9
36	Bi <sub>2</sub> Ba <sub>2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>k</sub> / La <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> NiO <sub>w</sub>	3.1	375	6.4
37	$Ca_{2.7}Bi_{0.3}Co_4O_e$ $\angle La_{0.9}Bi_{0.1}NiO_r$	2.9	520	4.0
38	Ca <sub>3</sub> Co <sub>4</sub> O <sub>e</sub> /LaNiO <sub>r</sub>	2.8	550	3.6
39	Ca <sub>3.3</sub> Na <sub>0.3</sub> Co <sub>4</sub> O <sub>e</sub> / LaNi <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>r</sub> ·	2.9	570	3.7
40	$Ca_{2.7}Bi_{0.3}Co_4O_e$ $\angle La_{1.8}Bi_{0.2}NiO_w$	2.7	555	3.3
41	Bi <sub>2</sub> Sr <sub>2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>k</sub> / La <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> NiO <sub>r</sub>	2.9	400	5.3
42	Bi <sub>2.2</sub> Sr <sub>2.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>k</sub> / LaNiO <sub>r</sub>	3.1	405	5.9
43	$Bi_{1.8}Pb_{0.4}Sr_{1.8}Ca_{0.4}Co_{2}O_{k}/LaNi_{0.9}Cu_{0.1}O_{r}$	3.2	390	6.6
44	$\mathrm{Bi_2Ba_2Co_2O_k}/\mathrm{La_{1.8}Bi_{0.2}NiO_w}$	3.0	385	5.8
45	$Ca_{2.7}Bi_{0.3}Co_4O_e$ $\angle La_{0.9}Bi_{0.1}NiO_r$	3.1	530	4.5
46	Ca <sub>3</sub> Co <sub>4</sub> O <sub>e</sub> /LaNiO <sub>r</sub>	2.9	520	4.0
47	Ca <sub>3.3</sub> Na <sub>0.3</sub> Co <sub>4</sub> O <sub>e</sub> / LaNi <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>r</sub> ·	2.7	525	3.5
48	$Ca_{2.7}Bi_{0.3}Co_4O_e$ $\angle La_{1.8}Bi_{0.2}NiO_w$	2.8	560	3.5

# [0135] [表3]

実施例	導電性膜	p型熱電材料組成/n型熱電	開放電圧(mV)	電気	出力 (nw)
		材料組成	髙温側 500℃	抵抗(Ω)	髙温側
			温度差 30~	500℃	500℃
			40℃	!	温度差 30
					~40℃
49	Pt	$Ca_{2.7}Bi_{0.3}Co_4O_e / La_{0.9}Bi_{0.1}NiO_r$	2.8	490	4.0
50	Ca <sub>2.7</sub> Bi <sub>0.3</sub> Co <sub>4</sub> O <sub>e</sub>	$Ca_{2.7}Bi_{0.3}Co_4O_e / La_{0.9}Bi_{0.1}NiO_r$	3.2	540	4.7
51	La <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> NiO <sub>r</sub>	${\rm Ca_{2.7}Bi_{0.3}Co_4O_e}/{\rm La_{0.9}Bi_{0.1}NiO_r}$	3.0	500	4.5

# [0136] 実施例52

以下の方法で、スパッタリング法に用いるターゲットを作製した後、スパッタリング法

によって、熱電変換素子を作製した。

### [0137] (1)ターゲットの作製

### (i)p型熱電変換材料用ターゲット

酸化ビスマス(BiO)、炭酸ストロンチウム(SrCO)及び酸化コバルト(CoO)を原料として用い、これらをBi:Sr:Co(原子比) = 2:2:2となるように混合し、電気炉を用い大気中で800℃で10時間仮焼した後、加圧成型し、さらに850℃で20時間焼成した。得られた粉末を、銅プレート上に直径10cm、厚さ2mmに敷き詰めてp型熱電変換材料用ターゲットを作製した。

### (ii)n型熱電変換材料用ターゲット

La源として硝酸ランタン(La2(NO3)3・6H2O)、Bi源として硝酸ビスマス(Bi(NO3)3・6H2O)、Ni源として硝酸ニッケル(Ni(NO3)2・6H2O)を用い、La:Bi:Ni(元素比)=0.9:0.1:1.0となる割合でこれらの原料を蒸留水に完全に溶解させ、アルミナるつぼ中で十分に撹拌混合した後、水分を蒸発させて乾固した。次いで、電気炉を用いて、析出物を空気中で600℃で10時間焼成して、硝酸塩を分解した。その後、焼成物を粉砕し、加圧成形後、300ml/分の酸素気流中で1000℃で20時間加熱した。得られた粉末を、銅プレート上に直径10cm、厚さ2mmに敷き詰めてn型熱電変換材料用ターゲットを作製した。

### [0138] (2)熱電変換素子の作製

上記した各ターゲットを用い、8mm×8mm×0.5mmのポリイミドフイルムを基板として、RFスパッタリング法によりp型熱電変換材料の薄膜とn型熱電変換材料の薄膜を順次堆積させた。この際、幅3mm、長さ8mmで、長さ方向の一端部から2mmについては幅が5mmとなるL字形の開口部を有するマスクを用いて、L字型の短辺部分でp型熱電変換材料とn型熱電変換材料が重なり合うようにして、両材料を堆積させた。尚、基板加熱は行わず、プラズマによる温度上昇は260℃以下となるように制御した。具体的な成膜条件は下記の通りである。

- ・スパッタリングガス:Ar
- •RF電力:50~200W
- ・ 基板: ポリイミドフイルム

上記した方法でp型熱電変換材料の薄膜とn型熱電変換材料の薄膜を形成した。

[0139] 得られた熱電変換素子は、図1(d)に示す素子と同様の形状を有するものであり、 長さ8mm、幅3mm、膜厚1~2μmのp型熱電変換材料の薄膜とn型熱電変換材料 の薄膜が2mmの間隔で形成され、各薄膜の端部2mmの部分で、各薄膜が重なり合 うことによって、電気的に接続された状態となっている。この熱電変換素子は、図8に 示すものと同様の形状である。

# [0140] 実施例53~59

下記表4に示す組成のp型熱電変換材料の薄膜とn型熱電変換材料の薄膜を形成すること以外は、実施例52と同様にして、実施例53~59の各熱電変換素子を作製した。尚、原料粉末の製造時の加熱温度については、具体的な組成に応じて700℃~1100℃の範囲で変更した。

- [0141] 下記表4において、eは8~10の範囲の値、kは8~10の範囲の値、rは2.7~3.3 の範囲の値、wは3.6~4.4の範囲の値、r'は2.8~3.2の範囲の値である。
- [0142] 実施例52~59で作製した各熱電変換素子について、実施例1と同様にして、発生電圧(開放電圧)、電気抵抗及び発電出力を測定した結果を下記表4に示す。

### [0143] [表4]

実施例	P型熱電材料組成/n型熱電材料組成	開放電圧(mV)	電気	出力 (μw)
		高温側 100℃	抵抗(Ω)	高温側 100℃
,		温度差 30~40℃	100℃	温度差 30~40℃
52	Bi <sub>2</sub> Sr <sub>2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>k</sub> /La <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> NiO <sub>r</sub>	1.5	670	0.84
53	Bi <sub>2.2</sub> Sr <sub>2.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>k</sub> /LaNiO <sub>r</sub>	1.3	680	0.62
54	Bi <sub>1.8</sub> Pb <sub>0.4</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.4</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>k</sub> / LaNi <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>r</sub>	1.2	685	0.52
55	Bi <sub>2</sub> Ba <sub>2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>k</sub> / La <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> NiO <sub>w</sub>	1.4	675	0.72
56	$Ca_{3.7}Bi_{0.3}Co_4O_e$ $\angle La_{0.9}Bi_{0.1}NiO_r$	1.1	710	0.42
57	Ca <sub>3</sub> Co <sub>4</sub> O <sub>e</sub> /LaNiO <sub>r</sub>	0.9	720	0.28
58	Ca <sub>3.3</sub> Na <sub>0.3</sub> Co <sub>4</sub> O <sub>e</sub> / LaNi <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>r</sub>	1.0	730	0.34
59	$Ca_{2.7}Bi_{0.3}Co_4O_e$ $\angle La_{1.8}Bi_{0.2}NiO_w$	1.1	740	0.41

### [0144] 実施例60

以下の方法で、エアロゾル堆積法に用いる原料粉末を作製した後、ポリイミド樹脂(商品名:カプトン)製のシートを基板として、エアロゾル堆積法によって熱電変換素子を作製した。

WO 2005/093864 32 PCT/JP2005/005133

## [0145] (1)原料粉末の作製

# (i)p型熱電変換材料粉末

炭酸カルシウム(CaCO<sub>3</sub>)、酸化ビスマス(BiO<sub>2</sub>)及び酸化コバルト(CoO<sub>3</sub>)を原料として用い、これらをCa:Bi:Co(原子比) = 2.7:0.3:4となるように混合し、電気炉を用いて、大気中で800℃で10時間仮焼した後、加圧成型し、さらに850℃で20時間焼成した。その後、ボールミルを用いて焼結体を粉砕して、平均粒径4 $\mu$ mの組成式:CaOi3 CoOで表されるp型熱電変換材料の原料粉末を得た。

# (ii)n型熱電変換材料粉末

La源として硝酸ランタン(La2(NO3)・6H2O)、Bi源として硝酸ビスマス(Bi(NO3)・6H2O)、Ni源として硝酸ニッケル(Ni(NO3)・6H2O)を用い、La:Bi:Ni(元素比)=0.9:0.1:1.0となる割合でこれらの原料を蒸留水に完全に溶解させ、アルミナるつぼ中で十分に撹拌混合した後、水分を蒸発させて乾固した。次いで、電気炉を用いて、析出物を空気中で600℃で10時間焼成して、硝酸塩を分解した。その後、焼成物を粉砕し、加圧成形後、300ml/分の酸素気流中で1000℃で20時間加熱した。その後、ボールミルを用いて、焼結体を粉砕し平均粒径4 $\mu$ mの組成式:LaBi、NiOで表されるn型熱電変換材料の原料粉末を得た。

### [0146] (2)熱電変換素子の作製

8mm×8mm×0.05mmのポリイミド(商品名:カプトン)シートを基板として用い、 圧力1kPaの減圧チャンバー内で、p型熱電変換材料膜とn型熱電変換材料膜を順 次堆積させて、熱電変換素子を作製した。この際、幅3mm、長さ8mm、長さ方向の 一端部から2mmについては幅が5mmとなるL字形の開口部を有するマスクを用い て、L字型の短辺部分でp型熱電変換材料とn型熱電変換材料が重なり合うようにし て、両材料を堆積させた。尚、基板を加熱することなく、室温において各薄膜を形成 した。

[0147] 具体的な成膜条件としては、搬送ガスとしてHeを用い、ガス流量7L/分、ノズル基 板間距離15mmとして、p型熱電変換材料の原料粉末とn型熱電変換材料の原料粉末を順次吹き付けて、厚さ約50 μ mのp型熱電変換材料薄膜とn型熱電変換材料薄膜を形成した熱電変換素子を得た。被膜形成後も加熱は行わなかった。

[0148] 得られた熱電変換素子は、図1(d)に示す素子と同様の形状を有するものであり、 長さ8mm、幅3mmのp型熱電変換材料の薄膜とn型熱電変換材料の薄膜が2mm の間隔で形成され、各薄膜の端部2mmの部分で、各薄膜が重なり合うことによって、 電気的に接続された状態となっている。この素子の高温部を150℃になるように電気 ヒーターで加熱し、低温部を120℃とした時、4.7nWの発電が可能であった。

### [0149] 実施例61~67

下記表5に示す組成のp型熱電変換材料の薄膜とn型熱電変換材料の薄膜を形成すること以外は、実施例60と同様にして、実施例61~67の各熱電変換素子を作製した。尚、原料粉末の製造時の加熱温度については、具体的な組成に応じて700℃~1100℃の範囲で変更した。

- [0150] 下記表5において、eは8~10の範囲の値、kは8~10の範囲の値、rは2.7~3.3 の範囲の値、wは3.6~4.4の範囲の値である。
- [0151] 実施例60~67で作製した各熱電変換素子について、実施例1と同様にして、発生 電圧(開放電圧)、電気抵抗及び発電出力を測定した結果を下記表5に示す。

## [0152] [表5]

実施例	p 熱電材料組成/n 型熱電材料組成	開放電圧(mV)	電気	出力(nw)
	<u>-</u>	高温側 100℃	抵抗(Ω)	髙温側 100℃
		温度差 30~40℃	100℃	温度差 30~40℃
60	Ca <sub>2.7</sub> Bi <sub>0.3</sub> Co <sub>4</sub> O <sub>e</sub> / La <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> NiO <sub>r</sub>	1.5	330	1.7
61	Ca <sub>3</sub> Co <sub>4</sub> O <sub>e</sub> /LaNiO <sub>r</sub>	1.2	360	1.0
62	$Ca_{2.7}Bi_{0.3}Co_4O_e$ $\angle La_{1.8}Bi_{0.2}NiO_w$	1.4	365	1.3
63	Ca <sub>3</sub> Co <sub>4</sub> O <sub>e</sub> /La <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>w</sub>	1.3	355	1.2
64	$Bi_2Sr_2Co_2O_k / La_{0.9}Bi_{0.1}NiO_r$	0.9	490	0.4
65	Bi <sub>2.2</sub> Sr <sub>2.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>k</sub> /LaNiO <sub>r</sub>	1.1	510	0.6
66	$Bi_{1.8}Pb_{0.2}Ca_2Co_2O_k$ $\angle La_{1.8}Bi_{0.2}NiO_w$	1.1	480	0.6
67	Bi <sub>2.1</sub> Ca <sub>0.4</sub> Sr <sub>1.7</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>k</sub> /La <sub>2</sub> Ni0.9Co0.1O <sub>w</sub>	1.0	490	0.5

## [0153] 実施例68

以下の方法で、スパッタリング法に用いるターゲットを作製した後、スパッタリング法によって、熱電変換素子を作製した。

- [0154] (1)ターゲットの作製
  - (i)p型熱電変換材料用ターゲット

酸化ビスマス( $\text{Bi}_{2}\text{O}_{3}$ )、炭酸ストロンチウム( $\text{SrCO}_{3}$ )及び酸化コバルト( $\text{Co}_{3}\text{O}_{4}$ )を原料として用い、これらをBi:Sr:Co(原子比)=2:2:2:2となるように混合し、電気炉を用い大気中で $800^{\circ}$ Cで10時間仮焼した後、加圧成型し、さらに $850^{\circ}$ Cで20時間焼成して得られた粉末を、銅プレート上に直径10cm、厚さ2mmに敷き詰めてp型熱電変換材料用ターゲットを作製した。

## (ii)n型熱電変換材料用ターゲット

酸化亜鉛(ZnO)に酸化ガリウム $(Ga_{2}O_{3})$ を5wt%添加し、直径10cm、厚さ3mmの円盤 状に焼結した物をターゲットとした。

### [0155] (2)熱電変換素子の作製

上記した各ターゲットを用い、8mm×8mm×0.5mmのポリイミドフイルムを基板として、RFスパッタリング法によりp型熱電変換材料の薄膜とn型熱電変換材料の薄膜を順次堆積させた。この際、幅3mm、長さ8mmで、長さ方向の一端部から2mmについては幅が5mmとなるL字形の開口部を有するマスクを用いて、L字型の短辺部分でp型熱電変換材料とn型熱電変換材料が重なり合うようにして、両材料を堆積させた。尚、基板加熱は行わず、プラズマによる温度上昇は260℃以下となるように制御した。具体的な成膜条件は下記の通りである。

- ・スパッタリングガス:Ar、O<sub>2</sub>
- ·RF電力:50~200W
- ・基板:ポリイミドフイルム

上記した方法でp型熱電変換材料の薄膜とn型熱電変換材料の薄膜を形成した。

[0156] 得られた熱電変換素子は、図1(d)に示す素子と同様の形状を有するものであり、 長さ8mm、幅3mm、膜厚1~2μmのp型熱電変換材料の薄膜とn型熱電変換材料 の薄膜が2mmの間隔で形成され、各薄膜の端部2mmの部分で、各薄膜が重なり合 うことによって、電気的に接続された状態となっている。この熱電変換素子は、図8に 示すものと同様の構造である。

### [0157] 実施例69~75

下記表6に示す組成のp型熱電変換材料の薄膜とn型熱電変換材料の薄膜を形成すること以外は、実施例68と同様にして、実施例69~75の各熱電変換素子を作製

した。尚、原料粉末の製造時の加熱温度については、具体的な組成に応じて700℃ -1100℃の範囲で変更した。

- [0158] 下記表6において、eは8~10の範囲の値、kは8~10の範囲の値、zは0.9~1.1 の範囲の値、zzは1.9~3の範囲の値である。
- [0159] 実施例68~75で作製した各熱電変換素子について、実施例1と同様にして、発生電圧(開放電圧)、電気抵抗及び発電出力を測定した結果を下記表6に示す。

#### [0160] [表6]

実施例	P 型熱電材料組成/n 型熱電材料組成	開放電圧(mV)	戾重	出力(μ <b>W</b> )
		高温側 100℃	抵抗(Ω)	高温側 100℃
		温度差 30~40℃	100℃	温度差 30~40℃
68	$Bi_2Sr_2Co_2O_k/Ga_{0.1}Zn_{0.9}O_z$	2.9	570	3.69
69	Bi <sub>2.2</sub> Sr <sub>2.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>k</sub> /Al <sub>0.1</sub> Zn <sub>0.9</sub> O <sub>z</sub>	2.6	590	2.86
70	$Bi_{1.8}Pb_{0.4}Sr_{1.8}Ca_{0.4}Co_2O_k/In_{0.1}Zn_{0.9}O_z$	2.7	610	2.99
71	$Bi_2 Ba_2Co_2O_k / Sn_{0.1}In_{1.9}O_{zz}$	2.5	585	2.67
72	$Ca_{3.7}Bi_{0.3}Co_4O_e/Ga_{0.1}Zn_{0.9}O_z$	2.6	610	2.77
73	$Ca_3Co_4O_e$ / $Al_{0.1}Zn_{0.9}O_z$	2.8	600	3.27
74	$Ca_{3.3}Na_{0.3} Co_4O_e / In_{0.1}Zn_{0.9}O_z$	2.4	605	2.38
75	Ca <sub>2.7</sub> Bi <sub>0.3</sub> Co <sub>4</sub> O <sub>e</sub> / Sn <sub>0.1</sub> In <sub>1.9</sub> O <sub>zz</sub>	2.2	595	2.03

[0161] 以下、各種組成の酸化物からなる熱電変換材料について、参考例として物性値を示す。

#### [0162] 参考例1

一般式:  $Ca_a A^1_b Co_c A^2_d O_c 又は一般式: Bi_f Pb_m M^1_b Co_m M^2_j O_c で表されるp型熱電変換材料としての特性を有する複合酸化物を下記の方法で作製した。$ 

[0163] 原料物質としては、目的とする複合酸化物の構成元素を含む炭酸塩又は酸化物を用い、表7~表74に記載した組成式と同じ元素比となるように原料物質を混合し、大気圧中において、1073Kで10時間仮焼した。次いで、得られた焼成物を粉砕し、成形して、300mL/分の酸素ガス気流中で20時間焼成した。その後、得られた焼成物を粉砕、加圧成形し、空気中で10MPaの一軸加圧下に、20時間のホットプレス焼結を行い、p型熱電変換材料用の複合酸化物を作製した。各酸化物を製造する際の焼成温度については、組成に応じて1073~1273Kの範囲で変更し、更に、ホットプレス焼結の温度についても、1123~1173Kの範囲で変更した。

- [0164] 得られた各酸化物について、700℃におけるゼーベック係数、700℃における電気 抵抗率及び700℃における熱伝導度の測定結果を下記表7~表74に示す。
- [0165] [表7]

p 型

組成	ゼーベック係数	電気抵抗率	熱伝導度
$Ca_aA_b^1Co_cA_d^2O_e$	μV/K (700℃)	mΩcm (700℃)	W/mK (700℃)
Ca <sub>3</sub> Co <sub>4</sub> O <sub>9</sub>	205	5. 5	2.5
$Ca_{2.7}Na_{0.3}Co_4O_9$	198	4. 2	2. 2
$Ca_{2.7}K_{0.3}Co_4O_9$	195	6.0	2. 2
Ca <sub>2.7</sub> Li <sub>0.3</sub> Co <sub>4</sub> O <sub>9</sub>	200	7. 2	2.4
$Ca_{2.7}Ti_{0.3}Co_4O_9$	205	6.8	2.6
$Ca_{2.7}V_{0.3}Co_4O_9$	198	5.7	2.5
$Ca_{2.7}Cr_{0.3}Co_4O_9$	199	6.2	3. 0
$Ca_{2.7}Mn_{0.3}Co_4O_9$	210	6.8	2.6
Ca <sub>2.7</sub> Fe <sub>0.3</sub> Co <sub>4</sub> O <sub>9</sub>	202	8. 0	2.9
Ca <sub>2.7</sub> Ni <sub>0.3</sub> Co <sub>4</sub> O <sub>9</sub>	204	7. 9	1.9
Ca <sub>2.7</sub> Cu <sub>0.3</sub> Co <sub>4</sub> O <sub>9</sub>	197	6.9	2.2
$Ca_{2.7}Zn_{0.3}Co_4O_9$	205	5.9	2.6
$Ca_{2.7}Pb_{0.3}Co_4O_9$	201	7.8	2.5
Ca <sub>2.7</sub> Sr <sub>0.3</sub> Co <sub>4</sub> O <sub>9</sub>	196	6.3	3. 0
$Ca_{2.7}Ba_{0.3}Co_4O_9$	202	6.5	1.9
$Ca_{2.7}Al_{0.3}Co_4O_9$	203	6.4	2.0
$Ca_{2.7}Bi_{0.3}Co_4O_9$	208	8. 2	2.2
$Ca_{2.7}Y_{0.3}Co_4O_9$	198	7. 5	2.3
$Ca_{2.7}La_{0.3}Co_4O_9$	199	6. 9	1.9
$Ca_{2.7}Ce_{0.3}Co_4O_9$	201	8. 1	3. 1
$Ca_{2.7}Pr_{0.3}Co_4O_9$	207	7. 6	2.6
$Ca_{2.7}Nd_{0.3}Co_4O_9$	190	5. 9	2.7
$Ca_{2.7}Sm_{0.3}Co_4O_9$	198	5.8	2.4
$Ca_{2.7}Eu_{0.3}Co_4O_9$	199	7. 2	1.9
$Ca_{2.7}Gd_{0.3}Co_4O_9$	201	8. 2	3.0
$Ca_{2.7}Dy_{0.3}Co_4O_9$	200	7. 1	2.1
$Ca_{2.7}Ho_{0.3}Co_4O_9$	206	6.5	2.2
$Ca_{2.7}Er_{0.3}Co_4O_9$	205	6.9	2.6
$Ca_{2.7}Yb_{0.3}Co_4O_9$	198	7.0	2.7
$Ca_{3}Co_{3.8}Ti_{0.2}O_{9}$	200	6.8	1.9
$Ca_3Co_{3.8}V_{0.2}O_9$	203	7. 2	2.9
$Ca_3Co_{3.8}Cr_{0.2}O_9$	201	5.9	2.4

# [0166] [表8]

Ca <sub>3</sub> Co <sub>3.8</sub> Mn <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	208	8. 1	2. 6
Ca <sub>3</sub> Co <sub>3.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 2	2. 7
Ca <sub>3</sub> Co <sub>3.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	199	6. 4	1. 9
Ca <sub>3</sub> Co <sub>3,8</sub> Cu <sub>0,2</sub> O <sub>9</sub>	207	5. 9	3. 0
Ca <sub>3</sub> Co <sub>3, 9</sub> Ag <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	198	6. 0	2. 7
Ca <sub>3</sub> Co <sub>3, 9</sub> Mo <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	196	5. 9	2. 7
Ca <sub>3</sub> Co <sub>3,9</sub> W <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	200	7. 2	2. 8
Ca <sub>3</sub> Co <sub>3, 9</sub> Nb <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 1	2. 2
Ca <sub>3</sub> Co <sub>3.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	6. 9	2. 5
Ca <sub>2.7</sub> Na <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Ti <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	205	6. 2	2. 6
Ca <sub>2.7</sub> Na <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> V <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	198	6. 8	2. 0
Ca <sub>2.7</sub> Na <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Cr <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	195	8. 0	1. 9
Ca <sub>2.7</sub> Na <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Mn <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	200	7. 9	2. 3
Ca <sub>2.7</sub> Na <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	205	6. 9	2. 5
Ca <sub>2.7</sub> Na <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	198	5. 9	2. 7
Ca <sub>2.7</sub> Na <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 8	2. 5
Ca <sub>2.7</sub> Na <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	6. 3	2. 6
Ca <sub>2.7</sub> Na <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	202	6. 5	2. 4
Ca <sub>2.7</sub> Na <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	207	6. 4	2. 3
Ca <sub>2.7</sub> Na <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 2	2. 2
Ca <sub>2.7</sub> Na <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	196	7. 5	2. 1
Ca <sub>2.7</sub> K <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Ti <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 1	1. 8
Ca <sub>2.7</sub> K <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> V <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	205	7. 6	2. 7
Ca <sub>2.7</sub> K <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Cr <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	196	5. 9	2. 6
Ca <sub>2.7</sub> K <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Mn <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	205	5. 8	2. 5
Ca <sub>2.7</sub> K <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 2	2. 1
Ca <sub>2.7</sub> K <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 2	2. 3
Ca <sub>2.7</sub> K <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	195	7. 1	2. 7
Ca <sub>2.7</sub> K <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	6. 5	2. 8
Ca <sub>2.7</sub> K <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	203	6. 9	2. 5
Ca <sub>2.7</sub> K <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	7. 0	2. 4
Ca <sub>2.7</sub> K <sub>0,3</sub> Co <sub>3.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	208	7. 2	2. 8
Ca <sub>2.7</sub> K <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	6. 8	3. 0
Ca <sub>2.7</sub> Li <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Ti <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	207	5. 9	1. 9

# [0167] [表9]

	-		
Ca <sub>2.7</sub> Li <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> V <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 1	2. 6
Ca <sub>2.7</sub> Li <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Cr <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 2	2. 5
Ca <sub>2.7</sub> Li <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Mn <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	210	6. 4	3. 0
Ca <sub>2.7</sub> Li <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	202	5. 9	1. 9
Ca <sub>2.7</sub> Li <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	204	6. 0	2. 0
Ca <sub>2.7</sub> Li <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	197	5. 9	2. 2
Ca <sub>2.7</sub> Li <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	7. 2	2. 3
Ca <sub>2.7</sub> Li <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 1	1.9
Ca <sub>2.7</sub> Li <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	196	6. 9	3. 1
Ca <sub>2.7</sub> Li <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	202	5. 7	2. 6
Ca <sub>2.7</sub> Li <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	203	6. 2	2. 7
Ca <sub>2.7</sub> Ti <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Ti <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 0	1. 9
Ca <sub>2.7</sub> Ti <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> V <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 9	3. 0
Ca <sub>2.7</sub> Ti <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Cr <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	201	6. 9	2. 1
Ca <sub>2.7</sub> Ti <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Mn <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	207	5. 9	2. 2
Ca <sub>2.7</sub> Ti <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	190	7. 8	2. 6
Ca <sub>2.7</sub> Ti <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	198	6. 3	2. 7
Ca <sub>2.7</sub> Ti <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	199	6. 5	2. 5
Ca <sub>2.7</sub> Ti <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	6. 4	1. 9
$Ca_{2.7}Ti_{0.3}Co_{3.9}Mo_{0.1}O_{9}$	200	5. 8	2. 9
$Ca_{2.7}Ti_{0.3}Co_{3.9}W_{0.1}O_{9}$	206	7. 2	2. 4
Ca <sub>2.7</sub> Ti <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	8. 2	2. 6
$Ca_{2.7}Ti_{0.3}Co_{3.9}Ta_{0.1}O_{9}$	198	7. 1	2. 7
Ca <sub>2.7</sub> V <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Ti <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	196	6. 9	3. 0
Ca <sub>2.7</sub> V <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> V <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	202	7. 0	2. 7
Ca <sub>2.7</sub> V <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Cr <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	203	7. 2	2. 7
Ca <sub>2.7</sub> V <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Mn <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	208	6. 8	2. 8
Ca <sub>2.7</sub> V <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 2	2. 2
Ca <sub>2.7</sub> V <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	199	5. 9	2. 5
Ca <sub>2.7</sub> V <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 1	2. 7
Ca <sub>2.7</sub> V <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	207	7. 2	2. 6
Ca <sub>2.7</sub> V <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	6. 4	2. 0
$Ca_{2.7}V_{0.3}Co_{3.9}W_{0.1}O_{9}$	198	5. 9	1. 9
Ca <sub>2.7</sub> V <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	6. 0	2. 3
Ca <sub>2.7</sub> V <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	5. 9	2. 5

# [0168] [表10]

$Ca_{2.7}Cr_{0.3}Co_{3.8}Ti_{0.2}O_{9}$	206	8. 1	2. 5
Ca <sub>2.7</sub> Cr <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> V <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	207	6. 9	2. 6
Ca <sub>2.7</sub> Cr <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Cr <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	198	5. 7	2. 4
$Ca_{2.7}Cr_{0.3}Co_{3.8}Mn_{0.2}O_{9}$	199	6. 2	2. 3
$Ca_{2.7}Cr_{0.3}Co_{3.8}Fe_{0.2}O_{9}$	210	6. 8	2. 2
Ca <sub>2.7</sub> Cr <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	202	8. 0	2. 2
Ca <sub>2.7</sub> Cr <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	204	7. 9	2. 4
$Ca_{2.7}Cr_{0.3}Co_{3.9}Ag_{0.1}O_{9}$	197	6. 9	2. 6
$Ca_{2.7}Cr_{0.3}Co_{3.9}Mo_{0.1}O_{9}$	205	5. 9	2. 5
Ca <sub>2.7</sub> Cr <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	7. 8	3. 0
Ca <sub>2.7</sub> Cr <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	196	6. 3	2. 6
Ca <sub>2.7</sub> Cr <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	202	6. 5	2. 9
$Ca_{2.7}Mn_{0.3}Co_{3.8}Ti_{0.2}O_{9}$	208	8. 2	2. 2
Ca <sub>2.7</sub> Mn <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> V <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 5	2. 6
Ca <sub>2.7</sub> Mn <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Cr <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	199	6. 9	2. 5
$Ca_{2.7}Mn_{0.3}Co_{3.8}Mn_{0.2}O_{9}$	201	8. 1	3. 0
$Ca_{2.7}Mn_{0.3}Co_{3.8}Fe_{0.2}O_9$	207	7. 6	1. 9
Ca <sub>2.7</sub> Mn <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	190	5. 9	2. 0
Ca <sub>2.7</sub> Mn <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	198	5.8	2. 2
Ca <sub>2.7</sub> Mn <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 2	2. 3
$Ca_{2.7}Mn_{0.3}Co_{3.9}Mo_{0.1}O_{9}$	201	8. 2	1. 9
$Ca_{2.7}Mn_{0.3}Co_{3.9}W_{0.1}O_9$	200	7. 1	3. 1
Ca <sub>2.7</sub> Mn <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	6. 5	2. 6
$Ca_{2.7}Mn_{0.3}Co_{3.9}Ta_{0.1}O_{9}$	205	6. 9	2. 7
Ca <sub>2.7</sub> Fe <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Ti <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	201	7. 2	1. 9
Ca <sub>2.7</sub> Fe <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> V <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	196	6. 8	3. 0
Ca <sub>2.7</sub> Fe <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Cr <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	202	6. 4	2. 1
Ca <sub>2.7</sub> Fe <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Mn <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	203	8. 2	2. 2
Ca <sub>2.7</sub> Fe <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	205	7. 5	2. 6
Ca <sub>2.7</sub> Fe <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	198	6. 9	2. 7
Ca <sub>2.7</sub> Fe <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	195	8. 1	2. 5
Ca <sub>2.7</sub> Fe <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	7. 6	1. 9
Ca <sub>2, 7</sub> Fe <sub>0, 3</sub> Co <sub>3, 9</sub> Mo <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	205	5. 9	2. 9
Ca <sub>2.7</sub> Fe <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	5. 8	2. 4

# [0169] [表11]

Ca <sub>2.7</sub> Fe <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 2	2. 6
Ca <sub>2.7</sub> Fe <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	8. 2	2. 7
Ca <sub>2.7</sub> Ni <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Ti <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	204	6. 5	3. 0
Ca <sub>2.7</sub> Ni <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> V <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	197	6, 9	2. 7
Ca <sub>2.7</sub> Ni <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Cr <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	205	7. 0	2. 7
Ca <sub>2.7</sub> Ni <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Mn <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	201	7. 2	2. 8
Ca <sub>2.7</sub> Ni <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	196	. 6.8	2. 2
Ca <sub>2.7</sub> Ni <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	202	4. 2	2. 5
Ca <sub>2.7</sub> Ni <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	203	6. 0	2. 7
Ca <sub>2.7</sub> Ni <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	208	7. 2	2. 6
Ca <sub>2.7</sub> Ni <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	6. 8	2. 0
Ca <sub>2.7</sub> Ni <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	5. 7	1.9
Ca <sub>2.7</sub> Ni <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	6. 2	2. 3
Ca <sub>2.7</sub> Ni <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	6.8	2. 5
Ca <sub>2.7</sub> Cu <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Ti <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	204	7. 9	2. 5
Ca <sub>2.7</sub> Cu <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> V <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	197	6. 9	2. 6
Ca <sub>2.7</sub> Cu <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Cr <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	205	5. 9	2. 4
Ca <sub>2.7</sub> Cu <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Mn <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	201	7.8	2. 3
Ca <sub>2.7</sub> Cu <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	196	6. 3	2. 2
Ca <sub>2.7</sub> Cu <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	202	6. 5	2. 7
Ca <sub>2.7</sub> Cu <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	203	6. 4	2. 6
Ca <sub>2,7</sub> Cu <sub>0,3</sub> Co <sub>3,9</sub> Ag <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	208	8. 2	2. 0
$Ca_{2,7}Cu_{0,3}Co_{3,9}Mo_{0,1}O_{9}$	198	7. 5	1. 9
Ca <sub>2,7</sub> Cu <sub>0,3</sub> Co <sub>3,9</sub> W <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	199	6. 9	2. 3
Ca <sub>2.7</sub> Cu <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 1	2. 5
Ca <sub>2.7</sub> Cu <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	207	7. 6	2. 7
Ca <sub>2.7</sub> Zn <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Ti <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	198	5. 8	1.9
Ca <sub>2.7</sub> Zn <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> V <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 2	2. 3
Ca <sub>2.7</sub> Zn <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Cr <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 2	2. 5
Ca <sub>2.7</sub> Zn <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Mn <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	200	7. 1	2. 7
$Ca_{2.7}Zn_{0.3}Co_{3.8}Fe_{0.2}O_{9}$	206	6. 5	2. 5
Ca <sub>2.7</sub> Zn <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	205	6. 9	2. 6
Ca <sub>2.7</sub> Zn <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	198	7.0	2.4
Ca <sub>2.7</sub> Zn <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 2	2. 3

# [0170] [表12]

$Ca_{2.7}Zn_{0.3}Co_{3.9}Mo_{0.1}O_{9}$	201	7. 5	2. 2
$Ca_{2.7}Zn_{0.3}Co_{3.9}W_{0.1}O_{9}$	196	6. 9	2. 2
Ca <sub>2.7</sub> Zn <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	202	8. 1	2. 4
Ca <sub>2.7</sub> Zn <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	203	7. 6	2. 6
Ca <sub>2.7</sub> Pb <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Ti <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	198	5. 8	3. 0
Ca <sub>2.7</sub> Pb <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> V <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 2	2. 6
Ca <sub>2.7</sub> Pb <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Cr <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 2	2. 9
Ca <sub>2.7</sub> Pb <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Mn <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	207	7. 1	1.9
Ca <sub>2.7</sub> Pb <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	190	6. 5	2. 2
Ca <sub>2.7</sub> Pb <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	198	6. 9	2. 6
Ca <sub>2.7</sub> Pb <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 2	2. 5
Ca <sub>2.7</sub> Pb <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 1	3.0
Ca <sub>2.7</sub> Pb <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	6.9	1. 9
Ca <sub>2.7</sub> Pb <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	5. 7	2. 0
Ca <sub>2.7</sub> Pb <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	207	6. 2	2. 2
Ca <sub>2.7</sub> Pb <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	6. 8	2. 3
$Ca_{2.7}Sr_{0.3}Co_{3.8}Ti_{0.2}O_{9}$	210	7. 9	3. 1
$Ca_{2.7}Sr_{0.3}Co_{3.8}V_{0.2}O_{9}$	202	6. 9	2. 6
$Ca_{2.7}Sr_{0.3}Co_{3.8}Cr_{0.2}O_9$	204	5. 9	2. 7
$Ca_{2.7}Sr_{0.3}Co_{3.8}Mn_{0.2}O_9$	197	7. 8	2. 4
$Ca_{2.7}Sr_{0.3}Co_{3.8}Fe_{0.2}O_{9}$	205	6. 3	1. 9
$Ca_{2.7}Sr_{0.3}Co_{3.8}Ni_{0.2}O_9$	201	6. 5	3. 0
$Ca_{2.7}Sr_{0.3}Co_{3.8}Cu_{0.2}O_9$	196	6. 4	2. 1
$Ca_{2.7}Sr_{0.3}Co_{3.9}Ag_{0.1}O_{9}$	202	8. 2	2. 2
$Ca_{2.7}Sr_{0.3}Co_{3.9}Mo_{0.1}O_9$	203	7. 5	2. 6
$Ca_{2.7}Sr_{0.3}Co_{3.9}W_{0.1}O_9$	208	6. 9	2. 7
$Ca_{2.7}Sr_{0.3}Co_{3.9}Nb_{0.1}O_{9}$	198	8. 1	2. 5
$Ca_{2,7}Sr_{0,3}Co_{3,9}Ta_{0,1}O_{9}$	199	7. 6	1. 9
$Ca_{2.7}Ba_{0.3}Co_{3.8}Ti_{0.2}O_9$	201	5. 9	2. 9
$Ca_{2.7}Ba_{0.3}Co_{3.8}V_{0.2}O_9$	207	5. 8	2. 4
Ca <sub>2.7</sub> Ba <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Cr <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	190	7. 2	2. 6
$Ca_{2.7}Ba_{0.3}Co_{3.8}Mn_{0.2}O_9$	198	8. 2	2. 7
$Ca_{2,7}Ba_{0,3}Co_{3,8}Fe_{0,2}O_{9}$	199	7. 1	1. 9
$Ca_{2.7}Ba_{0.3}Co_{3.8}Ni_{0.2}O_{9}$	201	6. 5	3. 0
Ca <sub>2.7</sub> Ba <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	200	6. 9	2. 7

# [0171] [表13]

Ca <sub>2.7</sub> Ba <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	7. 0	2. 7
Ca <sub>2.7</sub> Ba <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	7. 2	2.8
$Ca_{2.7}Ba_{0.3}Co_{3.9}W_{0.1}O_{9}$	198	6. 8	2. 2
Ca <sub>2.7</sub> Ba <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	6. 4	2. 5
Ca <sub>2.7</sub> Ba <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	196	8. 2	2. 7
$Ca_{2.7}A1_{0.3}Co_{3.8}Ti_{0.2}O_{9}$	203	6. 9	2. 0
Ca <sub>2.7</sub> Al <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> V <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	205	8. 1	1.9
Ca <sub>2.7</sub> A1 <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Cr <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 6	2. 3
Ca <sub>2.7</sub> A1 <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Mn <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	195	5. 9	2. 5
Ca <sub>2.7</sub> Al <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	200	5.8	2. 7
Ca <sub>2.7</sub> A1 <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	205	7. 2	2. 5
Ca <sub>2.7</sub> A1 <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 2	2.6
Ca <sub>2.7</sub> Al <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	<b>7.</b> 1	2. 5
Ca <sub>2.7</sub> Al <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	6. 5	2. 7
Ca <sub>2.7</sub> Al <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	202	6. 9	2. 5
Ca <sub>2.7</sub> Al <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	204	7. 0	2. 6
Ca <sub>2.7</sub> Al <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	197	7. 2	2. 4
Ca <sub>2.7</sub> Bi <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Ti <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	201	4. 2	2. 2
Ca <sub>2.7</sub> Bi <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> V <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	196	6. 0	2. 2
Ca <sub>2.7</sub> Bi <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Cr <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	202	7. 2	2. 4
Ca <sub>2.7</sub> Bi <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Mn <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	203	6. 8	2. 6
Ca <sub>2.7</sub> Bi <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	208	5. 7	2. 5
Ca <sub>2.7</sub> Bii <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	198	6. 2	3. 0
Ca <sub>2.7</sub> Bi <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	199	6.8	2. 6
$Ca_{2.7}Bi_{0.3}Co_{3.9}Ag_{0.1}O_{9}$	201	8. 0	2. 9
$Ca_{2.7}Bi_{0.3}Co_{3.9}Mo_{0.1}O_{9}$	207	7. 9	1. 9
Ca <sub>2.7</sub> Bi <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	6. 9	2. 2
Ca <sub>2.7</sub> Bi <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	5. 9	2. 6
$Ca_{2.7}Bi_{0.3}Co_{3.9}Ta_{0.1}O_{9}$	199	7. 8	2. 5
$Ca_{2.7}Y_{0.3}Co_{3.8}Ti_{0.2}O_{9}$	200	6. 9	1. 9
$Ca_{2.7}Y_{0.3}Co_{3.8}V_{0.2}O_9$	206	7. 2	2. 0
$Ca_{2.7}Y_{0.3}Co_{3.8}Cr_{0.2}O_{9}$	205	8. 1	2. 2
$Ca_{2.7}Y_{0.3}Co_{3.8}Mn_{0.2}O_{9}$	198	6. 9	2. 3
$Ca_{2.7}Y_{0.3}Co_{3.8}Fe_{0.2}O_{9}$	201	5. 7	1. 9

#### [0172] [表14]

Ca <sub>2.7</sub> Y <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	196	6. 2	3. 1
Ca <sub>2.7</sub> Y <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	202	6. 8	2.6
$Ca_{2.7}Y_{0.3}Co_{3.9}Ag_{0.1}O_{9}$	203	8. 0	2. 7
$Ca_{2,7}Y_{0,3}Co_{3,9}Mo_{0,1}O_{9}$	205	7. 9	2. 4
$Ca_{2.7}Y_{0.3}Co_{3.9}W_{0.1}O_{9}$	198	6. 9	1.9
Ca <sub>2,7</sub> Y <sub>0,3</sub> Co <sub>3,9</sub> Nb <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	195	5. 9	3. 0
Ca <sub>2.7</sub> Y <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	7. 8	2. 1
Ca <sub>2.7</sub> La <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Ti <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	198	6. 5	2. 6
Ca <sub>2.7</sub> La <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> V <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	199	6. 4	2. 7
Ca <sub>2.7</sub> La <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Cr <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	210	8. 2	2. 5
Ca <sub>2.7</sub> La <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Mn <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	202	7. 5	1. 9
Ca <sub>2.7</sub> La <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	204	6. 9	2. 6
Ca <sub>2.7</sub> La <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	197	8. 1	2. 4
Ca <sub>2.7</sub> La <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	205	7.6	2. 3
Ca <sub>2.7</sub> La <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	5. 9	2. 2
Ca <sub>2.7</sub> La <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	196	.5. 8	2. 7
Ca <sub>2.7</sub> La <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	202	7. 2	2. 6
Ca <sub>2,7</sub> La <sub>0,3</sub> Co <sub>3,9</sub> Nb <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	203	8. 2	2. 0
Ca <sub>2.7</sub> La <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	208	7. 1	1.9
Ca <sub>2.7</sub> Ce <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Ti <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	199	6. 9	2. 5
Ca <sub>2.7</sub> Ce <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> V <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 0	2. 7
Ca <sub>2.7</sub> Ce <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Cr <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	210	7. 2	2. 5
Ca <sub>2.7</sub> Ce <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Mn <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	202	6. 8	1.9
Ca <sub>2.7</sub> Ce <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	204	6. 4	2. 3
Ca <sub>2.7</sub> Ce <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	197	8. 2	2. 5
Ca <sub>2.7</sub> Ce <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	205	7. 5	2. 7
Ca <sub>2.7</sub> Ce <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	6. 9	2. 5
Ca <sub>2.7</sub> Ce <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	196	8. 1	2. 6
Ca <sub>2.7</sub> Ce <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	202	7. 6	2. 4
Ca <sub>2.7</sub> Ce <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	203	5. 9	2. 3
Ca <sub>2.7</sub> Ce <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	208	5. 8	2. 2
·			
$Ca_{2.7}Pr_{0.3}Co_{3.8}Ti_{0.2}O_{9}$	199	8. 2	2. 4
Ca <sub>2.7</sub> Pr <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> V <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	201	7. 1	2. 3
Ca <sub>2.7</sub> Pr <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Cr <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	207	6. 5	2. 2

# [0173] [表15]

Ca <sub>2.7</sub> Pr <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Mn <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	190	6. 9	2. 2
Ca <sub>2.7</sub> Pr <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 0	2. 4
Ca <sub>2.7</sub> Pr <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	199	6. 9	2.6
Ca <sub>2,7</sub> Pr <sub>0,3</sub> Co <sub>3,8</sub> Cu <sub>0,2</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 1	2.5
Ca <sub>2.7</sub> Pr <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	207	7. 6	3. 0
Ca <sub>2.7</sub> Pr <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	5. 9	2. 6
Ca <sub>2.7</sub> Pr <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	5. 8	2. 9
Ca <sub>2,7</sub> Pr <sub>0,3</sub> Co <sub>3,9</sub> Nb <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 2	1.9
Ca <sub>2.7</sub> Pr <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 2	2. 2
Ca <sub>2.7</sub> Nd <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Ti <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	206	6. 5	2. 5
Ca <sub>2.7</sub> Nd <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> V <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	205	6. 9	3. 0
Ca <sub>2.7</sub> Nd <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Cr <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 0	
Ca <sub>2.7</sub> Nd <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Mn <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	195		1.9
Ca <sub>2.7</sub> Nd <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	200	7. 2	2. 0
Ca <sub>2.7</sub> Nd <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>		6.8	2. 2
	203	6. 4	2. 3
Ca <sub>2.7</sub> Nd <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 2	1.9
Ca <sub>2.7</sub> Nd <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	208	7. 5	3. 1
Ca <sub>2.7</sub> Nd <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	6. 9	2. 6
Ca <sub>2.7</sub> Nd <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 1	2. 7
Ca <sub>2.7</sub> Nd <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	207	7. 6	2. 4
Ca <sub>2.7</sub> Nd <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	5. 9	1.9
Ca <sub>2.7</sub> Sm <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Ti <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	200	7. 2	2. 1
Ca <sub>2.7</sub> Sm <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> V <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 2	2. 2
Ca <sub>2,7</sub> Sm <sub>0,3</sub> Co <sub>3,8</sub> Cr <sub>0,2</sub> O <sub>9</sub>	205	7. 1	2. 6
Ca <sub>2.7</sub> Sm <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Mn <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	196	6. 5	2. 7
Ca <sub>2.7</sub> Sm <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	205	6. 9	2. 5
Ca <sub>2.7</sub> Sm <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	198	6. 8	1.9
Ca <sub>2.7</sub> Sm <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	195	7. 2	2.6
Ca <sub>2.7</sub> Sm <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	5. 9	2.4
Ca <sub>2.7</sub> Sm <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	8. 1	2. 3
Ca <sub>2.7</sub> Sm <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 2	2. 2
Ca <sub>2.7</sub> Sm <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	6. 4	2. 7
Ca <sub>2.7</sub> Sm <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	5. 9	2. 6
Ca <sub>2.7</sub> Eu <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Ti <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	207	5. 9	1. 9

#### [0174] [表16]

Ca <sub>2.7</sub> Eu <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> V <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 2	2. 3
Ca <sub>2.7</sub> Eu <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Cr <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	196	8. 1	2. 5
Ca <sub>2.7</sub> Eu <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Mn <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	200	6. 9	2. 6
Ca <sub>2.7</sub> Eu <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	198	5. 7	2. 9
Ca <sub>2.7</sub> Eu <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	205	6. 2	1.9
Ca <sub>2,7</sub> Eu <sub>0,3</sub> Co <sub>3,8</sub> Cu <sub>0,2</sub> O <sub>9</sub>	196	6.8	2. 2
Ca <sub>2.7</sub> Eu <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	8. 0	2. 6
$Ca_{2.7}Eu_{0.3}Co_{3.9}Mo_{0.1}O_{9}$	198	7. 9	2. 5
Ca <sub>2.7</sub> Eu <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	6. 9	3. 0
Ca <sub>2.7</sub> Eu <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	195	5. 9	1. 9
Ca <sub>2.7</sub> Eu <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	7.8	2. 0
Ca <sub>2.7</sub> Gd <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Ti <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	201	6. 5	2. 3
Ca <sub>2.7</sub> Gd <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> V <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	208	6. 4	1. 9
Ca <sub>2.7</sub> Gd <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Cr <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 2	3. 1
Ca <sub>2.7</sub> Gd <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Mn <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 5	2. 6
Ca <sub>2,7</sub> Gd <sub>0,3</sub> Co <sub>3,8</sub> Fe <sub>0,2</sub> O <sub>9</sub>	207	6. 9	2. 7
Ca <sub>2,7</sub> Gd <sub>0,3</sub> Co <sub>3,8</sub> Ni <sub>0,2</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 1	2. 4
Ca <sub>2.7</sub> Gd <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 6	1. 9
Ca <sub>2.7</sub> Gd <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	5. 9	3. 0
Ca <sub>2.7</sub> Gd <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	202	5. 8	2. 1
$Ca_{2.7}Gd_{0.3}Co_{3.9}W_{0.1}O_{9}$	204	7. 2	2. 2
Ca <sub>2.7</sub> Gd <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	197	8. 2	2. 4
$Ca_{2.7}Gd_{0.3}Co_{3.9}Ta_{0.1}O_{9}$	205	7. 1	2. 6
$Ca_{2.7}Dy_{0.3}Co_{3.8}Ti_{0.2}O_{9}$	196	6. 9	3. 0
$Ca_{2,7}Dy_{0,3}Co_{3,8}V_{0,2}O_{9}$	202	7. 0	2. 6
$Ca_{2,7}Dy_{0,3}Co_{3,8}Cr_{0,2}O_{9}$	203	7. 2	2. 9
$Ca_{2,7}Dy_{0,3}Co_{3,8}Mn_{0,2}O_{9}$	208	6. 8	1.9
$Ca_{2.7}Dy_{0.3}Co_{3.8}Fe_{0.2}O_9$	198	7. 2	2. 2
$Ca_{2.7}Dy_{0.3}Co_{3.8}Ni_{0.2}O_9$	199	5. 9	2. 6
$Ca_{2.7}Dy_{0.3}Co_{3.8}Cu_{0.2}O_9$	201	6. 2	2. 5
$Ca_{2.7}Dy_{0.3}Co_{3.9}Ag_{0.1}O_{9}$	207	6. 8	3. 0
$Ca_{2.7}Dy_{0.3}Co_{3.9}Mo_{0.1}O_9$	190	8. 0	1.9
$Ca_{2.7}Dy_{0.3}Co_{3.9}W_{0.1}O_{9}$	198	7. 9	2. 0
$Ca_{2.7}Dy_{0.3}Co_{3.9}Nb_{0.1}O_{9}$	199	6. 9	2. 2
Ca <sub>2,7</sub> Dy <sub>0,3</sub> Co <sub>3,9</sub> Ta <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	201	5. 9	2.3

# [0175] [表17]

	ı		<u> </u>
Ca <sub>2.7</sub> Ho <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Ti <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	206	7. 8	1. 9
Ca <sub>2.7</sub> Ho <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> V <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	205	6. 3	3. 1
Ca <sub>2.7</sub> Ho <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Cr <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	198	6. 5	2. 6
Ca <sub>2.7</sub> Ho <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Mn <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	201	6. 4	2. 7
Ca <sub>2.7</sub> Ho <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	196	8. 2	2. 4
Ca <sub>2.7</sub> Ho <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	202	7. 5	1. 9
Ca <sub>2,7</sub> Ho <sub>0,3</sub> Co <sub>3,8</sub> Cu <sub>0,2</sub> O <sub>9</sub>	203	6. 9	3. 0
Ca <sub>2.7</sub> Ho <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	208	8. 1	2. 1
Ca <sub>2.7</sub> Ho <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 6	2. 2
Ca <sub>2.7</sub> Ho <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	5. 9	2. 6
Ca <sub>2.7</sub> Ho <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	5. 8	2. 7
Ca <sub>2.7</sub> Ho <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	207	7. 0	2. 5
Ca <sub>2.7</sub> Er <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Ti <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	205	6. 8	2. 6
Ca <sub>2.7</sub> Er <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> V <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	198	6. 4	2. 4
Ca <sub>2.7</sub> Er <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Cr <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	195	8. 2	2.3
$Ca_{2.7}Er_{0.3}Co_{3.8}Mn_{0.2}O_9$	200	7.5	2. 2
Ca <sub>2.7</sub> Er <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	205	6. 9	2. 7
Ca <sub>2.7</sub> Er <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 1	2. 6
Ca <sub>2.7</sub> Er <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 6	2. 0
Ca <sub>2.7</sub> Er <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	5. 9	1. 9
$Ca_{2.7}Er_{0.3}Co_{3.9}Mo_{0.1}O_{9}$	202	5. 8	2. 3
$Ca_{2.7}Er_{0.3}Co_{3.9}W_{0.1}O_{9}$	198	7. 2	2. 6
Ca <sub>2.7</sub> Er <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 2	2. 9
$Ca_{2.7}Er_{0.3}Co_{3.9}Ta_{0.1}O_{9}$	196	7. 1	1. 9
Ca <sub>2.7</sub> Yb <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Ti <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	203	6. 9	2. 6
Ca <sub>2.7</sub> Yb <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> V <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	208	7. 0	2. 5
Ca <sub>2.7</sub> Yb <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Cr <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 2	3. 0
Ca <sub>2.7</sub> Yb <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Mn <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	199	6. 8	1. 9
Ca <sub>2.7</sub> Yb <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	201	4. 2	2. 0
Ca <sub>2.7</sub> Yb <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	207	6. 0	2. 6
Ca <sub>2.7</sub> Yb <sub>0.3</sub> Co <sub>3.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> O <sub>9</sub>	203	7. 2	2. 7
Ca <sub>2.7</sub> Yb <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	6.8	2. 4
Ca <sub>2.7</sub> Yb <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	5. 7	1. 9
Ca <sub>2.7</sub> Yb <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	6. 2	3. 0
Ca <sub>2.7</sub> Yb <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	196	6.8	2. 1
Ca <sub>2.7</sub> Yb <sub>0.3</sub> Co <sub>3.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	202	8. 0	2. 2

[0176] [表18]

組成	ゼーベック係数	電気抵抗率	熱伝導度
$Bi_{f}Pb_{g}M^{1}_{h}Co_{i}M^{2}_{j}O_{k}$	μV/K (700℃)	mΩ cm (700°C)	W/mK (700℃)
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	210	6. 2	1.2
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	205	5.9	1.0
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	195	6.7	1.3
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Li <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	208	8.0	1.0
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ti <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	220	8. 1	0.9
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> V <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	198	8.0	1.1
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Cr <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	201	7.8	1.0
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Mn <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	207	7. 2	1.2
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	190	9. 0	1.1
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	198	7.8	0.9
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 5	0.8
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Zn <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 6	1.0
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Pb <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 2	1.3
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	206	7.9	1.2
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ba <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	205	6.9	0.7
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Al <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 1	1.3
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Y <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	201	9.0	1.4
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> La <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	196	8. 2	1.1
$Bi_2Sr_{1.8}Ce_{0.2}Co_2O_9$	202	7.9	1.0
$Bi_2Sr_{1.8}Pr_{0.2}Co_2O_9$	203	8.6	1.3
$Bi_2Sr_{1.8}Nd_{0.2}Co_2O_9$	205	9. 1	0.9
$Bi_2Sr_{1.8}Sm_{0.2}Co_2O_9$	198	6.9	1.1
$Bi_2Sr_{1.8}Eu_{0.2}Co_2O_9$	195	7.4	1.4
$Bi_2Sr_{1.8}Gd_{0.2}Co_2O_9$	200	7.8	1.2
$Bi_2Sr_{1.8}Dy_{0.2}Co_2O_9$	205	7.7	0.9
$Bi_2Sr_{1.8}Ho_{0.2}Co_2O_9$	198	8. 0	1.1
$Bi_2Sr_{1.8}Er_{0.2}Co_2O_9$	199	8. 2	1.2
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Yb <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	210	7. 9	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	204	8. 4	1.2
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Na_{0.2}Co_{2}O_{9}$	197	8. 6	1.4
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}K_{0.2}Co_{2}O_{9}$	190	7.8	0.8
$Bi_{2}Pb_{0,2}Sr_{1,8}Li_{0,2}Co_{2}O_{9}$	198	9.0	1.3
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Ti_{0.2}Co_{2}O_{9}$	199	8. 2	1.2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> V <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	201	8.3	1.1

#### [0177] [表19]

$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Cr_{0.2}Co_{2}O_{9}$	207	8. 6	0.8
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Mn_{0.2}Co_{2}O_{9}$	190	8. 7	1.3
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Fe_{0.2}Co_{2}O_{9}$	198	8. 3	1. 4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	199	9. 0	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	201	7. 9	1.0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Zn <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	210	8. 1	1.3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Sr <sub>1,8</sub> Pb <sub>0,2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	206	8. 0	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	205	7. 8	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ba <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 2	1.4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Al <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	195	9. 0	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Y <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	200	7. 8	0. 9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> La <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	203	7. 5	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ce <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 6	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Pr <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	208	8. 2	0. 9
$Bi_2Pb_{0.2}Sr_{1.8}Nd_{0.2}Co_2O_9$	198	7. 9	1.1
$Bi_{2}Pb_{0,2}Sr_{1,8}Sm_{0,2}Co_{2}O_{9}$	199	6. 9	1. 2
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Eu_{0.2}Co_{2}O_{9}$	207	.8. 1	1. 4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Sr <sub>1,8</sub> Gd <sub>0,2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	198	9. 0	0.8
$Bi_2Pb_{0.2}Sr_{1.8}Dy_{0.2}Co_2O_9$	201	8. 2	1. 3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ho <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	200	7. 9	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Er <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 6	1. 1
$Bi_2Pb_{0.2}Sr_{1.8}Yb_{0.2}Co_2O_9$	205	9. 1	1.0
,			
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	205	7. 4	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 8	0. 9
$Bi_2Ca_{1.8}K_{0.2}Co_2O_9$	195	7. 7	0.8
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Li <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 0	1.0
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ti <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	205	8. 2	1. 3
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> V <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 9	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Cr <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	199	9. 1	0. 7
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Mn <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	210	8. 4	1. 3
$\mathrm{Bi}_{2}\mathrm{Ca}_{1.8}\mathrm{Fe}_{0.2}\mathrm{Co}_{2}\mathrm{O}_{9}$	200	8. 6	1. 4
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	207	8. 2	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 9	1.0
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Zn <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	196	8. 6	1. 3
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Pb <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	200	9. 1	0. 9
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	198	6. 9	1. 1

# [0178] [表20]

Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ba <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	205	7. 4	1. 4
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Al <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	196	7.8	1. 2
$\operatorname{Bi}_{2}\operatorname{Ca}_{1.8}\operatorname{Y}_{0.2}\operatorname{Co}_{2}\operatorname{O}_{9}$	205	7. 7	0.9
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> La <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 0	1. 1
$\mathrm{Bi}_{2}\mathrm{Ca}_{1.8}\mathrm{Ce}_{0.2}\mathrm{Co}_{2}\mathrm{O}_{9}$	198	8. 2	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Pr <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	195	7. 9	0.9
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Nd <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	200	9. 1	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Sm <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	210	8. 4	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Eu <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 6	1. 4
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Gd <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	208	7. 8	0.8
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Dy <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	198	9. 0	1. 3
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ho <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 2	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Er <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	207	8. 3	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Yb <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 6	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	210	8. 3	1. 4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Ca <sub>1, 8</sub> Na <sub>0, 2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	202	.9. 0	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> K <sub>0,2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	204	7. 9	1.0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Li <sub>0,2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	197	8. 1	1. 3
$Bi_2Pb_{0.2}Ca_{1.8}Ti_{0.2}Co_2O_9$	205	8. 0	0. 9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> V <sub>0,2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	208	7.8	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Cr <sub>0,2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	196	7. 2	1. 4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Mn <sub>0,2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	202	9. 0	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Fe <sub>0,2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	203	7.8	0. 9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	208	7. 5	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 6	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Zn <sub>0,2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 2	0. 9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Pb <sub>0,2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	201	7. 9	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	207	6. 9	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ba <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	190	8. 1	1. 0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Al <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	198	9. 0	1. 3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Y <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 2	1. 0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> La <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	201	7. 9	0. 9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ce <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	190	8. 6	1.1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Pr <sub>0,2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	198	9. 1	1. 0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Nd <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 0	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Sm <sub>0,2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 2	1. 1

# [0179] [表21]

Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Ca <sub>1, 8</sub> Eu <sub>0, 2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	200	7. 9	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Ca <sub>1, 8</sub> Gd <sub>0, 2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	206	9. 1	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Dy <sub>0,2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	205	8. 4	1.0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ho <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 6	1. 3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Er <sub>0,2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	201	7. 8	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Yb <sub>0,2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	196	9. 0	0.7
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	203	8. 3	1.4
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Na <sub>0,2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	205	8. 6	1.1
$Bi_2Ba_{1.8}K_{0.2}Co_2O_9$	198	8. 7	1.0
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Li <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	195	8. 3	1.3
$Bi_2Ba_{1.8}Ti_{0.2}Co_2O_9$	200	9. 0	0.9
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> V <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	205	7. 9	1.1
$Bi_2Ba_{i.8}Cr_{0.2}Co_2O_9$	198	8. 1	1.4
$Bi_2Ba_{1.8}Mn_{0.2}Co_2O_9$	199	8.0	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	210	7.8	0.9
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	202	.7. 2	1.1
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	204	9. 0	1. 2
$Bi_2Ba_{1.8}Zn_{0.2}Co_2O_9$	197	7.8	0. 9
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Pb <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	190	7. 5	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 6	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 2	1.4
Bi2Ba1.8Al0.2Co2O9	201	7. 9	0.8
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Y <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	207	6. 9	1.3
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1,8</sub> La <sub>0,2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	190	8. 1	1.2
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ce <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	198	9. 0	1.1
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Pr <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 2	0.8
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Nd <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	201	7. 9	1.3
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Sm <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	210	8. 6	1.4
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Eu <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	206	9. 1	1.1
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Gd <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	205	6. 9	1.0
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Dy <sub>0,2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 4	1.3
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ho <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	195	7. 8	0. 9
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Er <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	200	7. 7	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Yb <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	203	8. 0	1. 4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Ba <sub>2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	208	7. 9	0.9

# [0180] [表22]

Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Na <sub>0,2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 0	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> K <sub>0,2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 1	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Li <sub>0,2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 0	0. 9
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ba_{1.8}Ti_{0.2}Co_{2}O_{9}$	206	7.8	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> V <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	205	7. 2	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Ba <sub>1, 8</sub> Cr <sub>0, 2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	198	9. 0	1.4
$Bi_2Pb_{0.2}Ba_{1.8}Mn_{0.2}Co_2O_9$	201	7. 8	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Ba <sub>1, 8</sub> Fe <sub>0, 2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	196	7. 5	1. 3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	202	8. 6	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	203	8. 2	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Zn <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	205	7. 9	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Ba <sub>1, 8</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	198	6. 9	1. 0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	195	8. 1	1. 3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Sr <sub>0,2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	200	9. 0	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Al <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	205	8. 2	0.7
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Y <sub>0,2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 9	1. 3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> La <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 6	1.4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Ce <sub>0,2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	210	9. 1	1.1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Pr <sub>0,2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	202	6. 9	1.0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Nd <sub>0,2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	207	7. 4	1.3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Sm <sub>0,2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 8	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Eu <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 7	1.1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Gd <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	210	8. 0	1. 4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Dy <sub>0,2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	202	8. 2	1.2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ho <sub>0.2</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	204	7. 9	0. 9
$Bi_2Pb_{0.2}Ba_{1.8}Er_{0.2}Co_2O_9$	197	9. 1	1.1
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ba_{1.8}Yb_{0.2}Co_{2}O_{9}$	205	8. 4	1. 2
$\mathrm{Bi}_{2}\mathrm{Sr}_{2}\mathrm{Co}_{1.9}\mathrm{Ti}_{0.1}\mathrm{O}_{9}$	196	7. 8	1.1
$\mathrm{Bi}_{2}\mathrm{Sr}_{1.8}\mathrm{Na}_{0.2}\mathrm{Co}_{1.9}\mathrm{Ti}_{0.1}\mathrm{O}_{9}$	202	9. 0	1. 2
$Bi_2Sr_{1.8}K_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_9$	203	8. 2	1. 4
$\mathrm{Bi}_{2}\mathrm{Sr}_{1.8}\mathrm{Li}_{0.2}\mathrm{Co}_{1.9}\mathrm{Ti}_{0.1}\mathrm{O}_{9}$	208	8. 3	0.8
$\mathrm{Bi}_{2}\mathrm{Sr}_{1.8}\mathrm{Ti}_{0.2}\mathrm{Co}_{1.9}\mathrm{Ti}_{0.1}\mathrm{O}_{9}$	198	8. 6	1. 3
$Bi_2Sr_{1.8}V_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_9$	199	8. 7	1. 2
$\mathrm{Bi}_{2}\mathrm{Sr}_{1.8}\mathrm{Cr}_{0.2}\mathrm{Co}_{1.9}\mathrm{Ti}_{0.1}\mathrm{O}_{9}$	201	8. 3	1.1
$\mathrm{Bi}_{2}\mathrm{Sr}_{1.8}\mathrm{Mn}_{0.2}\mathrm{Co}_{1.9}\mathrm{Ti}_{0.1}\mathrm{O}_{9}$	207	9. 0	0.8
Bi2Sr1.8Fe0.2Co1.9Ti0.1O9	190	7. 9	1. 3

# [0181] [表23]

$Bi_{2}Sr_{1.8}Ni_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_{9}$	198	8. 1	1. 4
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 0	1. 1
$Bi_2Sr_{1.8}Zn_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_9$	201	7.8	1.0
$Bi_{2}Sr_{1.8}Pb_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_{9}$	190	7. 2	1.3
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	9. 0	0.9
$Bi_2Sr_{1.8}Ba_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_9$	199	7.8	1. 1
$Bi_2Sr_{1.8}Al_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_9$	201	7. 5	1.4
$Bi_{2}Sr_{1.8}Y_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_{9}$	200	8. 6	1.2
$Bi_2Sr_{1.8}La_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_9$	206	8. 2	0.9
$Bi_2Sr_{1.8}Ce_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_9$	205	7. 9	1.1
$Bi_2Sr_{1.8}Pr_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_9$	198	6. 9	1.2
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Nd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 1	0.9
$Bi_2Sr_{1.8}Sm_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_9$	196	9. 0	1.1
$Bi_2Sr_{1.8}Eu_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_9$	202	8. 2	1. 2
$Bi_2Sr_{1.8}Gd_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_9$	203	7. 9	1.4
$Bi_2Sr_{1.8}Dy_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_9$	205	8. 6	0.8
$\mathrm{Bi}_{2}\mathrm{Sr}_{1.8}\mathrm{Ho}_{0.2}\mathrm{Co}_{1.9}\mathrm{Ti}_{0.1}\mathrm{O}_{9}$	198	9. 1	1. 3
$Bi_2Sr_{1.8}Er_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_9$	195	6. 9	1.2
$Bi_2Sr_{1.8}Yb_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_9$	200	7. 4	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 7	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 0	0.9
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}K_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_{9}$	210	8. 2	1.1
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Li_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_{9}$	202	7. 9	1.2
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Ti_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_{9}$	204	9. 1	0.9
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}V_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_{9}$	197	8. 4	1.1
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Cr_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_{9}$	190	8. 6	1. 2
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Mn_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_{9}$	198	8. 2	1.4
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Fe_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_{9}$	199	7. 9	0.8
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Ni_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_{9}$	201	8. 6	1.3
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Cu_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_{9}$	207	9. 1	1. 2
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Zn_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_{9}$	190	6. 9	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Pb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 4	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 8	1.3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ba <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	7. 7	1.4
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{i.8}Al_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.i}O_{9}$	210	8. 0	1. 1
$Bi_{2}Pb_{0,2}Sr_{1,8}Y_{0,2}Co_{1,9}Ti_{0,1}O_{9}$	206	8. 2	1.0

# [0182] [表24]

$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}La_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_{9}$	205	7. 9	1. 3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>i.8</sub> Ce <sub>0.2</sub> Co <sub>i.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	9. 1	0. 9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Pr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	195	8. 4	1.1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Nd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 6	1.4
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Sm_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_{9}$	203	7. 8	1.2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Eu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	9. 0	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Gd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	208	8. 2	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Dy <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 3	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ho <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	8. 6	0.9
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Er_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_{9}$	198	8. 7	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Yb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 3	1.2
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	7. 9	1. 3
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Na <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ti <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	206	8. 1	1.0
$Bi_{2}Ca_{1.8}K_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_{9}$	205	8. 0	0. 9
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Li <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7.8	1. 1
$Bi_{2}Ca_{1.8}Ti_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_{9}$	201	,7 <b>.</b> 2	1.0
$Bi_{2}Ca_{1.8}V_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_{9}$	196	9. 0	1. 2
$Bi_{2}Ca_{1.8}Cr_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_{9}$	202	7. 8	1. 1
$Bi_{2}Ca_{1.8}Mn_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_{9}$	203	7. 5	0.9
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	8. 6	0.8
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 2	1.0
$Bi_{2}Ca_{1.8}Cu_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_{9}$	195	7. 9	1. 3
$Bi_{2}Ca_{1.8}Zn_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_{9}$	200	6. 9	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Pb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	8. 1	0. 7
$Bi_{2}Ca_{1.8}Sr_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_{9}$	198	7. 5	1.3
$Bi_2Ca_{1.8}Ba_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_9$	199	8. 6	1.4
$Bi_2Ca_{1.8}Al_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_9$	210	8. 2	1. 1
$Bi_{2}Ca_{1.8}Y_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_{9}$	202	7. 9	1.0
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> La <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	204	6. 9	1. 3
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ce <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	197	8. 1	0.9
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Pr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	9. 0	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Nd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 2	1. 4
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Sm <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 9	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Eu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 6	0. 9
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Gd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	207	9. 1	1. 1
$Bi_{2}Ca_{1.8}Dy_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_{9}$	190	6. 9	1. 2

# [0183] [表25]

Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ho <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 4	0. 9
$Bi_{2}Ca_{1.8}Er_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_{9}$	199	7. 8	1. 1
$Bi_{2}Ca_{1.8}Yb_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_{9}$	201	7. 7	1. 2
$Bi_2Pb_{0.2}Ca_2Co_{1.9}Ti_{0.1}O_9$	206	8. 2	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Na <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ti <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	205	7. 9	1.3
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ca_{1.8}K_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_{9}$	198	8. 0	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Li <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ti <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	195	8. 1	1.1
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ca_{1.8}Ti_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_{9}$	200	7. 5	0.8
$Bi_{2}Pb_{0,2}Ca_{1,8}V_{0,2}Co_{1,9}Ti_{0,1}O_{9}$	203	8. 6	1. 3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Cr <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ti <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 2	1.4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Mn <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	208	7. 9	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	6. 9	1. 0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 1	1.3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Ca <sub>1, 8</sub> Cu <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> Ti <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	200	9. 0	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Zn <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ti <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	206	8. 2	1.1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Pb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	7.9	1. 4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 6	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ba <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	9. 1	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Al <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	196	6. 9	1.1
$Bi_{2}Pb_{0,2}Ca_{1,8}Y_{0,2}Co_{1,9}Ti_{0,1}O_{9}$	202	7. 4	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> La <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	203	7.8	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ce <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	202	7.7	1. 1
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ca_{1.8}Pr_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_{9}$	203	8. 0	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Nd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	208	8. 2	1.4
$Bi_{2}Pb_{0,2}Ca_{1,8}Sm_{0,2}Co_{1,9}Ti_{0,1}O_{9}$	198	7. 9	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Eu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	9. 1	1.3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Gd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 4	1. 2
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ca_{1.8}Dy_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_{9}$	207	8.6	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ho <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	7.8	0.8
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ca_{1.8}Er_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_{9}$	198	9. 0	0. 7
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Yb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 2	1.3
	·		
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	8. 6	1.1
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 7	1.0
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 3	1.3
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Li <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	9. 0	0. 9

# [0184] [表26]

$Bi_2Ba_{1.8}Ti_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_9$	200	7. 9	1. 1
$Bi_{2}Ba_{1.8}V_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_{9}$	206	8. 1	1. 4
$Bi_2Ba_{1.8}Cr_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_9$	205	8. 0	1. 2
$Bi_2Ba_{1.8}Mn_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_9$	198	7. 8	0.9
$Bi_2Ba_{1,8}Fe_{0,2}Co_{1,9}Ti_{0,1}O_9$	201	7. 2	1. 1
$Bi_{2}Ba_{1.8}Ni_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_{9}$	196	9. 0	1. 2
$Bi_{2}Ba_{1.8}Cu_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_{9}$	202	7. 8	0. 9
$Bi_2Ba_{1.8}Zn_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_9$	203	7. 5	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Pb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	8. 6	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 2	1.4
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	195	7. 9	0.8
$Bi_2Ba_{1.8}Al_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_9$	200	6. 9	1.3
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Y <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	8. 1	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> La <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	9. 0	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ce <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 2	0.8
$Bi_2Ba_{1.8}Pr_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_9$	210	7. 9	1. 3
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Nd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	202	8. 6	1. 4
$Bi_2Ba_{1.8}Sm_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_9$	204	9. 1	1.1
$Bi_2Ba_{1.8}Eu_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_9$	197	6. 9	1.0
$Bi_2Ba_{1.8}Gd_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_9$	190	7. 4	1.3
$Bi_2Ba_{1.8}Dy_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_9$	. 198	7.8	0.9
$Bi_2Ba_{1.8}Ho_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_9$	199	7. 7	1.1
$Bi_2Ba_{1.8}Er_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_9$	201	8. 0	1.4
$Bi_2Ba_{1.8}Yb_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_9$	207	8. 2	1.2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	9. 1	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 4	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 6	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Li <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	8. 2	1.1
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ba_{1.8}Ti_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_{9}$	206	7. 9	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> V <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	8. 6	1.4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Cr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	9. 1	0.8
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ba_{1.8}Mn_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_{9}$	195	6. 9	1.3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	7. 4	1.2
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ba_{1.8}Ni_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_{9}$	203	7.8	1.1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	7. 7	1.4
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ba_{1.8}Zn_{0.2}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_{9}$	208	8. 0	1. 2

# [0185] [表27]

Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Pb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	8. 2	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Ca <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ti <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 9	1.1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Sr <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ti <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	201	9. 1	1.2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Al <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ti <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	196	8. 4	0.9
$Bi_{2}Pb_{0,2}Ba_{1,8}Y_{0,2}Co_{1,9}Ti_{0,1}O_{9}$	202	8. 6	1.1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> La <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	203	7.8	1.2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ce <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	9. 0	1.4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Pr <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ti <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 2	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Nd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	195	8. 3	1.3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Sm <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 6	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Eu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	8. 7	1.1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Gd <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ti <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 3	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Dy <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	9. 0	1.3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ho <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	7. 9	1.4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Er <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ti <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	202	8. 1	1.1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Yb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	204	8.0	1.0
		,	
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>2</sub> Co <sub>1,9</sub> V <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	190	7. 2	0. 9
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	9. 0	1. 1
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	7.8	1.4
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Li <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	7. 5	1. 2
$Bi_{2}Sr_{1.8}Ti_{0.2}Co_{1.9}V_{0.1}O_{9}$	207	8. 6	0. 9
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> V <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	8. 2	1. 1
$Bi_{2}Sr_{1.8}Cr_{0.2}Co_{1.9}V_{0.1}O_{9}$	198	7. 9	1. 2
$Bi_{2}Sr_{i.8}Mn_{0.2}Co_{1.9}V_{0.1}O_{9}$	199	6. 9	0. 9
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 1	1. 1
$Bi_2Sr_{1.8}Ni_{0.2}Co_{1.9}V_{0.1}O_9$	210	6. 9	1. 2
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	7. 4	1.0
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Zn <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	7. 8	1. 3
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Pb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 7	1. 0
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	195	8. 0	0. 9
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ba <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 2	1. 1
$Bi_2Sr_{1.8}A1_{0.2}Co_{1.9}V_{0.1}O_9$	203	7. 9	1. 0
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Y <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	9. 1	1. 2
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> La <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	208	8. 4	1. 1
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ce <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 6	0. 9
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Pr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	8. 2	0.8

# [0186] [表28]

Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Nd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7.9	1.0
$Bi_2Sr_{1.8}Sm_{0.2}Co_{1.9}V_{0.1}O_9$	199	8.6	1. 3
$Bi_{2}Sr_{1.8}Eu_{0.2}Co_{1.9}V_{0.1}O_{9}$	201	9. 1	1. 2
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Gd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	6. 9	1.3
$Bi_2Sr_{1.8}Dy_{0.2}Co_{1.9}V_{0.1}O_9$	206	7.4	0. 9
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ho <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	7.8	1. 1
$Bi_2Sr_{1.8}Er_{0.2}Co_{1.9}V_{0.1}O_9$	198	7.7	1.4
$Bi_2Sr_{1.8}Yb_{0.2}Co_{1.9}V_{0.1}O_9$	201	8. 0	1.2
$Bi_{2}Pb_{0,2}Sr_{2}Co_{1,9}V_{0,1}O_{9}$	202	7. 9	1.1
$Bi_{2}Pb_{0,2}Sr_{1,8}Na_{0,2}Co_{1,9}V_{0,1}O_{9}$	203	9. 1	1. 2
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}K_{0.2}Co_{1.9}V_{0.1}O_{9}$	205	8. 4	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Li <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 6	1.1
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Ti_{0.2}Co_{1.9}V_{0.1}O_{9}$	195	7. 8	1. 2
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}V_{0.2}Co_{1.9}V_{0.1}O_{9}$	200	9. 0	1.0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Cr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	8. 2	1.3
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Mn_{0.2}Co_{1.9}V_{0.1}O_{9}$	198	8. 3	1.0
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Fe_{0.2}Co_{1.9}V_{0.1}O_{9}$	199	8. 6	0.9
$Bi_{2}Pb_{0,2}Sr_{1,8}Ni_{0,2}Co_{1,9}V_{0,1}O_{9}$	210	8. 7	1.1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	202	8. 3	1.0
$Bi_{2}Pb_{0,2}Sr_{1,8}Zn_{0,2}Co_{1,9}V_{0,1}O_{9}$	204	9. 0	1.2
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Pb_{0.2}Co_{1.9}V_{0.1}O_{9}$	197	7. 9	1.1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	8. 1	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ba <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 0	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Al <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	7.8	1.0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Y <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	7. 2	1.3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> La <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	207	9. 0	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ce <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	7. 8	0. 7
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Pr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 5	1.3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Nd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 6	1.4
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Sm_{0.2}Co_{1.9}V_{0.1}O_{9}$	201	8. 2	1.1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Eu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	7. 9	1.0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Gd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	6. 9	1. 3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Dy <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	8. 1	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ho <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 5	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Er <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	195	8. 6	1. 4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Yb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 2	1. 2

# [0187] [表29]

Bi <sub>2</sub> Ca <sub>2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	203	7. 9	0.9
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	6. 9	1. 1
$Bi_{2}Ca_{1.8}K_{0.2}Co_{1.9}V_{0.1}O_{9}$	208	8. 1	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Li <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	9. 0	0. 9
$Bi_{2}Ca_{1.8}Ti_{0.2}Co_{1.9}V_{0.1}O_{9}$	199	8. 2	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> V <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	7. 9	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Cr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	8. 6	1.4
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Mn <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	9. 1	0.8
$Bi_{2}Ca_{1.8}Fe_{0.2}Co_{1.9}V_{0.1}O_{9}$	198	6. 9	1.3
$Bi_{2}Ca_{1.8}Ni_{0.2}Co_{1.9}V_{0.1}O_{9}$	206	7. 4	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	7. 8	1.1
$Bi_{2}Ca_{1.8}Zn_{0.2}Co_{1.9}V_{0.1}O_{9}$	198	7. 7	0.8
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Pb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	195	8.0	1.3
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 2	1.4
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ba <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	203	8. 0	1.1
$Bi_{2}Ca_{1.8}Al_{0.2}Co_{1.9}V_{0.1}O_{9}$	201	7. 4	1.0
$Bi_{2}Ca_{1.8}Y_{0.2}Co_{1.9}V_{0.1}O_{9}$	208	7.8	1. 3
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> La <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	7. 7	0.9
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ce <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	8. 0	1.1
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Pr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 2	1. 4
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Nd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 9	1. 2
$Bi_2Ca_{1,8}Sm_{0,2}Co_{1,9}V_{0,1}O_9$	201	9. 1	0.9
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Eu <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> V <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 4	1.1
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Gd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	8. 6	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Dy <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	8. 2	0. 9
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ho <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 9	1.1
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Er <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 6	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Yb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	196	9. 1	1.4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	203	7. 4	1.3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	7. 8	1.2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 7	1.1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Li <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	195	8. 3	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ti <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 6	0. 7
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> V <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	8. 7	1. 3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Cr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 3	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Mn <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	9. 0	1.3

# [0188] [表30]

Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	7. 9	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	202	8. 1	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	204	8.0	0.8
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ca_{1.8}Zn_{0.2}Co_{1.9}V_{0.1}O_{9}$	197	7.8	1. 3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Pb <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> V <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	190	7. 2	1.4
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ca_{1.8}Sr_{0.2}Co_{1.9}V_{0.1}O_{9}$	198	9. 0	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Ba <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> V <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	199	7.8	1.0
$Bi_{2}Pb_{0,2}Ca_{1,8}Al_{0,2}Co_{1,9}V_{0,1}O_{9}$	201	7. 5	1. 3
$Bi_{2}Pb_{0,2}Ca_{1,8}Y_{0,2}Co_{1,9}V_{0,1}O_{9}$	207	8. 6	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> La <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	8. 2	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ce <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 9	1. 4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Pr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	6. 9	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Nd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 1	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Sm <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	9. 0	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Eu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	8. 2	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Gd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	7. 9	0. 9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Dy <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8.6	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ho <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	195	9. 1	1. 2
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ca_{1.8}Er_{0.2}Co_{1.9}V_{0.1}O_{9}$	200	6. 9	1. 4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Yb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	203	7. 4	0.8
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>2</sub> Co <sub>1,9</sub> V <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	208	7. 7	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 0	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 2	1. 4
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Li <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	7. 9	1. 2
$Bi_{2}Ba_{1.8}Ti_{0.2}Co_{1.9}V_{0.1}O_{9}$	199	9. 1	0. 9
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> V <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	8. 4	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Cr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	202	8. 6	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Mn <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> V <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	204	8. 2	0. 9
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	197	7. 9	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	8. 6	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	9. 1	1. 4
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Zn <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	6. 9	0.8
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Pb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	7. 4	1. 3
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	207	7. 8	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	7. 7	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Al <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 0	0.8

# [0189] [表31]

Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Y <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 2	1. 3
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> La <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	7. 9	1. 4
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Ce <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> V <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	210	9. 1	1. 1
$Bi_{2}Ba_{1.8}Pr_{0.2}Co_{1.9}V_{0.1}O_{9}$	206	8. 4	1. 0
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Nd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	8. 6	1. 3
$Bi_2Ba_{1.8}Sm_{0.2}Co_{1.9}V_{0.1}O_9$	198	7.8	0. 9
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Eu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	195	9. 0	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Gd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 2	1.4
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Dy <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	203	8. 3	1.2
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ho <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 6	0.9
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Er <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	208	8. 7	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Yb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 3	1.2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 9	1.1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 1	1. 2
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ba_{1.8}K_{0.2}Co_{1.9}V_{0.1}O_{9}$	201	8. 0	1.0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Li <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> V <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	200	7.8	1. 3
$Bi_{2}Pb_{0,2}Ba_{1,8}Ti_{0,2}Co_{1,9}V_{0,1}O_{9}$	206	7. 2	1.0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> V <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	9. 0	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Cr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 8	1. 1
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ba_{1.8}Mn_{0.2}Co_{1.9}V_{0.1}O_{9}$	201	7. 5	1.0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	196	8. 6	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	202	8. 2	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	203	7. 9	0. 9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Zn <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> V <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	205	6. 9	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Pb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 1	1.0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Ca <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> V <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	195	6. 9	1.3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	7. 4	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Al <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> V <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	205	7. 8	1. 3
$Bi_{2}Pb_{0,2}Ba_{1,8}Y_{0,2}Co_{1,9}V_{0,1}O_{9}$	198	7. 7	1.0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> La <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> V <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 0	1. 3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Ce <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> V <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	210	8. 2	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Pr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	202	7. 9	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Nd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	204	9. 1	1.4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Sm <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	197	8. 4	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Eu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	8. 6	0. 9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Gd <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> V <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 2	1. 1

# [0190] [表32]

Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Dy <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 9	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ho <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 6	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Ba <sub>1, 8</sub> Er <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> V <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	207	9. 1	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Yb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	6. 9	1. 2
$Bi_2Sr_2Co_{1.9}Mn_{0.1}O_9$	199	7. 8	0.8
$Bi_{2}Sr_{1.8}Na_{0.2}Co_{1.9}Mn_{0.1}O_{9}$	201	7. 7	1.3
$Bi_{2}Sr_{1.8}K_{0.2}Co_{1.9}Mn_{0.1}O_{9}$	210	8.0	1. 2
$Bi_2Sr_{1.8}Li_{0.2}Co_{1.9}Mn_{0.1}O_9$	206	8. 2	1.1
$Bi_2Sr_{1.8}Ti_{0.2}Co_{1.9}Mn_{0.1}O_9$	205	7. 9	0.8
$Bi_{2}Sr_{1,8}V_{0,2}Co_{1,9}Mn_{0,1}O_{9}$	198	9. 1	0.7
$Bi_2Sr_{1.8}Cr_{0.2}Co_{1.9}Mn_{0.1}O_9$	195	8. 4	1.3
$Bi_2Sr_{1.8}Mn_{0.2}Co_{1.9}Mn_{0.1}O_9$	200	8. 6	0.8
$Bi_2Sr_{1.8}Fe_{0.2}Co_{1.9}Mn_{0.1}O_9$	203	7.8	1.1
$Bi_2Sr_{1.8}Ni_{0.2}Co_{1.9}Mn_{0.1}O_9$	201	9. 0	1.4
$Bi_2Sr_{1.8}Cu_{0.2}Co_{1.9}Mn_{0.1}O_9$	208	8. 2	1.2
$Bi_2Sr_{1.8}Zn_{0.2}Co_{1.9}Mn_{0.1}O_9$	198	.8, 3	0.9
$Bi_2Sr_{1.8}Pb_{0.2}Co_{1.9}Mn_{0.1}O_9$	199	8. 6	1. 1
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 7	1. 2
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ba <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	8. 3	0.9 ,
$Bi_2Sr_{1.8}Al_{0.2}Co_{1.9}Mn_{0.1}O_9$	205	9. 0	1. 1
$Bi_2Sr_{1.8}Y_{0.2}Co_{1.9}Mn_{0.1}O_9$	198	7. 9	1. 2
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> La <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	8. 1	1. 4
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ce <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 0	0.8
$Bi_2Sr_{1.8}Pr_{0.2}Co_{1.9}MN_{0.1}O_9$	195	7.8	1. 3
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Nd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	7. 2	1. 2
$Bi_2Sr_{1.8}Sm_{0.2}Co_{1.9}Mn_{0.1}O_9$	203	9. 0	1.1
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Eu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	7. 8	0.8
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Gd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	208	7. 5	1. 3
$Bi_2Sr_{1.8}Dy_{0.2}Co_{1.9}Mn_{0.1}O_9$	198	8. 6	1. 4
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1,8</sub> Ho <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Mn <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 2	1. 1
$Bi_2Sr_{1.8}Er_{0.2}Co_{1.9}Mn_{0.1}O_9$	200	7. 9	1, 0
$Bi_2Sr_{1.8}Yb_{0.2}Co_{1.9}Mn_{0.1}O_9$	199	6. 9	1. 3
$Bi_2Pb_{0.2}Sr_2Co_{1.9}Mn_{0.1}O_9$	202	7. 5	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Sr <sub>1,8</sub> Na <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Mn <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	204	8. 6	1. 4
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}K_{0.2}Co_{1.9}Mn_{0.1}O_{9}$	197	8. 2	1. 2

# [0191] [表33]

Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Li <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	7. 9	0. 9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ti <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	6. 9	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> V <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 1	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Cr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	9. 0	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Mn <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	207	8. 2	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	7. 9	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 6	1.4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	9. 1	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Zn <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	203	6. 9	1. 3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Pb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	7. 4	1. 2
$Bi_{2}Pb_{0,2}Sr_{1,8}Ca_{0,2}Co_{1,9}Mn_{0,1}O_{9}$	208	7. 8	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ba <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 7	1.4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Al <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 0	1. 2
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Y_{0.2}Co_{1.9}Mn_{0.1}O_{9}$	200	8. 2	0. 9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> La <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 0	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ce <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	7. 7	1. 2
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Pr_{0.2}Co_{1.9}Mn_{0.1}O_{9}$	202	.8.3	0. 9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Nd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	204	8. 6	1. 1
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Sm_{0.2}Co_{1.9}Mn_{0.1}O_{9}$	197	8. 7	1. 2
$Bi_{2}Pb_{0,2}Sr_{1,8}Eu_{0,2}Co_{1,9}Mn_{0,1}O_{9}$	190	8. 3	1. 4
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Gd_{0.2}Co_{1.9}Mn_{0.1}O_{9}$	198	9. 0	0.8
$Bi_{2}Pb_{0,2}Sr_{1,8}Dy_{0,2}Co_{1,9}Mn_{0,1}O_{9}$	199	7. 9	1. 3
$Bi_2Pb_{0.2}Sr_{1.8}Ho_{0.2}Co_{1.9}Mn_{0.1}O_9$	201	8. 1	1. 2
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Er_{0.2}Co_{1.9}Mn_{0.1}O_{9}$	207	8. 0	1. 1
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Yb_{0.2}Co_{1.9}Mn_{0.1}O_{9}$	190	7. 8	. 0.8
$\mathrm{Bi}_{2}\mathrm{Ca}_{2}\mathrm{Co}_{1.9}\mathrm{Mn}_{0.1}\mathrm{O}_{9}$	199	9. 0	1.4
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	7. 8	1. 1
$Bi_{2}Ca_{1.8}K_{0.2}Co_{1.9}Mn_{0.1}O_{9}$	210	7. 5	1.0
$Bi_{2}Ca_{1.8}Li_{0.2}Co_{1.9}Mn_{0.1}O_{9}$	206	8. 6	1. 3
$Bi_2Ca_{1.8}Ti_{0.2}Co_{1.9}Mn_{0.1}O_9$	205	8. 2	0. 9
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> V <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 9	1. 1
$Bi_{2}Ca_{1.8}Cr_{0.2}Co_{1.9}Mn_{0.1}O_{9}$	195	6. 9	1. 4
$Bi_{2}Ca_{1.8}Mn_{0.2}Co_{1.9}Mn_{0.1}O_{9}$	200	8. 1	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	203	9. 0	0. 9
$Bi_{2}Ca_{1.8}Ni_{0.2}Co_{1.9}Mn_{0.1}O_{9}$	201	8. 2	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	208	7. 9	1. 2

#### [0192] [表34]

Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Zn <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 6	0.9
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Pb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	9. 1	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	6.9	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ba <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	7.4	1.0
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Al <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	7.8	1. 3
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Y <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	7. 7	1.0
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> La <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	8.0	0.9
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ce <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	8. 2	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Pr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 9	1.0
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Nd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	9. 1	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Sm <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	196	8. 4	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Eu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	202	8. 6	0.9
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Gd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	203	8. 2	0, 8
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Dy <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	7. 9	1.0
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ho <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 6	1. 3
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Er <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	195	9. 1	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Yb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	6. 9	1.3
		·	
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 8	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 7	1.4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	8. 0	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Li <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	202	8. 2	0.9
$Bi_{2}Pb_{0,2}Ca_{1,8}Ti_{0,2}Co_{1,9}Mn_{0,1}O_{9}$	204	7. 9	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> V <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Mn <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	197	9. 1	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Cr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	6. 9	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Mn <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	9. 1	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 4	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 6	1.0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	207	8. 2	1.3
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ca_{1.8}Zn_{0.2}Co_{1.9}Mn_{0.1}O_{9}$	190	7. 9	1.0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Pb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 6	0. 9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	9. 1	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ba <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	6. 9	1.0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Al <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	7.4	1. 2
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ca_{1.8}Y_{0.2}Co_{1.9}Mn_{0.1}O_{9}$	206	7.8	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> La <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	7. 7	0. 9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ce <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 0	0.8

# [0193] [表35]

Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Pr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	195	8. 2	1.0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Nd <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Mn <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	200	7. 9	1.3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Sm <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Mn <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	203	7. 9	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Eu <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Mn <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 1	0. 7
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Gd <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Mn <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	208	8. 0	1. 3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Dy <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 8	1. 4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ho <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 2	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Er <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	9. 0	1.0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Yb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	7. 8	1. 3
	·		·
$Bi_2Ba_2Co_{1.9}Mn_{0.1}O_9$	198	8. 6	1.1
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	8. 2	1. 4
$Bi_{2}Ba_{1.8}K_{0.2}Co_{1.9}Mn_{0.1}O_{9}$	198	7. 9	1. 2
$Bi_2Ba_{1.8}Li_{0.2}Co_{1.9}Mn_{0.1}O_9$	207	6. 9	0. 9
$Bi_2Ba_{1.8}Ti_{0.2}Co_{1.9}Mn_{0.1}O_9$	190	8. 1	1. 1
$Bi_2Ba_{1.8}V_{0.2}Co_{1.9}Mn_{0.1}O_9$	198	6. 9	1. 2
$Bi_2Ba_{1,8}Cr_{0,2}Co_{1,9}Mn_{0,1}O_9$	199	7.4	0. 9
$Bi_2Ba_{1.8}Mn_{0.2}Co_{1.9}Mn_{0.1}O_9$	201	7. 8	1.1
$Bi_2Ba_{1.8}Fe_{0.2}Co_{1.9}Mn_{0.1}O_9$	210	7. 7	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	8. 0	1.4
$Bi_2Ba_{1.8}Cu_{0.2}Co_{1.9}Mn_{0.1}O_9$	205	8. 2	0.8
$Bi_2Ba_{1.8}Zn_{0.2}Co_{1.9}Mn_{0.1}O_9$	198	7. 9	1. 3
$Bi_2Ba_{1.8}Pb_{0.2}Co_{1.9}Mn_{0.1}O_9$	195	9. 1	1.2
$Bi_2Ba_{1.8}Ca_{0.2}Co_{1.9}Mn_{0.1}O_9$	200	8. 4	1.1
$Bi_2Ba_{1.8}Sr_{0.2}Co_{1.9}Mn_{0.1}O_9$	203	8. 6	0.8
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Al <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 2	1. 3
$Bi_2Ba_{1.8}Y_{0.2}Co_{1.9}Mn_{0.1}O_9$	208	7. 9	1.4
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> La <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 6	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ce <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	9. 1	1.0
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Pr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	6. 9	1. 3
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Nd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	7. 4	0. 9
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Sm <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	7. 8	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Eu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 7	1. 4
$Bi_{2}Ba_{1.8}Gd_{0.2}Co_{1.9}Mn_{0.1}O_{9}$	206	8. 0	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Dy <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 2	0. 9
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ho <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	195	7. 9	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Er <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	9. 1	1. 2

# [0194] [表36]

Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Yb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	203	8. 4	0. 9
Di Di Da Ca Mar O	000		
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	208	7.8	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	9. 0	1. 4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 2	0.8
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ba_{1.8}Li_{0.2}Co_{1.9}Mn_{0.1}O_{9}$	200	8. 3	1.3
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ba_{1.8}Ti_{0.2}Co_{1.9}Mn_{0.1}O_{9}$	199	8. 6	1. 2
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ba_{1.8}V_{0.2}Co_{1.9}Mn_{0.1}O_{9}$	210	8. 7	1. 1
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ba_{1.8}Cr_{0.2}Co_{1.9}Mn_{0.1}O_{9}$	202	8. 3	0.8
$Bi_{2}Pb_{0,2}Ba_{1,8}Mn_{0,2}Co_{1,9}Mn_{0,1}O_{9}$	204	9. 0	0. 7
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ba_{1.8}Fe_{0.2}Co_{1.9}Mn_{0.1}O_{9}$	197	7. 9	1. 3
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ba_{1.8}Ni_{0.2}Co_{1.9}Mn_{0.1}O_{9}$	190	8. 1	0.8
$Bi_{2}Pb_{0,2}Ba_{1,8}Cu_{0,2}Co_{1,9}Mn_{0,1}O_{9}$	198	8. 0	1. 3
$Bi_{2}Pb_{0,2}Ba_{1,8}Zn_{0,2}Co_{1,9}Mn_{0,1}O_{9}$	199	7.8	1. 2
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ba_{1.8}Pb_{0.2}Co_{1.9}Mn_{0.1}O_{9}$	201	7. 2	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Ba <sub>1, 8</sub> Ca <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> Mn <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	207	9. 0	0.8
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ba_{1.8}Sr_{0.2}Co_{1.9}Mn_{0.1}O_{9}$	190	7.8	1.3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Ba <sub>1, 8</sub> Al <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> Mn <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 5	1.4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Y <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Mn <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 6	1.1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> La <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Mn <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 2	1.0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ce <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	196	7. 9	1. 3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Pr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	202	6. 9	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Nd <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Mn <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	203	9. 0	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Sm <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Mn <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	205	7.8	1.4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Eu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 5	1.2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Gd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	195	8. 6	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Dy <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 2	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ho <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	7. 9	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Er <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	6. 9	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Yb <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Mn <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 1	1.1
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	202	7. 4	1. 4
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	204	7. 8	0.8
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	197	7. 7	1. 3
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Li <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	8. 0	1. 2
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ti <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 2	1. 1
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> V <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 9	1. 4

# [0195] [表37]

Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Cr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	9. 1	1. 2
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Mn <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	. 207	8. 4	0. 9
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	8.6	1. 1
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 2	1. 2
$Bi_{2}Sr_{1.8}Cu_{0.2}Co_{1.9}Fe_{0.1}O_{9}$	199	7. 9	0. 9
$Bi_2Sr_{1.8}Zn_{0.2}Co_{1.9}Fe_{0.1}O_9$	201	8. 6	1. 1
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Pb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	9. 1	1. 2
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	6. 9	1. 4
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ba <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	7. 4	0.8
$Bi_2Sr_{1.8}Al_{0.2}Co_{1.9}Fe_{0.1}O_9$	198	7. 8	1.3
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Y <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	195	7. 7	1. 2
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> La <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 0	1.1
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ce <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	203	8. 2	0.8
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Pr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	7. 9	1.3
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1,8</sub> Nd <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Fe <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	208	9. 1	1.4
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Sm <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 4	1.1
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Eu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 6	1.0
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Gd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	7. 8	1.3
$Bi_2Sr_{1.8}Dy_{0.2}Co_{1.9}Fe_{0.1}O_9$	206	9. 0	0.9
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ho <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	8. 2	1.1
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Er <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 3	1.4
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Yb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	8. 6	1.2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	207	8. 3	1.1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	9. 0	1. 2
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}K_{0.2}Co_{1.9}Fe_{0.1}O_{9}$	198	7. 9	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Li <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 1	1.1
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Ti_{0.2}Co_{1.9}Fe_{0.1}O_{9}$	201	8. 0	1.2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Sr <sub>1,8</sub> V <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Fe <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	210	7.8	1.0
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Cr_{0.2}Co_{1.9}Fe_{0.1}O_{9}$	206	7. 2	1.3
$Bi_{2}Pb_{0,2}Sr_{1,8}Mn_{0,2}Co_{1,9}Fe_{0,1}O_{9}$	205	9. 0	1.0
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Fe_{0.2}Co_{1.9}Fe_{0.1}O_{9}$	198	8. 2	0.9
${\rm Bi_2Pb_{0.2}Sr_{1.8}Ni_{0.2}Co_{1.9}Fe_{0.1}O_9}$	195	7. 9	1. 1
$Bi_{2}Pb_{0,2}Sr_{1,8}Cu_{0,2}Co_{1,9}Fe_{0,1}O_{9}$	200	6. 9	1.0
$\mathrm{Bi}_{2}\mathrm{Pb}_{0.2}\mathrm{Sr}_{1.8}\mathrm{Zn}_{0.2}\mathrm{Co}_{1.9}\mathrm{Fe}_{0.1}\mathrm{O}_{9}$	203	8. 1	1. 2
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Pb_{0.2}Co_{1.9}Fe_{0.1}O_{9}$	201	6. 9	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	208	7. 4	0.9

# [0196] [表38]

$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Ba_{0.2}Co_{1.9}Fe_{0.1}O_{9}$	198	7.8	0.8
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}A1_{0.2}Co_{1.9}Fe_{0.1}O_{9}$	199	7. 7	1.0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Sr <sub>1,8</sub> Y <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Fe <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 0	1. 3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Sr <sub>1,8</sub> La <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Fe <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	206	8. 2	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Sr <sub>1, 8</sub> Ce <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> Fe <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	205	7. 9	1.3
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Pr_{0.2}Co_{1.9}Fe_{0.1}O_{9}$	198	9. 1	1.0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Nd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	8. 4	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Sm <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 6	1. 3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Eu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	195	8. 2	1. 2
$Bi_{2}Pb_{0,2}Sr_{1,8}Gd_{0,2}Co_{1,9}Fe_{0,1}O_{9}$	200	7. 9	1.1
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Dy_{0.2}Co_{1.9}Fe_{0.1}O_{9}$	203	8. 6	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ho <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	9. 1	1. 3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Sr <sub>1,8</sub> Er <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Fe <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	208	6. 9	1. 4
$Bi_{2}Pb_{0,2}Sr_{1,8}Yb_{0,2}Co_{1,9}Fe_{0,1}O_{9}$	198	7. 4	1. 1
	,		
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	7. 7	1.3
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	. 8. 0	0. 9
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	8. 2	1.1
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Li <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	202	7. 9	1.4
$Bi_{2}Ca_{1.8}Ti_{0.2}Co_{1.9}Fe_{0.1}O_{9}$	204	9. 1	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1,8</sub> V <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Fe <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	197	8. 4	0. 9
$Bi_{2}Ca_{1.8}Cr_{0.2}Co_{1.9}Fe_{0.1}O_{9}$	190	8. 6	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Mn <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7.8	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	9. 0	0. 9
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 2	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	207	8. 3	1. 2
$Bi_{2}Ca_{1.8}Zn_{0.2}Co_{1.9}Fe_{0.1}O_{9}$	190	8. 6	1. 4
$Bi_{2}Ca_{1.8}Pb_{0.2}Co_{1.9}Fe_{0.1}O_{9}$	201	8. 7	0.8
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	208	8. 3	1.3
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ba <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	9. 0	1.2
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Al <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 9	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Y <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 1	1.4
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> La <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 0	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ce <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	7. 8	0. 9
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Pr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	202	7. 2	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Nd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	204	9. 0	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Sm <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	197	7. 8	0. 9

# [0197] [表39]

Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Eu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	7. 5	1. 1
$Bi_{2}Ca_{1.8}Gd_{0.2}Co_{1.9}Fe_{0.1}O_{9}$	198	8. 6	1. 2
$Bi_{2}Ca_{1.8}Dy_{0.2}Co_{1.9}Fe_{0.1}O_{9}$	199	8. 2	1. 4
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ho <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	7. 9	0.8
$Bi_{2}Ca_{1.8}Er_{0.2}Co_{1.9}Fe_{0.1}O_{9}$	207	6. 9	1.3
$Bi_{2}Ca_{1.8}Yb_{0.2}Co_{1.9}Fe_{0.1}O_{9}$	190	9. 0	1.2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>2</sub> Co <sub>1,9</sub> Fe <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	200	7. 5	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	203	8. 6	1.3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 2	1. 4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Li <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	208	7. 9	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ti <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	6. 9	1.0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> V <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Fe <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 1	1.3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Cr <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Fe <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	200	6. 9	0.9
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ca_{1.8}Mn_{0.2}Co_{1.9}Fe_{0.1}O_{9}$	199	7. 4	1.1
$Bi_{2}Pb_{0,2}Ca_{1,8}Fe_{0,2}Co_{1,9}Fe_{0,1}O_{9}$	210	7. 8	1. 4
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ca_{1.8}Ni_{0.2}Co_{1.9}Fe_{0.1}O_{9}$	202	7. 7	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	204	8. 0	0.9
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ca_{1.8}Zn_{0.2}Co_{1.9}Fe_{0.1}O_{9}$	197	8. 2	1.1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Pb <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Fe <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	190	7. 9	1. 2
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ca_{1.8}Sr_{0.2}Co_{1.9}Fe_{0.1}O_{9}$	198	9. 1	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ba <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 4	1. 1
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ca_{1.8}Al_{0.2}Co_{1.9}Fe_{0.1}O_{9}$	201	8. 6	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Y <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Fe <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	207	8. 2	1.0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> La <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	7. 9	1. 3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ce <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 6	1.0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Pr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	9. 1	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Nd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	6. 9	1.1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Sm <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	7. 4	1.0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Eu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	7. 8	1.2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Gd <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Fe <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	205	7. 7	1.1
$Bi_{2}Pb_{0,2}Ca_{1,8}Dy_{0,2}Co_{1,9}Fe_{0,1}O_{9}$	198	8. 0	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ho <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	195	8. 2	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Er <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	7. 9	1.0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Yb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	203	9. 1	1.3
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	208	8. 6	1.3

# [0198] [表40]

$Bi_2Ba_{1.8}Na_{0.2}Co_{1.9}Fe_{0.1}O_9$	201	7.8	0.9
$Bi_2Ba_{1.8}K_{0.2}Co_{1.9}Fe_{0.1}O_9$	190	9. 0	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Li <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 2	1. 4
$Bi_2Ba_{1.8}Ti_{0.2}Co_{1.9}Fe_{0.1}O_9$	199	9. 1	1. 2
$Bi_{2}Ba_{1.8}V_{0.2}Co_{1.9}Fe_{0.1}O_{9}$	201	8. 4	0. 9
$Bi_{2}Ba_{1.8}Cr_{0.2}Co_{1.9}Fe_{0.1}O_{9}$	200	8.6	1. 1
$Bi_{2}Ba_{1.8}Mn_{0.2}Co_{1.9}Fe_{0.1}O_{9}$	206	7. 8	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	9. 0	0.9
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 2	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 3	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Zn <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	196	8. 6	1.0
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Pb <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Fe <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	202	8. 7	1.3
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	203	8. 3	1.0
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	9. 0	0.9
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Al <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 9	1.1
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Y <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	195	8. 1	1.0
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> La <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 0	0.9
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ce <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	7. 8	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Pr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 2	1.4
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Nd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	9. 0	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Sm <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	8. 2	0.9
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Eu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	202	7. 9	1.1
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Gd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	204	6. 9	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Dy <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	197	8. 1	0.9
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ho <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	6. 9	1.1
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Er <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 4	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Yb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	7.8	1.4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	207	8. 0	1.3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	8. 2	1.2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 9	1.1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Li <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Fe <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	199	9. 1	1.4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ti <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 4	1.2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> V <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	8. 6	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Cr <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Fe <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	206	8. 2	1.1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Mn <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Fe <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	205	7. 9	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 6	0.9

# [0199] [表41]

Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Ba <sub>1, 8</sub> Ni <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> Fe <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	195	9. 1	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Ba <sub>1, 8</sub> Cu <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> Fe <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	200	6. 9	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Ba <sub>1, 8</sub> Zn <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> Fe <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	203	7. 4	1. 4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Pb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	7.8	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Ca <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Fe <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	208	7. 7	1. 3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Sr <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Fe <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 0	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Al <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Fe <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 2	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Y <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	7. 9	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Ba <sub>1, 8</sub> La <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> Fe <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	206	9. 1	1. 3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Ba <sub>1, 8</sub> Ce <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> Fe <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	205	8. 4	1.4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Pr <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Fe <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 6	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Nd <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Fe <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	206	7.8	1. 0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Sm <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	9. 0	1. 3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Eu <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Fe <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	207	8. 2	0. 9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Gd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	8. 3	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Dy <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Fe <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 4	1.4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ho <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8.6	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Er <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Fe <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 2	0. 9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Yb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	7. 9	1. 1
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	9. 1	0. 9
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	6. 9	1. 1
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	195	7. 4	1. 2
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Li <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	7. 8	1. 0
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ti <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	203	7. 7	1. 3
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> V <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 0	1. 0
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Cr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	208	8. 2	0. 9
$Bi_2Sr_{1.8}Mn_{0.2}Co_{1.9}Ni_{0.1}O_9$	198	7. 9	1. 1
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	9. 1	1. 0
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 4	1. 2
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	8. 6	1. 1
$Bi_{2}Sr_{1.8}Zn_{0.2}Co_{1.9}Ni_{0.1}O_{9}$	205	7. 8	0. 9
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Pb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	9. 0	0.8
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	8. 2	1.0
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ba <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 3	1. 3
$Bi_2Sr_{1.8}Al_{0.2}Co_{1.9}Ni_{0.1}O_9$	195	8. 6	1. 2
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Y <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 7	1.3

# [0200] [表42]

Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> La <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	203	8. 3	1.0
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ce <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	9. 0	1.3
$Bi_2Sr_{1.8}Pr_{0.2}Co_{1.9}Ni_{0.1}O_9$	208	7. 9	0.9
$Bi_2Sr_{1.8}Nd_{0.2}Co_{1.9}Ni_{0.1}O_9$	198	8. 1	1.1
$Bi_2Sr_{1.8}Sm_{0.2}Co_{1.9}Ni_{0.1}O_9$	199	8. 0	1.4
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Eu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	7.8	1. 2
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Gd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 2	0. 9
$Bi_2Sr_{1.8}Dy_{0.2}Co_{1.9}Ni_{0.1}O_9$	210	9. 0	1. 1
$Bi_2Sr_{1.8}Ho_{0.2}Co_{1.9}Ni_{0.1}O_9$	202	8. 2	1. 2
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Er <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	204	7. 9	0. 9
$Bi_2Sr_{1.8}Yb_{0.2}Co_{1.9}Ni_{0.1}O_9$	197	6. 9	1.1
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{2}Co_{1.9}Ni_{0.1}O_{9}$	208	6. 9	1. 4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 4	0.8
$Bi_{2}Pb_{0,2}Sr_{1,8}K_{0,2}Co_{1,9}Ni_{0,1}O_{9}$	199	7. 8	1. 3
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Li_{0.2}Co_{1.9}Ni_{0.1}O_{9}$	200	7. 7	1. 2
$Bi_{2}Pb_{0,2}Sr_{1,8}Ti_{0,2}Co_{1,9}Ni_{0,1}O_{9}$	199	,8, 0	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> V <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	8. 2	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Cr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	202	7. 9	0. 7
$Bi_{2}Pb_{0,2}Sr_{1,8}Mn_{0,2}Co_{1,9}Ni_{0,1}O_{9}$	204	9. 1	1. 3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Sr <sub>1,8</sub> Fe <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ni <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	197	8. 4	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	8. 6	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 2	1. 4
$Bi_{2}Pb_{0,2}Sr_{1,8}Zn_{0,2}Co_{1,9}Ni_{0,1}O_{9}$	199	7. 9	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Pb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 6	0. 9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Sr <sub>1,8</sub> Ca <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ni <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	207	9. 1	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ba <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	6. 9	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Al <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 4	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Y <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 8	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> La <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	7. 7	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ce <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	8. 0	1. 4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Pr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	8. 2	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Sr <sub>1, 8</sub> Nd <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> Ni <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	205	7. 9	1. 3
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Sm_{0.2}Co_{1.9}Ni_{0.1}O_{9}$	198	9. 1	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Eu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	195	8. 4	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Gd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 6	0.8
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Dy_{0.2}Co_{1.9}Ni_{0.1}O_{9}$	203	7. 8	1. 3

## [0201] [表43]

Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Sr <sub>1,8</sub> Ho <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ni <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	201	9. 0	1. 4
$Bi_{2}Pb_{0,2}Sr_{1.8}Er_{0.2}Co_{1.9}Ni_{0.1}O_{9}$	208	8. 2	1. 1
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Yb_{0.2}Co_{1.9}Ni_{0.1}O_{9}$	201	8. 3	1.0
$Bi_{2}Ca_{2}Co_{1.9}Ni_{0.1}O_{9}$	198	8. 7	0. 9
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 3	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	9. 0	1.4
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Li <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	7. 9	1. 2
$Bi_{2}Ca_{1.8}Ti_{0.2}Co_{1.9}Ni_{0.1}O_{9}$	206	8. 1	0.9
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> V <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	8.0	1.1
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Cr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 8	1.2
$Bi_{2}Ca_{1.8}Mn_{0.2}Co_{1.9}Ni_{0.1}O_{9}$	201	7. 2	0. 9
$Bi_2Ca_{1.8}Fe_{0.2}Co_{1.9}Ni_{0.1}O_9$	196	9. 0	1. 1
$Bi_{2}Ca_{1.8}Ni_{0.2}Co_{1.9}Ni_{0.1}O_{9}$	202	7.8	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	203	7. 5	1.4
$Bi_{2}Ca_{1.8}Zn_{0.2}Co_{1.9}Ni_{0.1}O_{9}$	205	8. 6	0.8
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Pb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	.8. 2	1.3
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	195	7. 9	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ba <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	6. 9	1.1
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Al <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	9. 0	1. 4
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Y <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 8	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> La <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 5	0. 9
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ce <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	8. 6	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Pr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	202	8. 2	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Nd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	204	7. 9	0. 9
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Sm <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	197	6. 9	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Eu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	8. 1	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Gd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	6. 9	1. 4
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Dy <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 4	0.8
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ho <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	7. 8	1. 3
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Er <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	207	7. 7	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Yb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	8. 0	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 9	1. 3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Na <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ni <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	201	9. 1	1. 4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	8. 4	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Li <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	8. 6	1. 0

## [0202] [表44]

Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ti <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	8. 2	1. 3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> V <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ni <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	198	7.9	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Cr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	195	8.6	1.1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Mn <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	9. 1	1.4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	203	6. 9	1.2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Ca <sub>1, 8</sub> Ni <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> Ni <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	201	7.4	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	208	7.8	1.1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Zn <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 7	1.2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Pb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 0	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 2	1.1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ba <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	7. 9	1.2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Al <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	9. 1	1.0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Y <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 4	1.3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Ca <sub>1, 8</sub> La <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> Ni <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	206	8. 6	1.0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Ce <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ni <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 8	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Pr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	207	9. 0	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Nd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	8. 2	1.0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Sm <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	9. 1	1.2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Eu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 4	1.1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Gd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 6	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Dy <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	7.8	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ho <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	9. 0	1.0
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ca_{1.8}Er_{0.2}Co_{1.9}Ni_{0.1}O_{9}$	205	8. 4	1.3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Yb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 6	1.2
$Bi_2Ba_2Co_{1.9}Ni_{0.1}O_9$	200	9. 0	0.9
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	203	8. 2	1. 1
$Bi_2Ba_{1.8}K_{0.2}Co_{1.9}Ni_{0.1}O_9$	201	8. 3	1.4
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Li <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	208	8. 6	1. 2
$Bi_2Ba_{1.8}Ti_{0.2}Co_{1.9}Ni_{0.1}O_9$	198	8. 7	0.9
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> V <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 3	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Cr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	9. 0	1. 2
$Bi_2Ba_{1,8}Mn_{0,2}Co_{1,9}Ni_{0,1}O_9$	206	7. 9	0.9
$Bi_2Ba_{1.8}Fe_{0.2}Co_{1.9}Ni_{0.1}O_9$	205	8. 1	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 0	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	7.8	1.0
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Zn <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	7. 2	1. 3

## [0203] [表45]

Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Pb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	9. 0	1.0
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	7. 8	0. 9
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	202	7. 5	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Al <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	204	8. 6	1.0
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Y <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	197	8. 2	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> La <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	7. 9	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ce <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	6. 9	0.9
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Pr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	9. 0	0.8
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Nd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	7. 8	1.0
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Sm <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	207	7. 5	1. 3
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Eu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	8. 6	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Gd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 2	0. 7
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Dy <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 9	1.3
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ho <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	6. 9	1. 4
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Er <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	8. 1	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Yb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	6. 9	1.0
		•	
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Ba <sub>2</sub> Co <sub>1, 9</sub> Ni <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 8	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Ba <sub>1, 8</sub> Na <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> Ni <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	195	7. 7	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> K <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ni <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 0	1. 4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Li <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ni <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	203	8. 2	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ti <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	7. 9	0. 9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> V <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	196	9. 1	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Cr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	202	8. 4	1. 2
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ba_{1.8}Mn_{0.2}Co_{1.9}Ni_{0.1}O_{9}$	203	8. 6	0. 9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	8. 2	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 9	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	195	8. 6	1. 4
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ba_{1.8}Zn_{0.2}Co_{1.9}Ni_{0.1}O_{9}$	200	9. 1	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Pb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	6. 9	1. 3
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ba_{1.8}Ca_{0.2}Co_{1.9}Ni_{0.1}O_{9}$	198	7. 4	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 8	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Al <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	7. 7	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Y <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ni <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	202	8. 0	1. 3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> La <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	204	8. 2	1. 4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ce <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	197	7. 9	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Pr <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ni <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	190	9. 1	1. 0

## [0204] [表46]

Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Nd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 4	1. 3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Sm <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ni <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 6	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Eu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	7. 8	1.1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Ba <sub>1, 8</sub> Gd <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> Ni <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	207	9. 0	1.4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Dy <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ni <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	190	8. 2	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Ho <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ni <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 3	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Er <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 6	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Yb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 7	1. 2
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>2</sub> Co <sub>1,9</sub> Cu <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	206	9. 0	1.1
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	7. 9	1. 2
$Bi_2Sr_{1.8}K_{0.2}Co_{1.9}Cu_{0.1}O_9$	198	8. 1	1.4
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Li <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	195	8. 0	0.8
$Bi_2Sr_{1.8}Ti_{0.2}Co_{1.9}Cu_{0.1}O_9$	200	7. 8	1. 3
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> V <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	203	7. 2	1.2
$Bi_2Sr_{1.8}Cr_{0.2}Co_{1.9}Cu_{0.1}O_9$	201	9. 0	1.1
$Bi_2Sr_{1.8}Mn_{0.2}Co_{1.9}Cu_{0.1}O_9$	208	8. 2	0.8
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 9	0. 7
$Bi_2Sr_{1.8}Ni_{0.2}Co_{1.9}Cu_{0.1}O_9$	199	6. 9	1. 3
$Bi_2Sr_{1.8}Cu_{0.2}Co_{1.9}Cu_{0.1}O_9$	200	8. 1	0.8
$Bi_2Sr_{1,8}Zn_{0,2}Co_{1,9}Cu_{0,1}O_9$	206	6. 9	1. 3
$Bi_2Sr_{1.8}Pb_{0.2}Co_{1.9}Cu_{0.1}O_9$	205	7. 4	1. 2
$Bi_2Sr_{1.8}Ca_{0.2}Co_{1.9}Cu_{0.1}O_9$	198	7. 8	1. 1
$Bi_2Sr_{1.8}Ba_{0.2}Co_{1.9}Cu_{0.1}O_9$	206	7. 7	0.8
$Bi_2Sr_{1.8}Al_{0.2}Co_{1.9}Cu_{0.1}O_9$	198	8. 0	1.3
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Y <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	207	8. 2	1.4
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> La <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	7. 9	1.1
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ce <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	9. 1	1.0
$Bi_2Sr_{1.8}Pr_{0.2}Co_{1.9}Cu_{0.1}O_9$	199	8. 4	1.3
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Nd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 6	0.9
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Sm <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	8. 2	1. 1
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Eu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	7. 9	1.4
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Gd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	8. 6	1. 2
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Dy <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	9. 1	0. 9
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ho <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	195	6. 9	1. 1
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Er <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	7. 4	1. 2
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Yb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	203	7. 8	0. 9

## [0205] [表47]

$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{2}Co_{1.9}Cu_{0.1}O_{9}$	208	8. 0	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 2	1. 4
$Bi_{2}Pb_{0,2}Sr_{1,8}K_{0,2}Co_{1,9}Cu_{0,1}O_{9}$	199	7. 9	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Li <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	9. 1	1. 3
$Bi_{2}Pb_{0,2}Sr_{1,8}Ti_{0,2}Co_{1,9}Cu_{0,1}O_{9}$	206	8. 4	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> V <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	8. 6	1. 1
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Cr_{0.2}Co_{1.9}Cu_{0.1}O_{9}$	205	7.8	1.4
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Mn_{0.2}Co_{1.9}Cu_{0.1}O_{9}$	198	9. 0	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Sr <sub>1,8</sub> Fe <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Cu <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	195	8. 2	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Sr <sub>1, 8</sub> Ni <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> Cu <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 3	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	203	8. 6	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Sr <sub>1, 8</sub> Zn <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> Cu <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 7	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Sr <sub>1, 8</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> Cu <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	208	8. 3	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Sr <sub>1, 8</sub> Ca <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> Cu <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	198	9. 0	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Sr <sub>1, 8</sub> Ba <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> Cu <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 9	1. 4
$Bi_{2}Pb_{0,2}Sr_{1,8}A1_{0,2}Co_{1,9}Cu_{0,1}O_{9}$	200	.8. 1	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Sr <sub>1,8</sub> Y <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Cu <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	206	8. 0	1.3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Sr <sub>1, 8</sub> La <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> Cu <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	205	7.8	1.2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Sr <sub>1,8</sub> Ce <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Cu <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 2	1. 1
$Bi_{2}Pb_{0,2}Sr_{1,8}Pr_{0,2}Co_{1,9}Cu_{0,1}O_{9}$	206	9. 0	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Nd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 8	1. 3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Sm <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	207	7. 5	1.4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Eu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	8. 6	1.1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Gd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 2	1.0
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Dy_{0.2}Co_{1.9}Cu_{0.1}O_{9}$	199	7. 9	1.3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ho <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	6. 9	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Er <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	9. 0	1. 1
$Bi_{2}Pb_{0,2}Sr_{1,8}Yb_{0,2}Co_{1,9}Cu_{0,1}O_{9}$	206	7.8	1.4
•			
$\mathrm{Bi}_{2}\mathrm{Ca}_{2}\mathrm{Co}_{1,9}\mathrm{Cu}_{0,1}\mathrm{O}_{9}$	198	8. 6	0.9
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	195	8. 2	1, 1
$Bi_{2}Ca_{1.8}K_{0.2}Co_{1.9}Cu_{0.1}O_{9}$	200	7. 9	1. 2
$Bi_{2}Ca_{1.8}Li_{0.2}Co_{1.9}Cu_{0.1}O_{9}$	203	6. 9	0. 9
$Bi_{2}Ca_{1.8}Ti_{0.2}Co_{1.9}Cu_{0.1}O_{9}$	201	8. 1	1. 1
$Bi_{2}Ca_{1.8}V_{0.2}Co_{1.9}Cu_{0.1}O_{9}$	208	6. 9	1. 2
$Bi_{2}Ca_{1.8}Cr_{0.2}Co_{1.9}Cu_{0.1}O_{9}$	198	7. 4	1.0

# [0206] [表48]

Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Mn <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 8	1. 3
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	7. 7	1.0
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	8. 0	0, 9
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	8. 2	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Zn <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 9	1.0
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Pb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	9. 1	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 4	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ba <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 6	0. 9
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Al <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	8. 2	0.8
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Y <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Cu <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	202	7. 9	1.0
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> La <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	204	8. 6	1. 3
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ce <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	197	9. 1	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Pr <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Cu <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	190	6. 9	1. 3
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Nd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 4	1.0
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Sm <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 8	0.8
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Eu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	7. 7	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Gd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	207	8. 0	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Dy <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	8. 2	0.9
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ho <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 9	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Er <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	9. 1	1.2
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Yb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 4	1.4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	7. 8	1.3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	9. 0	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 2	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Li <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	195	9. 1	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ti <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 4	1. 3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> V <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	203	8. 6	1.4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Cr <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Cu <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	200	7.8	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Mn <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Cu <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	203	9. 0	1.0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 2	1. 3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	208	8. 3	0. 9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Cu <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Cu <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 6	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Zn <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 7	1.4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Pb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 3	1.2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	9. 0	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ba <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	7. 9	1. 1

## [0207] [表49]

Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Al <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 1	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Y <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	8.0	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> La <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7.8	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ce <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	207	7. 2	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Pr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	9. 0	1.4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Nd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 2	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Sm <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 9	1. 3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Eu <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Cu <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	201	6. 9	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Gd <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Cu <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	210	8. 1	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Ca <sub>1, 8</sub> Dy <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> Cu <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	206	6. 9	1.4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Ca <sub>1, 8</sub> Ho <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> Cu <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	205	7.4	1.2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Er <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Cu <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 8	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Yb <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Cu <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	195	7. 7	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	203	8. 2	0.9
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	7. 9	1.1
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	208	9. 1	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Li <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 4	1.4
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ti <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 6	0.8
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> V <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 2	1.3
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Cr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	7. 9	1.2
$Bi_2Ba_{1.8}Mn_{0.2}Co_{1.9}Cu_{0.1}O_9$	206	8. 6	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	9. 1	0.8
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	6. 9	1. 3
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	7. 4	1.4
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Zn <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	7.8	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Pb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	7. 7	1. 0
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Ca <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Cu <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 0	1. 3
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 2	0.9
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Al <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	7. 9	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Y <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	9. 1	1. 4
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> La <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	8. 4	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ce <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	202	8. 6	0. 9
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Pr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	204	7. 8	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Nd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	197	9. 0	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Sm <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	8. 2	0.9
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Eu <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Cu <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 3	1. 1

## [0208] [表50]

Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Gd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 4	1. 2
$Bi_2Ba_{1.8}Dy_{0.2}Co_{1.9}Cu_{0.1}O_9$	201	6. 9	1.0
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ho <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	207	8. 1	1.3
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Er <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	6. 9	1.0
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Yb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 4	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>2</sub> Co <sub>1,9</sub> Cu <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	201	7. 7	1.0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Ba <sub>1, 8</sub> Na <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> Cu <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	210	8. 0	1.2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	8. 2	1.1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Li <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	7. 9	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Ba <sub>1, 8</sub> Ti <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> Cu <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	198	9. 1	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Ba <sub>1, 8</sub> V <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> Cu <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	195	8. 4	1. 0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Cr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 6	1.3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Mn <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	203	8. 2	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Fe <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Cu <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	200	7. 9	1.3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	203	8. 6	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	9. 1	1.1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Zn <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	208	6. 9	1.4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Pb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 4	1.2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Ca <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Cu <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	199	7.8	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	7. 7	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Al <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	8. 0	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Y <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	8. 2	0. 9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> La <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Cu <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 9	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ce <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	9. 1	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Pr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 4	1.0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Ba <sub>1, 8</sub> Nd <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> Cu <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	207	8. 6	1. 3
$Bi_{2}Pb_{0,2}Ba_{1,8}Sm_{0,2}Co_{1,9}Cu_{0,1}O_{9}$	190	7.8	1. 0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Eu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	9. 0	0. 9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Gd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 2	1. 1
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ba_{1.8}Dy_{0.2}Co_{1.9}Cu_{0.1}O_{9}$	201	9. 1	1. 0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ho <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	8. 4	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Er <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	8. 6	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Yb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	7.8	0. 9
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	195	8. 2	1.0
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 3	1.3

## [0209] [表51]

$Bi_2Sr_{1.8}K_{0.2}Co_{1.9}Ag_{0.1}O_9$	203	8. 6	1. 2
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Li <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 7	0. 7
$Bi_2Sr_{1.8}Ti_{0.2}Co_{1.9}Ag_{0.1}O_9$	208	8. 3	1. 3
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1,8</sub> V <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ag <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	198	9. 0	1. 4
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Cr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	7. 9	1. 1
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Mn <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 1	1.0
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	207	8. 0	1. 3
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	7. 8	0. 9
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 2	1. 1
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Zn <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	9. 0	1. 4
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Pb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 2	1. 2
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	7. 9	0. 9
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ba <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	6. 9	1. 1
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Al <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	8. 1	1. 2
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Y <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	6. 9	0. 9
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> La <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	195	7. 4	1. 1
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ce <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	7.8	1. 2
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Pr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	203	7. 7	1. 4
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1,8</sub> Nd <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ag <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 0	0.8
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Sm <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	208	8, 2	1. 3
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Eu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 9	1. 2
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Gd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	9. 1	1. 1
$Bi_2Sr_{1.8}Dy_{0.2}Co_{1.9}Ag_{0.1}O_9$	200	8. 4	0.8
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ho <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	8. 6	1. 3
$Bi_2Sr_{1.8}Er_{0.2}Co_{1.9}Ag_{0.1}O_9$	206	8. 2	1. 4
$Bi_2Sr_{1.8}Yb_{0.2}Co_{1.9}Ag_{0.1}O_9$	198	7. 9	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	9. 1	1. 3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Sr <sub>1,8</sub> Na <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ag <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	206	6. 9	0. 9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	7. 4	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Li <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 8	1. 4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ti <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 7	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> V <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 0	0. 9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Sr <sub>1, 8</sub> Cr <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> Ag <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 2	1. 1
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Mn_{0.2}Co_{1.9}Ag_{0.1}O_{9}$	210	7. 9	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	202	9. 1	0. 9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	204	8. 4	1. 1

## [0210] [表52]

Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	197	8. 6	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Zn <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	7.8	1.4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Pb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	9. 0	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 2	1. 3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ba <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	8.3	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Al <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	207	8. 4	1.1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Y <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	8.6	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> La <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 2	0.7
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ce <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 9	1.3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Pr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 6	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Nd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	9. 1	1.3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Sm <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	6. 9	1.2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Eu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	7.4	1.1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Gd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7.8	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Dy <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	195	7. 7	1.3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ho <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 0	1.4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Er <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	203	8. 2	1.1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Yb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	7. 9	1.0
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 4	0.9
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Na <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ag <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	208	8. 6	1.1
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7.8	1.4
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Li <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	9. 0	1. 2
$Bi_{2}Ca_{1.8}Ti_{0.2}Co_{1.9}Ag_{0.1}O_{9}$	200	8. 2	0. 9
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> V <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	8.3	1.1
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Cr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	8. 6	1.2
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Mn <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8.7	0. 9
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	8. 3	1.1
$Bi_{2}Ca_{1.8}Ni_{0.2}Co_{1.9}Ag_{0.1}O_{9}$	198	9. 0	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	207	7. 9	1.4
$Bi_2Ca_{1.8}Zn_{0.2}Co_{1.9}Ag_{0.1}O_9$	190	8. 1	0.8
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Pb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 0	1. 3
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	7.8	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ba <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	7. 2	1. 1
$Bi_{2}Ca_{1.8}Al_{0.2}Co_{1.9}Ag_{0.1}O_{9}$	210	9. 0	1. 4
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Y <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	8. 2	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> La <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	7.9	0.9

## [0211] [表53]

Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ce <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	6. 9	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Pr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	195	8. 1	1.2
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Nd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	6. 9	0. 9
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Sm <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	203	7. 4	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Eu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	7. 8	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Gd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	208	7. 7	1. 4
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Dy <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 0	0.8
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ho <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 2	1.3
$Bi_{2}Ca_{1.8}Er_{0.2}Co_{1.9}Ag_{0.1}O_{9}$	200	7. 9	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Yb <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ag <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	206	9. 1	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Ca <sub>2</sub> Co <sub>1, 9</sub> Ag <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 6	1.3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Ca <sub>1, 8</sub> Na <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> Ag <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 2	1. 4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	7. 9	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Li <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ag <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	206	8. 6	1.0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Ti <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ag <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	205	9. 1	1. 3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> V <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	6. 9	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Cr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 4	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Mn <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	7. 8	1.4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 7	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	8. 0	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	202	8. 2	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Zn <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ag <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	204	7. 9	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Pb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	197	9. 1	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	8. 4	1.1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ba <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 6	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Al <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	7.8	1.0
$Bi_{2}Pb_{0,2}Ca_{1,8}Y_{0,2}Co_{1,9}Ag_{0,1}O_{9}$	201	9. 0	1. 3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> La <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	207	8. 2	1.0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ce <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	8. 3	0. 9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Pr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 6	1.1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Nd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 7	1.0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Sm <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 3	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Eu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	9. 0	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Gd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	7. 9	0. 9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Dy <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	8. 1	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ho <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 0	1. 0

## [0212] [表54]

Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Er <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	195	7. 8	1. 3
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ca_{1.8}Yb_{0.2}Co_{1.9}Ag_{0.1}O_{9}$	200	7. 2	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	7. 8	1.0
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	203	7. 5	1.3
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 6	0.9
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Li <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	208	8. 2	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ti <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 9	1.4
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> V <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	6. 9	1. 2
$Bi_{2}Ba_{1.8}Cr_{0.2}Co_{1.9}Ag_{0.1}O_{9}$	200	9. 0	0.9
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Mn <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	7.8	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	7. 5	1. 2
$Bi_2Ba_{1.8}Ni_{0.2}Co_{1.9}Ag_{0.1}O_9$	198	8. 6	0.9
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	8. 2	1. 1
$Bi_2Ba_{1.8}Zn_{0.2}Co_{1.9}Ag_{0.1}O_9$	198	7. 9	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Pb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	207	6. 9	1.0
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	.8. 1	1.3
$Bi_2Ba_{1.8}Sr_{0.2}Co_{1.9}Ag_{0.1}O_9$	190	6. 9	1.0
$Bi_2Ba_{1.8}Al_{0.2}Co_{1.9}Ag_{0.1}O_9$	198	7. 4	0.9
$Bi_2Ba_{1.8}Y_{0.2}Co_{1.9}Ag_{0.1}O_9$	199	7.8	1.1
$Bi_2Ba_{1.8}La_{0.2}Co_{1.9}Ag_{0.1}O_9$	201	7. 7	1. 0
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ce <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	8. 0	1. 2
$Bi_2Ba_{1.8}Pr_{0.2}Co_{1.9}Ag_{0.1}O_9$	206	8. 2	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Nd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	7. 9	0. 9
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Sm <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	9. 1	0.8
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Eu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	195	8. 4	1.0
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Gd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 6	1. 3
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Dy <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ag <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	203	8. 2	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ho <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	7. 9	1. 3
$Bi_{2}Ba_{1.8}Er_{0.2}Co_{1.9}Ag_{0.1}O_{9}$	208	8. 6	1.0
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Yb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	9. 1	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	7. 4	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	7. 8	0. 9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	7. 7	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Li <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 0	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ti <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 2	1. 4

## [0213] [表55]

Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Ba <sub>1, 8</sub> V <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> Ag <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	200	7. 9	0.8
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ba_{1.8}Cr_{0.2}Co_{1.9}Ag_{0.1}O_{9}$	206	9. 1	1. 3
$Bi_{2}Pb_{0,2}Ba_{1,8}Mn_{0,2}Co_{1,9}Ag_{0,1}O_{9}$	205	8. 4	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 6	1.1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	7.8	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	9. 0	1. 3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Zn <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 2	1. 4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Pb <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ag <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	210	9. 1	1.1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Ba <sub>1, 8</sub> Ca <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> Ag <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	202	8. 4	1.0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	204	8. 6	1.3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Al <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	197	7.8	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Y <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	9. 0	1.1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> La <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ag <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 4	1.4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Ce <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ag <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	199	7.8	1.2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Pr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	9. 0	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Nd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	207	8. 2	1.1
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ba_{1.8}Sm_{0.2}Co_{1.9}Ag_{0.1}O_{9}$	190	8. 3	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Eu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 6	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Gd <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ag <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 7	1.1
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ba_{1.8}Dy_{0.2}Co_{1.9}Ag_{0.1}O_{9}$	201	8. 3	1.2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Ba <sub>1, 8</sub> Ho <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> Ag <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	210	9. 0	1.4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Er <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	7. 9	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Yb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	8. 1	1.3
$Bi_2Sr_2Co_{1.9}Mo_{0.1}O_9$	195	7.8	1.1
$Bi_2Sr_{1.8}Na_{0.2}Co_{1.9}Mo_{0.1}O_9$	200	7. 2	1.4
$Bi_2Sr_{1.8}K_{0.2}Co_{1.9}Mo_{0.1}O_9$	203	9. 0	1.2
$Bi_2Sr_{1.8}Li_{0.2}Co_{1.9}Mo_{0.1}O_9$	200	8. 2	0.9
$Bi_2Sr_{1.8}Ti_{0.2}Co_{1.9}Mo_{0.1}O_9$	203	7. 9	1. 1
$Bi_2Sr_{1.8}V_{0.2}Co_{1.9}Mo_{0.1}O_9$	201	6. 9	1. 2
$Bi_2Sr_{1.8}Cr_{0.2}Co_{1.9}Mo_{0.1}O_9$	208	8. 1	0.9
$Bi_2Sr_{1.8}Mn_{0.2}Co_{1.9}Mo_{0.1}O_9$	198	6. 9	1. 1
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 4	1. 2
$Bi_2Sr_{1.8}Ni_{0.2}Co_{1.9}Mo_{0.1}O_9$	200	7.8	1. 4
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 7	0.8
$Bi_2Sr_{1.8}Zn_{0.2}Co_{1.9}Mo_{0.1}O_9$	200	8. 0	1. 3
$Bi_2Sr_{1.8}Pb_{0.2}Co_{1.9}Mo_{0.1}O_9$	206	8. 2	1. 2

## [0214] [表56]

Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	7. 9	1. 1
$Bi_2Sr_{1,8}Ba_{0,2}Co_{1,9}Mo_{0,1}O_9$	198	9. 1	0.8
$Bi_2Sr_{1.8}A1_{0.2}Co_{i.9}Mo_{0.1}O_9$	199	8. 4	1.3
$Bi_2Sr_{1.8}Y_{0.2}Co_{1.9}Mo_{0.1}O_9$	200	8. 6	1.4
$Bi_2Sr_{1.8}La_{0.2}Co_{1.9}Mo_{0.1}O_9$	206	8. 2	1. 1
$Bi_2Sr_{1.8}Ce_{0.2}Co_{1.9}Mo_{0.1}O_9$	205	7. 9	1.0
$Bi_2Sr_{1.8}Pr_{0.2}Co_{1.9}Mo_{0.1}O_9$	198	8. 6	1. 3
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Nd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	9. 1	0.9
$Bi_2Sr_{1.8}Sm_{0.2}Co_{1.9}Mo_{0.1}O_9$	200	6. 9	1.1
$Bi_2Sr_{1.8}Eu_{0.2}Co_{1.9}Mo_{0.1}O_9$	199	7. 4	1.4
$Bi_2Sr_{1.8}Gd_{0.2}Co_{1.9}Mo_{0.1}O_9$	210	7. 8	1.2
$Bi_2Sr_{1.8}Dy_{0.2}Co_{1.9}Mo_{0.1}O_9$	202	7. 7	0.9
$Bi_2Sr_{1.8}Ho_{0.2}Co_{1.9}Mo_{0.1}O_9$	204	8. 0	1.1
$Bi_2Sr_{1.8}Er_{0.2}Co_{1.9}Mo_{0.1}O_9$	197	8. 2	1. 2
$Bi_2Sr_{1.8}Yb_{0.2}Co_{1.9}Mo_{0.1}O_9$	190	7. 9	0.9
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{2}Co_{1.9}Mo_{0.1}O_{9}$	199	8. 4	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 6	1. 0
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}K_{0.2}Co_{1.9}Mo_{0.1}O_{9}$	207	7.8	1. 3
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Li_{0.2}Co_{1.9}Mo_{0.1}O_{9}$	190	9. 0	1.0
$Bi_{2}Pb_{0,2}Sr_{1,8}Ti_{0,2}Co_{1,9}Mo_{0,1}O_{9}$	198	8. 2	0. 9
$Bi_{2}Pb_{0,2}Sr_{1,8}V_{0,2}Co_{1,9}Mo_{0,1}O_{9}$	199	8. 3	1.1
$Bi_{2}Pb_{0,2}Sr_{1,8}Cr_{0,2}Co_{1,9}Mo_{0,1}O_{9}$	201	8. 4	1.0
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Mn_{0.2}Co_{1.9}Mo_{0.1}O_{9}$	210	8. 6	1. 2
$Bi_{2}Pb_{0,2}Sr_{1,8}Fe_{0,2}Co_{1,9}Mo_{0,1}O_{9}$	206	8. 2	1. 1
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Ni_{0.2}Co_{1.9}Mo_{0.1}O_{9}$	205	7. 9	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 6	0.8
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Zn_{0.2}Co_{1.9}Mo_{0.1}O_{9}$	195	9. 1	1.0
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Pb_{0.2}Co_{1.9}Mo_{0.1}O_{9}$	200	6. 9	1.3
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Ca_{0.2}Co_{1.9}Mo_{0.1}O_{9}$	203	7. 4	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Sr <sub>1, 8</sub> Ba <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> Mo <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	200	7.8	1.3
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Al_{0.2}Co_{1.9}Mo_{0.1}O_{9}$	203	7. 7	0.9
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Y_{0.2}Co_{1.9}Mo_{0.1}O_{9}$	201	8. 0	1.1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> La <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	208	8. 2	1.4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Sr <sub>1,8</sub> Ce <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Mo <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 9	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Sr <sub>1,8</sub> Pr <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Mo <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	199	9. 1	0. 9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Nd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 4	1. 1

## [0215] [表57]

$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Sm_{0.2}Co_{1.9}Mo_{0.1}O_{9}$	203	8. 6	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Eu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	7.8	0. 9
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Gd_{0.2}Co_{1.9}Mo_{0.1}O_{9}$	203	9. 0	1. 1
$Bi_{2}Pb_{0,2}Sr_{1,8}Dy_{0,2}Co_{1,9}Mo_{0,1}O_{9}$	201	8. 2	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ho <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	208	8. 3	1.0
$Bi_{2}Pb_{0,2}Sr_{1,8}Er_{0,2}Co_{1,9}Mo_{0,1}O_{9}$	198	8, 6	1. 3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Sr <sub>1, 8</sub> Yb <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> Mo <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 7	1. 0
,			
$\mathrm{Bi}_{2}\mathrm{Ca}_{2}\mathrm{Co}_{1.9}\mathrm{Mo}_{0.1}\mathrm{O}_{9}$	199	9. 0	1. 1
$Bi_2Ca_{1.8}Na_{0.2}Co_{1.9}Mo_{0.1}O_9$	200	7. 9	1. 0
$Bi_{2}Ca_{1.8}K_{0.2}Co_{1.9}Mo_{0.1}O_{9}$	206	8. 1	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Li <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	8. 0	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ti <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 8	0. 9
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> V <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 2	0.8
$Bi_{2}Ca_{1.8}Cr_{0.2}Co_{1.9}Mo_{0.1}O_{9}$	200	9. 0	1.0
$Bi_2Ca_{1.8}Mn_{0.2}Co_{1.9}Mo_{0.1}O_9$	206	8. 2	1. 3
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	.7 <b>.</b> 9	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	6. 9	0. 7
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 1	1. 3
$Bi_{2}Ca_{1.8}Zn_{0.2}Co_{1.9}Mo_{0.1}O_{9}$	200	6. 9	1. 4
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Pb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 4	1. 1
$Bi_{2}Ca_{1.8}Sr_{0.2}Co_{1.9}Mo_{0.1}O_{9}$	210	7. 8	1.0
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ba <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	202	7. 7	1. 3
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Al <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	204	8. 0	0.9
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Y <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	197	8. 2	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> La <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	7. 9	1.4
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Ce <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Mo <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	198	9. 1	1. 2
$Bi_{2}Ca_{1.8}Pr_{0.2}Co_{1.9}Mo_{0.1}O_{9}$	199	8. 4	0. 9
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Nd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 6	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Sm <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	207	8. 2	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Eu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	7. 9	0. 9
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Gd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 6	1. 1
$Bi_{2}Ca_{1.8}Dy_{0.2}Co_{1.9}Mo_{0.1}O_{9}$	199	9. 1	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ho <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	6. 9	1.4
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Er <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	7. 4	0.8
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Yb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 8	1.3

[0216] [表58]

Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 0	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	207	8. 2	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> K <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Mo <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	190	7. 9	1.3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Li <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	9. 1	1.4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Ca <sub>1, 8</sub> Ti <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> Mo <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 4	1.1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> V <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Mo <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 6	1.0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Cr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	7.8	1.3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Mn <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Mo <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	206	9. 0	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	8. 2	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 3	1. 4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	195	8. 6	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Zn <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 7	0. 9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Pb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	203	8. 3	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	9. 0	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ba <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	203	7. 9	0. 9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Al <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Mo <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 1	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Y <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	208	8. 0	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Ca <sub>1, 8</sub> La <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> Mo <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	198	7.8	1.4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ce <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 2	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Pr <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Mo <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	200	9. 0	1. 3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Nd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	7. 8	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Sm <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Mo <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	205	7. 5	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Eu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 6	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Ca <sub>1, 8</sub> Gd <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> Mo <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	206	8. 2	0. 7
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Dy <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Mo <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	198	7.9	1. 3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ho <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	207	6. 9	0.8
$Bi_{2}Pb_{0,2}Ca_{1,8}Er_{0,2}Co_{1,9}Mo_{0,1}O_{9}$	190	9. 0	1.3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Yb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	7.8	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>2</sub> Co <sub>1,9</sub> Mo <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	199	8.6	0.8
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 2	1. 3
$Bi_{2}Ba_{1.8}K_{0.2}Co_{1.9}Mo_{0.1}O_{9}$	210	7. 9	1.4
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Li <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	6. 9	1.1
$Bi_2Ba_{1.8}Ti_{0.2}Co_{1.9}Mo_{0.1}O_9$	205	8.1	1.0
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> V <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	6. 9	1.3
$Bi_2Ba_{1.8}Cr_{0.2}Co_{1.9}Mo_{0.1}O_9$	195	7.4	0.9
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Mn <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	7.8	1. 1

# [0217] [表59]

Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	203	7. 7	1. 4
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 0	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Cu <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Mo <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	208	8. 2	0.9
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Zn <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 9	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Pb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	9. 1	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Ca <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Mo <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 4	0.9
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	8. 6	1.1
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Al <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	8. 2	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Y <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 9	1.4
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> La <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 6	0.8
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ce <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	9. 1	1. 3
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Pr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	6. 9	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Nd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	7.4	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Sm <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 8	1.4
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Eu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 7	1.2
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Gd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 0	0.9
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Dy <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Mo <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 2	1.1
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Ho <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Mo <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	210	7. 9	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Er <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	202	9. 1	0.9
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Yb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	204	8. 4	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Ba <sub>2</sub> Co <sub>1, 9</sub> Mo <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	190	7.8	1. 4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Ba <sub>1, 8</sub> Na <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> Mo <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	198	9. 0	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> K <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Mo <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 2	1.3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Ba <sub>1, 8</sub> Li <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> Mo <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	201	9. 1	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Ba <sub>1, 8</sub> Ti <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> Mo <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	207	8. 4	1. 1
$Bi_{2}Pb_{0,2}Ba_{1,8}V_{0,2}Co_{1,9}Mo_{0,1}O_{9}$	190	8. 6	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Cr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7.8	1.3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Mn <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	9. 0	1.4
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ba_{1.8}Fe_{0.2}Co_{1.9}Mo_{0.1}O_{9}$	201	8. 4	1.1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	8. 2	1.0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Cu <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Mo <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	206	9. 1	1. 3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Zn <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	8. 4	0. 9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Pb <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Mo <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	198	8.6	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Ca <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Mo <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	195	7. 8	1. 4
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ba_{1.8}Sr_{0.2}Co_{1.9}Mo_{0.1}O_{9}$	200	9. 0	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Al <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	203	8. 2	0. 9

## [0218] [表60]

Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Y <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Mo <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 3	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Ba <sub>1, 8</sub> La <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> Mo <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	203	8. 6	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Ba <sub>1, 8</sub> Ce <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> Mo <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 7	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Pr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	208	8. 3	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Nd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	9. 0	1. 2
$Bi_2Pb_{0,2}Ba_{1,8}Sm_{0,2}Co_{1,9}Mo_{0,1}O_9$	199	7. 9	1.0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Eu <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Mo <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 1	1.3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Gd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 0	1.0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Dy <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	7. 8	0. 9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ho <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	7. 2	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Er <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	9. 0	1. 0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Yb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 2	1. 2
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	6. 9	0. 9
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	8. 1	0, 8
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	6.9	0.8
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1,8</sub> Li <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> W <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	198	7.4	1. 3
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ti <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	7.8	1. 2
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> V <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	7. 7	1. 1
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Cr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 0	1. 4
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Mn <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	8. 2	1. 2
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	202	7. 9	0. 9
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	204	9. 1	1. 1
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	197	8. 4	1. 2
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Zn <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	8. 6	0. 9
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Pb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 2	1. 1
$Bi_2Sr_{1.8}Ca_{0.2}Co_{1.9}W_{0.1}O_9$	199	7. 9	1. 2
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ba <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 6	1. 4
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Al <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	207	9. 1	0.8
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Y <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	6. 9	1.3
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> La <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7.4	1. 2
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ce <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	7.8	1. 1
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1,8</sub> Pr <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> W <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	201	7. 7	0.8
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1,8</sub> Nd <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> W <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	210	8. 0	1.3
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1,8</sub> Sm <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> W <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	206	8. 2	1.4
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Eu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	7. 9	1. 1
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Gd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	9. 1	1. 0

## [0219] [表61]

$Bi_2Sr_{1.8}Dy_{0.2}Co_{1.9}W_{0.1}O_9$	195	8. 4	1. 3
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ho <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 6	0. 9
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Er <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	203	7.8	1. 1
$Bi_2Sr_{1.8}Yb_{0.2}Co_{1.9}W_{0.1}O_9$	200	9. 0	1.4
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{2}Co_{1.9}W_{0.1}O_{9}$	201	8. 3	0. 9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	208	8. 4	1. 1
$Bi_{2}Pb_{0,2}Sr_{1,8}K_{0,2}Co_{1,9}W_{0,1}O_{9}$	198	8. 6	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Sr <sub>1,8</sub> Li <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> W <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 2	0. 9
$Bi_{2}Pb_{0,2}Sr_{1,8}Ti_{0,2}Co_{1,9}W_{0,1}O_{9}$	200	7. 9	1. 1
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}V_{0.2}Co_{1.9}W_{0.1}O_{9}$	203	8. 6	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Cr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	9. 1	1. 0
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Mn_{0.2}Co_{1.9}W_{0.1}O_{9}$	203	6. 9	1. 3
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Fe_{0.2}Co_{1.9}W_{0.1}O_{9}$	201	7. 4	1. 0
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Ni_{0.2}Co_{1.9}W_{0.1}O_{9}$	208	7. 8	0. 9
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Cu_{0.2}Co_{1.9}W_{0.1}O_{9}$	198	7. 7	1. 1
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Zn_{0.2}Co_{1.9}W_{0.1}O_{9}$	199	8. 0	1. 0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Sr <sub>1, 8</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> W <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 2	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Sr <sub>1, 8</sub> Ca <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> W <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 9	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ba <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	9. 1	0. 9
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Al_{0.2}Co_{1.9}W_{0.1}O_{9}$	206	8. 4	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Sr <sub>1,8</sub> Y <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> W <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	206	8. 6	1. 0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> La <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 8	1. 3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ce <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	9. 0	1. 2
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Pr_{0.2}Co_{1.9}W_{0.1}O_{9}$	200	8. 2	1. 3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Nd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	8. 3	1. 0
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Sm_{0.2}Co_{1.9}W_{0.1}O_{9}$	205	8. 6	1. 3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Eu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 7	0. 9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Gd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 3	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Dy <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	9. 0	1. 4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Sr <sub>1,8</sub> Ho <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> W <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 9	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Sr <sub>1, 8</sub> Er <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> W <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	210	8. 1	0. 9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Yb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	202	8. 0	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	197	7. 2	0. 9
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	9. 0	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 2	1. 2

## [0220] [表62]

Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Li <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 9	1. 0
$Bi_{2}Ca_{1.8}Ti_{0.2}Co_{1.9}W_{0.1}O_{9}$	201	6. 9	1.3
$Bi_{2}Ca_{1.8}V_{0.2}Co_{1.9}W_{0.1}O_{9}$	207	8. 1	1.0
$Bi_{2}Ca_{1.8}Cr_{0.2}Co_{1.9}W_{0.1}O_{9}$	208	6. 9	0. 9
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Mn <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 4	1.1
$Bi_{2}Ca_{1.8}Fe_{0.2}Co_{1.9}W_{0.1}O_{9}$	199	7. 8	1.0
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	7. 7	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	8. 0	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Zn <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> W <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	205	8. 2	0.9
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Pb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 9	0.8
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	9. 1	1.0
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ba <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 4	1. 3
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Al <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> W <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	207	8. 6	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Y <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	8. 2	1.3
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> La <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 9	1.0
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ce <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 6	0.8
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Pr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	9. 1	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Nd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	6. 9	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Sm <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	7. 4	0. 9
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Eu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	7.8	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Gd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 7	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Dy <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> W <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	195	8. 0	1.4
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Ho <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> W <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 2	0.8
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Er <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	203	7. 9	1.3
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Yb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	9. 1	1. 2
$\operatorname{Bi}_{2}\operatorname{Pb}_{0.2}\operatorname{Ca}_{2}\operatorname{Co}_{1.9}\operatorname{W}_{0.1}\operatorname{O}_{9}$	198	8. 6	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 8	1.3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	9. 0	1. 4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Li <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	8. 2	1. 1
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ca_{1.8}Ti_{0.2}Co_{1.9}W_{0.1}O_{9}$	206	8. 3	1. 0
$Bi_{2}Pb_{0,2}Ca_{1,8}V_{0,2}Co_{1,9}W_{0,1}O_{9}$	198	8. 6	1. 3
$Bi_{2}Pb_{0,2}Ca_{1,8}Cr_{0,2}Co_{1,9}W_{0,1}O_{9}$	199	8. 7	0. 9
$\mathrm{Bi}_{2}\mathrm{Pb}_{0,2}\mathrm{Ca}_{1,8}\mathrm{Mn}_{0,2}\mathrm{Co}_{1,9}\mathrm{W}_{0,1}\mathrm{O}_{9}$	200	8. 3	1. 1
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ca_{1.8}Fe_{0.2}Co_{1.9}W_{0.1}O_{9}$	206	9. 0	1.4
$Bi_{2}Pb_{0,2}Ca_{1,8}Ni_{0,2}Co_{1,9}W_{0,1}O_{9}$	205	7. 9	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Cu <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> W <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 1	0.9

# [0221] [表63]

	and the second s		
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Zn <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> W <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 0	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Pb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	7.8	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 2	0. 9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ba <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	9. 0	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Al <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	202	7.8	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Y <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	204	7. 5	1. 4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> La <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> W <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	197	8. 6	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ce <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	8. 2	1. 3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Pr <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> W <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 9	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Nd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	6.9	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Sm <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	9. 0	1. 4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Eu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	207	7.8	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Gd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	7. 5	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Dy <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 6	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Ca <sub>1, 8</sub> Ho <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> W <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 2	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Er <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	7. 9	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Yb <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> W <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	210	6. 9	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	6. 9	1.4
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 4	0.8
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	195	7.8	1. 3
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Li <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	7. 7	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ti <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	203	8. 0	1.1
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> V <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 2	0.8
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Cr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	203	7. 9	1. 3
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Mn <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	9. 1	1.4
$Bi_2Ba_{1.8}Fe_{0.2}Co_{1.9}W_{0.1}O_9$	208	8. 4	1.1
$Bi_2Ba_{1.8}Ni_{0.2}Co_{1.9}W_{0.1}O_9$	198	8. 6	1.0
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 2	1.3
$Bi_2Ba_{1,8}Zn_{0,2}Co_{1,9}W_{0,1}O_9$	200	7. 9	0.9
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Pb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	8. 6	1.1
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	9. 1	1.4
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	6. 9	1.2
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1,8</sub> A1 <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> W <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	206	7. 4	0.9
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Y <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7.8	1.1
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> La <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	207	7. 7	1.2
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ce <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	8. 0	0.9

## [0222] [表64]

$Bi_2Ba_{1.8}Pr_{0.2}Co_{1.9}W_{0.1}O_9$	190	8. 2	1. 1
$Bi_2Ba_{1.8}Nd_{0.2}Co_{1.9}W_{0.1}O_9$	198	7. 9	1. 2
$Bi_2Ba_{1.8}Sm_{0.2}Co_{1.9}W_{0.1}O_9$	199	9. 1	1. 0
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Eu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 4	1. 3
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Gd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	8. 6	1. 0
$Bi_{2}Ba_{1.8}Dy_{0.2}Co_{1.9}W_{0.1}O_{9}$	206	7. 8	0. 9
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Ho <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> W <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	205	9. 0	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Er <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 2	1. 0
$Bi_{2}Ba_{1.8}Yb_{0.2}Co_{1.9}W_{0.1}O_{9}$	195	9. 1	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Ba <sub>2</sub> Co <sub>1, 9</sub> W <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	203	8. 6	0. 9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Ba <sub>1, 8</sub> Na <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> W <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	201	7. 8	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	208	9. 0	1. 0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Li <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 4	1. 3
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ba_{1.8}Ti_{0.2}Co_{1.9}W_{0.1}O_{9}$	199	7. 8	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Ba <sub>1, 8</sub> V <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> W <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 0	1. 3
$Bi_{2}Pb_{0,2}Ba_{1,8}Cr_{0,2}Co_{1,9}W_{0,1}O_{9}$	206	7. 8	0. 9
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ba_{1.8}Mn_{0.2}Co_{1.9}W_{0.1}O_{9}$	206	7. 2	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	1 <b>9</b> 8	9. 0	1. 4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 8	1. 2
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ba_{1.8}Cu_{0.2}Co_{1.9}W_{0.1}O_{9}$	200	7. 5	0. 9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Zn <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	8. 6	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Pb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	8. 2	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 9	0. 9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Sr <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> W <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	199	6. 9	1. 1
$Bi_2Pb_{0,2}Ba_{1,8}Al_{0,2}Co_{1,9}W_{0,1}O_9$	200	9. 0	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Y <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> W <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 8	1. 0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Ba <sub>1, 8</sub> La <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> W <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	210	7. 5	1. 3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Ba <sub>1, 8</sub> Ce <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> W <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	202	8. 6	1. 0
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ba_{1.8}Pr_{0.2}Co_{1.9}W_{0.1}O_{9}$	204	8. 2	0. 9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Nd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	197	7. 9	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Sm <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	6. 9	1.0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Eu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 1	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Gd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	6. 9	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Dy <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> W <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	201	7. 4	0. 9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ho <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	207	7. 8	0. 8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Er <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	7. 7	1. 0

## [0223] [表65]

Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Yb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 0	1. 3
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	7. 9	0. 7
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	9. 1	1.3
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	8. 4	i
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Li <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	l	1.4
		8. 6	1.1
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ti <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 2	1.0
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> V <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	195	7. 9	1.3
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Cr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 6	0.9
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Mn <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	203	9. 1	1.1
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	6. 9	1.4
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	203	7. 4	1. 2
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	7. 8	0.9
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Zn <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	208	7. 7	1. 1
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Pb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 0	1. 2
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 2	0. 9
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ba <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	7. 9	1.1
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Al <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	9. 1	1. 2
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Y <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 4	1.4
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> La <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	8. 6	0.8
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ce <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	7. 8	1. 3
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1,8</sub> Pr <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Nb <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	198	9. 0	1. 2
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Nd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 2	1. 1
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>t.8</sub> Sm <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	9. 1	0.8
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Eu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	8. 4	1. 3
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Gd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	8. 6	1. 4
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Dy <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 8	1. 1
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ho <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	9. 0	1.0
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Er <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 4	1.3
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Yb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 8	0.9
·			
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Sr <sub>2</sub> Co <sub>1,9</sub> Nb <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	. 202	8. 2	1.4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	204	8. 3	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	197	8. 6	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Li <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	8. 7	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Sr <sub>1, 8</sub> Ti <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> Nb <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 3	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> V <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	9. 0	0. 9

## [0224] [表66]

Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Sr <sub>1,8</sub> Cr <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Nb <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	201	7. 9	1. 1
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Mn_{0.2}Co_{1.9}Nb_{0.1}O_{9}$	207	8. 1	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	8. 0	1. 4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7.8	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Sr <sub>1, 8</sub> Cu <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> Nb <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 2	1. 3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Zn <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	9. 0	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Sr <sub>1, 8</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> Nb <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	210	8. 2	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	7. 9	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ba <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	6. 9	0. 7
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Al <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 1	1. 3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Sr <sub>1,8</sub> Y <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Nb <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	195	6. 9	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> La <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	7. 4	1. 3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Sr <sub>1, 8</sub> Ce <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> Nb <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	203	7. 8	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Sr <sub>1,8</sub> Pr <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Nb <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	200	7. 7	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Nd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	203	8. 0	0.8
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Sm_{0.2}Co_{1.9}Nb_{0.1}O_{9}$	201	8. 2	1. 3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Eu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	208	7. 9	1. 4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Gd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	9. 1	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Sr <sub>1,8</sub> Dy <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Nb <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 4	1.0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ho <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 6	1.3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Er <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	203	8. 2	0. 9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Yb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	7. 9	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	9. 1	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	208	6. 9	0. 9
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 4	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Li <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 8	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ti <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	7. 7	0. 9
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> V <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 0	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Cr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 2	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Mn <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	7. 9	1. 4
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	9. 1	0.8
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 4	1. 3
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 6	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Zn <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	7. 8	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Pb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	9. 0	1. 4
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	8. 2	1. 2

## [0225] [表67]

Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Ba <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Nb <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 3	0.9
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> A1 <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 4	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Y <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	8.6	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> La <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 2	0. 9
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ce <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	7. 9	1.1
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Pr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	202	8. 6	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Nd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	204	9. 1	1. 4
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Sm <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	197	6. 9	0.8
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Eu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	7. 4	1. 3
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Gd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7.8	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Dy <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 7	1.1
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ho <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 0	0.8
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Er <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	207	8. 2	1.3
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Yb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	7. 9	1.4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>2</sub> Co <sub>1,9</sub> Nb <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 4	1.0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 6	1.3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	7.8	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Li <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	9. 0	1. 1
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ca_{1.8}Ti_{0.2}Co_{1.9}Nb_{0.1}O_{9}$	200	8. 2	1. 4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> V <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	203	8. 3	1. 2
$\mathrm{Bi}_{2}\mathrm{Pb}_{0.2}\mathrm{Ca}_{1.8}\mathrm{Cr}_{0.2}\mathrm{Co}_{1.9}\mathrm{Nb}_{0.1}\mathrm{O}_{9}$	201	8. 6	0.9
$Bi_{2}Pb_{0,2}Ca_{1,8}Mn_{0,2}Co_{1,9}Nb_{0,1}O_{9}$	208	8. 7	1. 1
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ca_{1.8}Fe_{0.2}Co_{1.9}Nb_{0.1}O_{9}$	198	8. 3	1.2
$Bi_{2}Pb_{0,2}Ca_{1,8}Ni_{0,2}Co_{1,9}Nb_{0,1}O_{9}$	199	9. 0	0. 9
$Bi_{2}Pb_{0,2}Ca_{1,8}Cu_{0,2}Co_{1,9}Nb_{0,1}O_{9}$	200	7. 9	1. 1
$Bi_{2}Pb_{0,2}Ca_{1,8}Zn_{0,2}Co_{1,9}Nb_{0,1}O_{9}$	206	8. 1	1. 2
$Bi_{2}Pb_{0,2}Ca_{1,8}Pb_{0,2}Co_{1,9}Nb_{0,1}O_{9}$	206	8. 0	1.0
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ca_{1.8}Sr_{0.2}Co_{1.9}Nb_{0.1}O_{9}$	198	7. 8	1. 3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ba <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 2	1.0
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ca_{1.8}A1_{0.2}Co_{1.9}Nb_{0.1}O_{9}$	200	9. 0	0. 9
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ca_{1.8}Y_{0.2}Co_{1.9}Nb_{0.1}O_{9}$	206	8. 2	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> La <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	7. 9	1.0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ce <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	6. 9	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Pr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 1	1.1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Nd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	6. 9	1.0
$Bi_{2}Pb_{0,2}Ca_{1,8}Sm_{0,2}Co_{1,9}Nb_{0,1}O_{9}$	199	7. 4	0.9

## [0226] [表68]

Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Eu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	7.8	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Gd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	202	7. 7	1.0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Dy <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	204	8. 0	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ho <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	197	8. 2	1.1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Er <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Nb <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	190	7. 9	0. 9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Yb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	9. 1	0.8
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 6	1.3
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	207	8. 2	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	7. 9	1.3
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Li <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8.6	1.0
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ti <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	9. 1	0.8
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> V <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	6. 9	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Cr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	7. 4	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Mn <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	7.8	0.9
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	7. 7	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 0	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	195	8. 2	1. 4
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Zn <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	7. 9	0.8
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Pb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	203	9. 1	1. 3
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 4	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	203	8. 6	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> A1 <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	7. 8	0.8
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Y <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	208	9. 0	1. 3
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> La <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 2	1. 4
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ce <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 3	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Pr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 6	1.0
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Nd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 7	1.3
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Sm <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 3	0. 9
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Eu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	9. 0	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Gd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	7. 9	1. 4
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Dy <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Nb <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 1	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ho <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 0	0. 9
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Er <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	7. 8	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Yb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	7. 2	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 8	1. 1

## [0227] [表69]

Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 5	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 6	1.4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Li <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 2	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ti <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	7. 9	1.3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> V <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Nb <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	202	6. 9	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Cr <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Nb <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	204	9. 0	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Mn <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Nb <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	197	7.8	1.4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Fe <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Nb <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	190	7. 5	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Ni <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Nb <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 6	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 2	1.1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Zn <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	7. 9	1.2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Ba <sub>1, 8</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> Nb <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	207	6.9	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Ba <sub>1, 8</sub> Ca <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> Nb <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	190	8. 1	1.1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	6. 9	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Al <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Nb <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 4	1.4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Y <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	7.8	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> La <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	7.7	1.3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Ba <sub>1, 8</sub> Ce <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> Nb <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	206	8. 0	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Pr <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Nb <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	205	8. 2	1.1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Ba <sub>1, 8</sub> Nd <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> Nb <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 9	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Sm <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	195	9. 1	1.3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Eu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 4	1.4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Gd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	203	8.6	1.1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Dy <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 2	1.0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ho <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	203	7, 9	1.3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Er <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 6	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Yb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	208	9. 1	1.1
$Bi_2Sr_2Co_{1,9}Ta_{0,1}O_9$	199	7. 4	1. 2
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1,8</sub> Na <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ta <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	200	7. 8	0.9
$Bi_{2}Sr_{1.8}K_{0.2}Co_{1.9}Ta_{0.1}O_{9}$	203	7. 7	1. 1
${\rm Bi_2Sr_{1.8}Li_{0.2}Co_{1.9}Ta_{0.1}O_9}$	200	8. 0	1. 2
$Bi_2Sr_{1.8}Ti_{0.2}Co_{1.9}Ta_{0.1}O_9$	203	8. 2	0.9
$Bi_{2}Sr_{1.8}V_{0.2}Co_{1.9}Ta_{0.1}O_{9}$	201	7. 9	1. 1
$Bi_2Sr_{1.8}Cr_{0.2}Co_{1.9}Ta_{0.1}O_9$	208	9. 1	1.2
$\mathrm{Bi}_{2}\mathrm{Sr}_{1.8}\mathrm{Mn}_{0.2}\mathrm{Co}_{1.9}\mathrm{Ta}_{0.1}\mathrm{O}_{9}$	198	8. 4	1.0
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 6	1.3

## [0228] [表70]

Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ni <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	7.8	1.0
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	9. 0	0.9
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Zn <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 2	1. 1
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Pb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	9. 1	1. 0
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	8.4	1. 2
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ba <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 6	1. 1
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Al <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 2	0. 9
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Y <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	9. 0	0.8
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> La <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	8. 2	1.0
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ce <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	7. 9	1, 3
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Pr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	6. 9	1. 2
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Nd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 1	1. 3
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Sm <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	6. 9	0. 9
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1,8</sub> Eu <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ta <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 4	1. 1
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Gd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	7.8	1. 4
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1,8</sub> Dy <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ta <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	202	7. 7	1. 2
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ho <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	204	8. 0	0.9
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Er <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	197	8. 2	1. 1
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Yb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	7. 9	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Sr <sub>2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ta <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 4	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Sr <sub>1, 8</sub> Na <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> Ta <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 6	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	207	8. 2	1.0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Sr <sub>1,8</sub> Li <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ta <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	190	7. 9	1.3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ti <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 6	1.0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> V <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	9. 1	0. 9
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Cr_{0.2}Co_{1.9}Ta_{0.1}O_{9}$	201	6. 9	1. 1
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Mn_{0.2}Co_{1.9}Ta_{0.1}O_{9}$	210	7.4	1.0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	7. 8	1. 2
$Bi_{2}Pb_{0,2}Sr_{1,8}Ni_{0,2}Co_{1,9}Ta_{0,1}O_{9}$	206	7. 7	1.1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	8. 0	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Zn <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 2	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Sr <sub>1,8</sub> Pb <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ta <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 9	1.0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	9. 1	1.3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Sr <sub>1,8</sub> Ba <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ta <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	206	8. 4	1.2
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Al_{0.2}Co_{1.9}Ta_{0.1}O_{9}$	205	8.6	0.7
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Sr <sub>1,8</sub> Y <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ta <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	198	7.8	1.3

## [0229] [表71]

Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> La <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	9. 0	1. 4
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Ce_{0.2}Co_{1.9}Ta_{0.1}O_{9}$	200	8. 2	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Pr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 3	1. 0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Nd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	8. 4	1. 3
$Bi_{2}Pb_{0,2}Sr_{1,8}Sm_{0,2}Co_{1,9}Ta_{0,1}O_{9}$	202	8. 6	0. 9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Sr <sub>1,8</sub> Eu <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ta <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	204	8. 2	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Gd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	197	7. 9	1. 4
$Bi_{2}Pb_{0.2}Sr_{1.8}Dy_{0.2}Co_{1.9}Ta_{0.1}O_{9}$	190	8. 6	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Ho <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	9. 1	0. 9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Er <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	6. 9	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Sr <sub>1.8</sub> Yb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	7. 4	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	7. 7	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Na <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ta <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 0	1. 2
$Bi_{2}Ca_{1.8}K_{0.2}Co_{1.9}Ta_{0.1}O_{9}$	199	8. 2	1. 4
$Bi_{2}Ca_{1.8}Li_{0.2}Co_{1.9}Ta_{0.1}O_{9}$	201	7. 9	0.8
$Bi_{2}Ca_{1.8}Ti_{0.2}Co_{1.9}Ta_{0.1}O_{9}$	210	9. 1	1. 3
$Bi_{2}Ca_{1.8}V_{0.2}Co_{1.9}Ta_{0.1}O_{9}$	206	8. 4	1. 2
$Bi_{2}Ca_{1.8}Cr_{0.2}Co_{1.9}Ta_{0.1}O_{9}$	205	8. 6	1. 1
$Bi_2Ca_{1.8}Mn_{0.2}Co_{1.9}Ta_{0.1}O_9$	198	7. 8	0.8
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	195	9. 0	1. 3
$Bi_{2}Ca_{1.8}Ni_{0.2}Co_{1.9}Ta_{0.1}O_{9}$	200	8. 2	1.4
$Bi_{2}Ca_{1.8}Cu_{0.2}Co_{1.9}Ta_{0.1}O_{9}$	203	8. 3	1. 1
$Bi_{2}Ca_{1.8}Zn_{0.2}Co_{1.9}Ta_{0.1}O_{9}$	200	8. 6	1. 0
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Pb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	203	8. 7	1.3
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 3	0. 9
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ba <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	208	9. 0	1.1
$Bi_{2}Ca_{1.8}Al_{0.2}Co_{1.9}Ta_{0.1}O_{9}$	198	7. 9	1.4
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Y <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 1	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> La <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 0	0.9
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ce <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 8	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Pr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	7. 2	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Nd <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ta <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	206	9. 0	0. 9
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Sm <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	8. 2	1.3
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Eu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 9	1.4
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Gd <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	6. 9	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Dy <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 1	1. 0

# [0230] [表72]

Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ho <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	6. 9	1. 3
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Er <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	7.4	0. 9
Bi <sub>2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Yb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 8	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	8.0	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 2	0. 9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	7. 9	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Li <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	202	9. 1	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ti <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	204	8. 4	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> V <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ta <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	197	8. 6	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Cr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	8. 2	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Ca <sub>1, 8</sub> Mn <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> Ta <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 9	1. 4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Fe <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ta <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 6	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Ca <sub>1, 8</sub> Ni <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> Ta <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	201	9. 1	1. 3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	207	6. 9	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Ca <sub>1, 8</sub> Zn <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> Ta <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	190	7. 4	1.1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Pb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 8	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Sr <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ta <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 7	1. 3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ba <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	8. 0	1. 4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Al <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	8. 2	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Y <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	7. 9	1.0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> La <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	205	9. 1	1.3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Ce <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ta <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 4	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Pr <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ta <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	195	8.6	1.1
$\left  \text{Bi}_{2}\text{Pb}_{0.2}\text{Ca}_{1.8}\text{Nd}_{0.2}\text{Co}_{1.9}\text{Ta}_{0.1}\text{O}_{9} \right $	200	7. 8	1.4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Sm <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	203	9. 0	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Eu <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ta <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 2	0.9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ca <sub>1,8</sub> Gd <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ta <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	203	8. 3	1. 1
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ca_{1.8}Dy_{0.2}Co_{1.9}Ta_{0.1}O_{9}$	201	8. 6	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Ho <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	208	8. 7	0. 9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Er <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 3	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ca <sub>1.8</sub> Yb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	9. 0	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	203	8. 1	0.8
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 0	1. 3
$Bi_{2}Ba_{1.8}K_{0.2}Co_{1.9}Ta_{0.1}O_{9}$	203	7.8	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Li <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	7. 2	1. 1
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ti <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	208	9. 0	0.8
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> V <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7.8	0. 7

## [0231] [表73]

$Bi_2Ba_{1.8}Cr_{0.2}Co_{1.9}Ta_{0.1}O_9$	199	7. 5	1. 3
$Bi_{2}Ba_{1.8}Mn_{0.2}Co_{1.9}Ta_{0.1}O_{9}$	200	8. 6	0.8
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 2	1.3
$Bi_{2}Ba_{1.8}Ni_{0.2}Co_{1.9}Ta_{0.1}O_{9}$	200	7. 9	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	6. 9	1.1
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Zn <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	9. 0	0.8
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Pb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	7. 8	1. 3
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Ca <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ta <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	199	7. 5	1.4
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Sr <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ta <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 6	1.1
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Al <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	8. 2	1.0
$Bi_2Ba_{1.8}Y_{0.2}Co_{1.9}Ta_{0.1}O_9$	205	7. 9	1. 3
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> La <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	6. 9	0.9
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ce <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 1	1.1
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Pr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	6. 9	1.4
$Bi_2Ba_{1.8}Nd_{0.2}Co_{1.9}Ta_{0.1}O_9$	199	7. 4	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Sm <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	7.8	0.9
$Bi_{2}Ba_{1.8}Eu_{0.2}Co_{1.9}Ta_{0.1}O_{9}$	202	7. 7	1.1
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Gd <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ta <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	204	8. 0	1. 2
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Dy <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	197	8. 2	0. 9
Bi <sub>2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ho <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	7. 9	1.1
$Bi_{2}Ba_{1.8}Er_{0.2}Co_{1.9}Ta_{0.1}O_{9}$	198	9. 1	1. 2
$Bi_{2}Ba_{1.8}Yb_{0.2}Co_{1.9}Ta_{0.1}O_{9}$	199	8. 4	1. 4
$Bi_{2}Pb_{0,2}Ba_{2}Co_{1,9}Ta_{0,1}O_{9}$	207	8. 2	1.3
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ba_{1.8}Na_{0.2}Co_{1.9}Ta_{0.1}O_{9}$	190	7. 9	1.2
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ba_{1.8}K_{0.2}Co_{1.9}Ta_{0.1}O_{9}$	198	8. 6	1. 1
$Bi_{2}Pb_{0,2}Ba_{1,8}Li_{0,2}Co_{1,9}Ta_{0,1}O_{9}$	199	9. 1	1.4
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ba_{1.8}Ti_{0.2}Co_{1.9}Ta_{0.1}O_{9}$	201	6. 9	1. 2
$Bi_{2}Pb_{0,2}Ba_{1,8}V_{0,2}Co_{1,9}Ta_{0,1}O_{9}$	210	7. 4	0. 9
$Bi_{2}Pb_{0,2}Ba_{1,8}Cr_{0,2}Co_{1,9}Ta_{0,1}O_{9}$	198	7.8	1. 1
$Bi_{2}Pb_{0,2}Ba_{1,8}Mn_{0,2}Co_{1,9}Ta_{0,1}O_{9}$	200	7. 7	1. 2
$Bi_{2}Pb_{0,2}Ba_{1,8}Fe_{0,2}Co_{1,9}Ta_{0,1}O_{9}$	203	8. 0	0. 9
$Bi_{2}Pb_{0,2}Ba_{1,8}Ni_{0,2}Co_{1,9}Ta_{0,1}O_{9}$	201	8. 2	1. 1
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ba_{1.8}Cu_{0.2}Co_{1.9}Ta_{0.1}O_{9}$	208	7. 9	1. 2
$Bi_{2}Pb_{0.2}Ba_{1.8}Zn_{0.2}Co_{1.9}Ta_{0.1}O_{9}$	198	9. 1	1. 4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Pb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 4	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	8.6	1. 3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	7.8	1. 2

## [0232] [表74]

Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0, 2</sub> Ba <sub>1, 8</sub> Al <sub>0, 2</sub> Co <sub>1, 9</sub> Ta <sub>0, 1</sub> O <sub>9</sub>	206	9. 0	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Y <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 2	0.8
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> La <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	9. 1	1. 3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ce <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	8. 4	1. 4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Pr <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	8. 6	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Nd <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ta <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	205	7.8	1.0
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Sm <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ta <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	198	9. 0	1. 3
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Eu <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	7.8	0. 9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Gd <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ta <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	200	7. 5	1. 1
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0,2</sub> Ba <sub>1,8</sub> Dy <sub>0,2</sub> Co <sub>1,9</sub> Ta <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 6	1. 4
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Ho <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	8. 2	1. 2
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Er <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	202	7. 9	0. 9
Bi <sub>2</sub> Pb <sub>0.2</sub> Ba <sub>1.8</sub> Yb <sub>0.2</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	204	6. 9	1.1
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	199	8. 6	1. 2
$Bi_2Sr_{1.9}Na_{0.1}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_9$	201	8. 2	1. 0
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Co <sub>1.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	207	7. 9	1.3
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Co <sub>1.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	190	6. 9	1.0
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1,9</sub> Na <sub>0,1</sub> Co <sub>1,9</sub> Mn <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 1	0.9
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	199	6. 9	1. 1
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Co <sub>1.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	201	7. 4	1.0
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	210	7.8	1. 2
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Co <sub>1.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	7. 7	1.1
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1,9</sub> Na <sub>0,1</sub> Co <sub>1,9</sub> W <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	205	8. 0	1.0
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1,9</sub> Na <sub>0,1</sub> Co <sub>1,9</sub> Nb <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	198	8. 2	0.9
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Co <sub>1.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	195	7. 9	1. 1
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.9</sub> K <sub>0.1</sub> Co <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	203	8. 4	1. 2
$Bi_{2}Sr_{1.9}K_{0.1}Co_{1.9}Ti_{0.1}O_{9}$	200	8.6	1. 1
$Bi_2Sr_{1,9}K_{0,1}Co_{1,9}V_{0,1}O_9$	203	8. 2	0.9
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1,9</sub> K <sub>0,1</sub> Co <sub>1,9</sub> Cr <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	201	7. 9	0.8
$Bi_{2}Sr_{1.9}K_{0.1}Co_{1.9}Mn_{0.1}O_{9}$	208	8. 6	1.0
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.9</sub> K <sub>0.1</sub> Co <sub>1.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	198	9. 1	1.3
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1,9</sub> K <sub>0,1</sub> Co <sub>1,9</sub> Cu <sub>0,1</sub> O <sub>9</sub>	199	6. 9	1. 2
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.9</sub> K <sub>0.1</sub> Co <sub>1.9</sub> Ag <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	200	7.4	1. 3
$Bi_{2}Sr_{1.9}K_{0.1}Co_{1.9}Mo_{0.1}O_{9}$	199	7.8	1. 0
$Bi_{2}Sr_{1.9}K_{0.1}Co_{1.9}W_{0.1}O_{9}$	200	7. 7	0.8
Bi <sub>2</sub> Sr <sub>1.9</sub> K <sub>0.1</sub> Co <sub>1.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>9</sub>	206	8. 0	1.1
$Bi_2Sr_{1.9}K_{0.1}Co_{1.9}Ta_{0.1}O_9$	206	8. 2	1.2

[0233] 以上の結果から明らかなように、表7一表74に示された各酸化物は、p型熱電変換材料として優れた特性を有し、導電性も良好である。従って、上記各実施例におけるp型熱電変換材料に代えて、これらの酸化物を用いる場合にも、良好な熱電発電性能が発揮されるものと考えられる。

### [0234] 参考例2

一般式:  $\operatorname{Ln}_{m} \operatorname{Ni}_{n} \operatorname{R}^{2} \operatorname{O}_{q} \operatorname{Z}$ は一般式:  $(\operatorname{Ln}_{s} \operatorname{R}^{3})_{2} \operatorname{Ni}_{u} \operatorname{R}^{4} \operatorname{O}_{w}$ で表されるn型熱電変換材料としての特性を有する複合酸化物を下記の方法で作製した。

- [0235] 原料物質としては、目的とする複合酸化物の構成元素を含む硝酸塩を用い、表75~表121に記載した各組成式と同じ元素比となる割合で、各原料物質を蒸留水に完全に溶解し、アルミナるつぼ中で十分に撹拌混合した後、水分を蒸発させて乾固した。次いで、電気炉を用いて、析出物を空気中で600℃で10時間焼成して、硝酸塩を分解した。その後、焼成物を粉砕し、加圧成形後、300mL/分の酸素気流中で20時間焼成して複合酸化物を合成した。焼成温度及び焼成時間については、目的とする酸化物が生成するように700~1100℃の範囲で適宜変更した。
- [0236] 下記表75~表121に、得られた各複合酸化物における元素比、700℃におけるゼ ーベック係数、700℃における電気抵抗率、及び700℃における熱伝導度を示す。

[0237] [表75]

n型

組成	ゼーベック係数	電気抵抗率	熱伝導度
$Ln_mR^1_nNi_pR^2_qO_r$	μV/K (700℃)	mΩcm (700℃)	W/mK (700℃)
LaNiO <sub>3</sub>	-22	2. 2	4. 2
CeNiO <sub>3</sub>	-19	1.9	4.1
PrNiO <sub>3</sub>	-25	1.8	3.9
NdNiO <sub>3</sub>	-30	2.9	4.0
SmNiO <sub>3</sub>	-28	3. 1	3.8
EuNiO <sub>3</sub>	-27	2.2	3. 7
GdNiO <sub>3</sub>	-25	2.1	4.0
DyNiO <sub>3</sub>	-18	3.0	3.9
HoNiO <sub>3</sub>	-22	2.8	3.6
ErNiO <sub>3</sub>	-10	3. 2	4.1
YbNiO <sub>3</sub>	-26	3.1	3.9
La <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> NiO <sub>3</sub>	-19	2.4	4.3
La <sub>0.9</sub> K <sub>0.1</sub> NiO <sub>3</sub>	-17	2.8	4.0
$La_{0.9}Sr_{0.1}NiO_3$	-23	2.9	4.7
$La_{0.9}Ca_{0.1}NiO_3$	-22	3.0	4.2
$La_{0.9}Bi_{0.1}NiO_3$	-18	2.8	4.3
	-20	3.5	4.9
$Ce_{0.9}Na_{0.1}NiO_3$	-21	4.0	3.9
$Ce_{0.9}K_{0.1}NiO_3$	-21	3.9	4.2
Ce <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> NiO <sub>3</sub>	-22	2.1	4.0
$Ce_{0.9}Ca_{0.1}NiO_3$	-18	2.6	4.7
Ce <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> NiO <sub>3</sub>	-25	2.8	4.6
Pr <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> NiO <sub>3</sub>	-28	3.9	4.2
Pr <sub>0.9</sub> K <sub>0.1</sub> NiO <sub>3</sub>	-19	3.8	4.7
Pr <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> NiO <sub>3</sub>	-20	2.7	4.8
Pr <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> NiO <sub>3</sub>	-26	1.9	4.1
Pr <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> NiO <sub>3</sub>	-23	2.8	3.8
$Nd_{0.9}Na_{0.1}NiO_3$	-19	3.4	4.6
$Nd_{0.9}K_{0.1}NiO_3$	-17	2.8	4. 2
Nd <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> NiO <sub>3</sub>	-20	3.0	4.5
$Nd_{0.9}Ca_{0.1}NiO_3$	-22	2.9	4. 3

[0238] [表76]

			-
$Nd_{0,9}Bi_{0,1}NiO_3$	-20	1.8	4. 2
$Sm_{0.9}Na_{0.1}NiO_3$	-23	3. 1	3. 9
$Sm_{0.9}K_{0.1}NiO_3$	-18	2. 2	4. 0
$Sm_{0.9}Sr_{0.1}NiO_3$	-28	2. 1	3. 8
$Sm_{0.9}Ca_{0.1}NiO_3$	-19	3. 0	3. 7
$Sm_{0.9}Bi_{0.1}NiO_3$	-24	2. 8	4. 0
$Eu_{0.9}Na_{0.1}NiO_3$	-16	3. 1	3. 6
$Eu_{0.9}K_{0.1}NiO_3$	-20	3. 0	4. 1
Eu <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> NiO <sub>3</sub>	-22	2. 4	3. 9
Eu <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> NiO <sub>3</sub>	-24	2. 8	4. 6
Eu <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> NiO <sub>3</sub>	-23	2. 9	4. 3
$Gd_{0.9}Na_{0.1}NiO_3$	-28	2. 8	4. 7
$Gd_{0,9}K_{0,1}NiO_3$	-19	3. 5	4. 2
Gd <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> NiO <sub>3</sub>	-21	4. 0	4. 3
Gd <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> NiO <sub>3</sub>	-22	3. 9	4. 9
Gd <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> NiO <sub>3</sub>	-24	2. 1	3. 9
Dy <sub>0,9</sub> Na <sub>0,1</sub> NiO <sub>3</sub>	-29	2. 8	4. 0
$Dy_{0.9}K_{0.1}NiO_3$	-17	2. 7	4. 7
$Dy_{0.9}Sr_{0.1}NiO_3$	-18	3. 9	4. 6
Dy <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> NiO <sub>3</sub>	-24	3.8	4. 5
Dy <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> NiO <sub>3</sub>	-22	2. 7	4. 2
Ho <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> NiO <sub>3</sub>	-27	2. 8	4. 8
$Ho_{0.9}K_{0.1}NiO_3$	-21	3. 7	<b>4.</b> 1
Ho <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> NiO <sub>3</sub>	-23	3. 4	3. 8
Ho <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> NiO <sub>3</sub>	-19	2.8	4. 0
Ho <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> NiO <sub>3</sub>	-23	3. 0	4. 6
Er <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> NiO <sub>3</sub>	-25	2. 2	4. 5
$Er_{0.9}K_{0.1}NiO_3$	-16	1. 9	4. 3
Er <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> NiO <sub>3</sub>	-20	1.8	4. 1
Er <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> NiO <sub>3</sub>	-22	2. 9	3. 9
Er <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> NiO <sub>3</sub>	-29	3. 1	4.0

## [0239] [表77]

Yb <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> NiO <sub>3</sub>	-22	2. 2	3. 8
$Yb_{0.9}K_{0.1}NiO_3$	-19	2. 1	3. 7
Yb <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> NiO <sub>3</sub>	-25	3. 0	4. 0
Yb <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> NiO <sub>3</sub>	-30	2. 8	3. 9
Yb <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> NiO <sub>3</sub>	-28	3. 2	3. 6
LaNi <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-25	3. 0	3. 9
LaNi <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-18	2. 4	4. 6
LaNi <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	2. 8	4. 3
LaNi <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-10	2. 9	4. 0
LaNi <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-26	3. 0	4. 7
LaNi <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-20	2.8	4. 2
LaNi <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-19	3. 5	4. 3
LaNi <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-17	4. 0	4. 9
LaNi <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-23	3. 9	3. 9
LaNi <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	2. 1	4. 2
LaNi <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-18	2. 6	4. 0
CeNi <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-21	2. 7	4. 6
CeNi <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-21	3. 9	4. 5
CeNi <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	3. 8	4. 2
CeNi <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-18	2. 7	4. 7
CeNi <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-25	1. 9	4. 8
CeNi <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-24	2. 8	4. 1
CeNi <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-28	3. 7	3. 8
CeNi <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-19	3. 4	4. 0
CeNi <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-20	2. 8	4. 6
CeNi <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-26	3. 0	4. 2
CeNi <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-23	2. 9	4. 5
PrNi <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-19	2. 9	4. 2
$PrNi_{0.9}V_{0.1}O_3$	-17	3. 1	4. 1
$PrNi_{0.9}Cr_{0.1}O_3$	-20	2. 2	3. 9
$PrNi_{0.9}Mn_{0.1}O_3$	-22	2. 1	4. 0
$PrNi_{0.9}Fe_{0.1}O_3$	-20	3. 0	3. 8
PrNi <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-21	2. 8	3. 7
PrNi <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-23	3. 2	4. 0

## [0240] [表78]

PrNi <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-18	3. 1	3. 9
PrNi <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-28	3. 0	3. 6
PrNi <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-19	2. 4	4. 1
PrNi <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-24	2.8	3. 9
NdNi <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-16	3. 0	4. 3
NdNi <sub>0,9</sub> V <sub>0,1</sub> O <sub>3</sub>	-20	2.8	4. 0
NdNi <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	3. 5	4. 7
NdNi <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-24	4.0	4. 2
NdNi <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-23	3. 9	4. 3
NdNi <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-26	2. 1	4. 9
NdNi <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-28	2. 6	3. 9
NdNi <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-19	2. 2	4. 2
NdNi <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-21	1. 9	4.0
NdNi <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	1.8	4. 7
NdNi <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-24	2. 9	4. 6
SmNi <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-29	2. 2	4. 2
SmNi <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-17	2. 1	4. 7
$SmNi_{0.9}Cr_{0.1}O_3$	-18	3. 0	4.8
$SmNi_{0.9}Mn_{0.1}O_3$	-24	2. 8	4. 1
$SmNi_{0.9}Fe_{0.1}O_3$	-22	3. 2	3. 8
SmNi <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-21	3. 1	4. 0
SmNi <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-27	3.0	4. 6
$SmNi_{0.9}Mo_{0.1}O_3$	-25	2. 4	4. 2
SmNi <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-30	2.8	4. 1
$SmNi_{0.9}Nb_{0.1}O_3$	-28	2. 9	3. 9
$SmNi_{0.9}Ta_{0.1}O_3$	-27	3. 0	4. 0
EuNi <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-18	3. 5	3. 7
EuNi <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	4. 0	4.0
EuNi <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-10	3. 9	3. 9
EuNi <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-26	2. 1	3. 6
EuNi <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-20	2. 6	4. 1
EuNi <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-19	2.8	3. 9
EuNi <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-17	2. 7	4. 6
EuNi <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-23	3. 9	4. 3

# [0241] [表79]

	1	1	Τ
EuNi <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	3. 8	4.0
EuNi <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-18	2. 7	4. 7
EuNi <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-20	1.9	4. 2
GdNi <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-21	3. 7	4. 9
GdNi <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	3. 4	3. 9
GdNi <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-18	2. 8	4. 2
$GdNi_{0,9}Mn_{0,1}O_3$	<b>-2</b> 5	3. 0	4.0
GdNi <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-24	2. 9	4. 7
GdNi <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-28	1. 8	4. 6
GdNi <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-19	2. 9	4. 5
GdNi <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-20	3. 1	4. 2
$GdNi_{0.9}W_{0.1}O_3$	-26	2. 2	4. 7
GdNi <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-23	2. 1	4. 8
GdNi <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	3. 0	4. 1
$DyNi_{0.9}Ti_{0.1}O_3$	-17	3. 2	4. 0
DyNi <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-20	3. 1	4. 6
$\mathrm{DyNi}_{0.9}\mathrm{Cr}_{0.1}\mathrm{O}_3$	-22	3. 0	4. 2
$\mathrm{DyNi}_{0.9}\mathrm{Mn}_{0.1}\mathrm{O}_3$	-20	2. 4	4. 5
$\mathrm{DyNi}_{0.9}\mathrm{Fe}_{0.1}\mathrm{O}_3$	-21	2. 8	4. 3
DyNi <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-23	2. 9	4. 2
$DyNi_{0.9}Cu_{0.1}O_3$	-18	3. 0	4. 1
$\mathrm{DyNi}_{0.9}\mathrm{Mo}_{0.1}\mathrm{O}_{3}$	-28	2. 8	3. 9
$DyNi_{0.9} W_{0.1} O_3$	-19	3. 5	4.0
$DyNi_{0.9}Nb_{0.1}O_3$	-24	4. 0	3. 8
$DyNi_{0.9}Ta_{0.1}O_3$	-25	3. 9	3. 7
$HoNi_{0.9}Ti_{0.1}O_3$	-20	2. 6	3. 9
$HoNi_{0.9}V_{0.1}O_3$	-22	2.8	3. 6
$HoNi_{0.9}Cr_{0.1}0_{3}$	-24	2. 7	<b>4.</b> 1
$HoNi_{0.9}Mn_{0.1}O_3$	-23	3. 9	3. 9
$HoNi_{0.9}Fe_{0.1}O_3$	-26	1. 8	4. 6
$HoNi_{0.9}Co_{0.1}O_3$	-28	2. 9	4. 3
$HoNi_{0.9}Cu_{0.1}O_3$	-19	3. 1	4. 0
$HoNi_{0.9}Mo_{0.1}O_3$	-21	2. 2	4. 7
HoNi <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	2. 1	4. 2

## [0242] [表80]

$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				·
ErNi <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	HoNi <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-24	3. 0	4. 3
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$HoNi_{0.9}Ta_{0.1}O_3$	-21	2. 8	4. 9
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$ErNi_{0.9}Ti_{0.1}O_3$	-17	3. 1	4. 2
ErNi <sub>0.5</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -22 2.8 4.6 ErNi <sub>0.5</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -21 2.9 4.5 ErNi <sub>0.5</sub> Ce <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -21 2.8 4.7 ErNi <sub>0.5</sub> Ce <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -21 2.8 4.7 ErNi <sub>0.5</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -21 2.8 4.7 ErNi <sub>0.5</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -23 3.5 4.8 ErNi <sub>0.5</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -23 3.9 3.8 ErNi <sub>0.5</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -23 3.9 3.8 ErNi <sub>0.5</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -24 2.1 4.0  YbNi <sub>0.5</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -24 2.1 4.0  YbNi <sub>0.5</sub> Gr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -20 2.7 4.5 YbNi <sub>0.5</sub> Gr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -22 3.9 4.3 YbNi <sub>0.5</sub> Gr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -22 3.9 4.3 YbNi <sub>0.5</sub> Gr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -22 3.9 4.3 YbNi <sub>0.5</sub> Gr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -22 3.9 4.3 YbNi <sub>0.5</sub> Gr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -22 3.8 4.1 YbNi <sub>0.5</sub> Gr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -22 3.8 4.1 YbNi <sub>0.5</sub> Gr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -22 3.8 3.8 YbNi <sub>0.5</sub> Gr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -22 3.8 3.8 YbNi <sub>0.5</sub> Gr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -22 3.8 3.8 YbNi <sub>0.5</sub> Gr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -22 3.8 3.8 YbNi <sub>0.5</sub> Gr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -22 3.8 3.8 YbNi <sub>0.5</sub> Gr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -22 3.8 3.8 YbNi <sub>0.5</sub> Gr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -25 2.8 3.8 YbNi <sub>0.5</sub> Gr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -25 2.8 3.8 YbNi <sub>0.5</sub> Gr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -22 3.4 4.0 YbNi <sub>0.5</sub> Gr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -22 3.4 4.0 YbNi <sub>0.5</sub> Gr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -22 3.4 4.0 YbNi <sub>0.5</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -22 3.4 4.0 YbNi <sub>0.5</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -22 3.4 4.0 YbNi <sub>0.5</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -22 3.4 4.0 YbNi <sub>0.5</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -22 3.4 4.0 YbNi <sub>0.5</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -22 3.4 4.0 YbNi <sub>0.5</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -22 3.4 4.0 La <sub>0.5</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.5</sub> Gr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -22 2.2 4.0 La <sub>0.5</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.5</sub> Gr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -22 2.2 4.0 La <sub>0.5</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.5</sub> Gr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -22 2.2 4.0 La <sub>0.5</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.5</sub> Gr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -21 2.8 4.3 La <sub>0.5</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.5</sub> Gr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -21 2.8 4.3 La <sub>0.5</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.5</sub> Gr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -21 2.8 4.3 La <sub>0.5</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.5</sub> Gr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -21 2.8 4.9 La <sub>0.5</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.5</sub> Gr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -22 3.1 La <sub>0.5</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.5</sub> Gr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -22 3.1 La <sub>0.5</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.5</sub> Gr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -21 2.8 4.9 La <sub>0.5</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.5</sub> Gr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -22 3.1	ErNi <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-18	3. 0	4.0
ErNio, oFeo, 10g       -21       2.9       4.5         ErNio, oCo, 10g       -27       3.0       4.2         ErNio, oCo, 10g       -21       2.8       4.7         ErNio, oMoo, 10g       -23       3.5       4.8         ErNio, oMo, 10g       -19       4.0       4.1         ErNio, oMo, 10g       -23       3.9       3.8         ErNio, oTao, 10g       -24       2.1       4.0         YbNio, oTao, 10g       -24       2.1       4.0         YbNio, oTao, 10g       -24       2.7       4.5         YbNio, oTao, 10g       -20       2.7       4.5         YbNio, oTao, 10g       -22       3.9       4.3         YbNio, oFao, 10g       -22       3.9       4.3         YbNio, oFao, 10g       -22       3.9       4.3         YbNio, oFao, 10g       -28       2.7       3.9         YbNio, oFao, 10g       -28       2.7       3.9         YbNio, oFao, 10g       -25       2.8       3.8         YbNio, oFao, 10g       -25       2.8       3.8         YbNio, oCo, 10g       -25       2.8       3.9         YbNio, oCo, 10g       -2       3.4       4.0	$\text{ErNi}_{0.9}\text{Cr}_{0.1}\text{O}_3$	-24	2. 4	4. 7
ErNi <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -27       3.0       4.2         ErNi <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -21       2.8       4.7         ErNi <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -23       3.5       4.8         ErNi <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -19       4.0       4.1         ErNi <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -23       3.9       3.8         ErNi <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -24       2.1       4.0         YbNi <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -24       2.1       4.0         YbNi <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -20       2.7       4.5         YbNi <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -20       2.7       4.5         YbNi <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -22       3.9       4.3         YbNi <sub>0.9</sub> Fa <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -22       3.9       4.3         YbNi <sub>0.9</sub> Fa <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -22       3.9       4.3         YbNi <sub>0.9</sub> Fa <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -22       3.9       4.3         YbNi <sub>0.9</sub> Fa <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -22       3.8       4.1         YbNi <sub>0.9</sub> Fa <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -28       2.7       3.9         YbNi <sub>0.9</sub> Fa <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -25       2.8       3.8         YbNi <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -25       2.8       3.8         YbNi <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -22       3.4       4.0         Yb	$ErNi_{0.9}Mn_{0.1}O_3$	-22	2. 8	4.6
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$ErNi_{0.9}Fe_{0.1}O_3$	-21	2. 9	4. 5
ErNi <sub>0.8</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -23       3.5       4.8         ErNi <sub>0.8</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -19       4.0       4.1         ErNi <sub>0.8</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -23       3.9       3.8         ErNi <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -24       2.1       4.0         YbNi <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -24       2.1       4.0         YbNi <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -24       2.1       4.0         YbNi <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -20       2.7       4.5         YbNi <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -22       3.9       4.3         YbNi <sub>0.9</sub> Ka <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -29       3.8       4.1         YbNi <sub>0.9</sub> Ka <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -28       2.7       3.9         YbNi <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -28       2.7       3.9         YbNi <sub>0.9</sub> Ga <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -25       2.8       3.8         YbNi <sub>0.9</sub> Ga <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -25       2.8       3.8         YbNi <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -25       2.8       3.8         YbNi <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -22       3.4       4.0         YbNi <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -22       3.4       4.0         YbNi <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -23       3.1       4.3         La <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -17       2.9       4.6 <t< td=""><td>ErNi<sub>0.9</sub>Co<sub>0.1</sub>O<sub>3</sub></td><td>-27</td><td>3. 0</td><td>4. 2</td></t<>	ErNi <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-27	3. 0	4. 2
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	ErNi <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-21	2. 8	4. 7
ErNi <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -23       3.9       3.8         ErNi <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -24       2.1       4.0         YbNi <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -16       2.8       4.2         YbNi <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -20       2.7       4.5         YbNi <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -22       3.9       4.3         YbNi <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -29       3.8       4.1         YbNi <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -28       2.7       3.9         YbNi <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -28       2.7       3.9         YbNi <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -22       1.9       4.0         YbNi <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -25       2.8       3.8         YbNi <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -25       2.8       3.8         YbNi <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -25       2.8       3.8         YbNi <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -22       3.4       4.0         YbNi <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -22       3.4       4.0         YbNi <sub>0.9</sub> No <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -22       3.4       4.0         YbNi <sub>0.9</sub> No <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -22       3.4       4.0         YbNi <sub>0.9</sub> No <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -26       3.0       3.6         La <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -19       1.8       3.9 <t< td=""><td><math>ErNi_{0.9}Mo_{0.1}O_3</math></td><td>-23</td><td>3. 5</td><td>4. 8</td></t<>	$ErNi_{0.9}Mo_{0.1}O_3$	-23	3. 5	4. 8
ErNi <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -24       2. 1       4. 0         YbNi <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -16       2. 8       4. 2         YbNi <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -20       2. 7       4. 5         YbNi <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -22       3. 9       4. 3         YbNi <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -29       3. 8       4. 1         YbNi <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -28       2. 7       3. 9         YbNi <sub>0.9</sub> Ce <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -28       2. 7       3. 9         YbNi <sub>0.9</sub> Ce <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -25       2. 8       3. 8         YbNi <sub>0.9</sub> Ce <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -25       2. 8       3. 8         YbNi <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -18       3. 7       3. 7         YbNi <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -22       3. 4       4. 0         YbNi <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -22       3. 4       4. 0         YbNi <sub>0.9</sub> No <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -10       2. 8       3. 9         YbNi <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -10       2. 8       3. 9         YbNi <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -19       1. 8       3. 9         La <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -17       2. 9       4. 6         La <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -22       2. 2       4. 0         La <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -22 <td>ErNi<sub>0.9</sub>W<sub>0.1</sub>O<sub>3</sub></td> <td>-19</td> <td>4. 0</td> <td>4. 1</td>	ErNi <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-19	4. 0	4. 1
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	ErNi <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-23	3. 9	3. 8
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	ErNi <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-24	2. 1	4. 0
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	YbNi <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-16	2.8	4. 2
YbNi <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> −29       3.8       4.1         YbNi <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> −28       2.7       3.9         YbNi <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> −27       1.9       4.0         YbNi <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> −25       2.8       3.8         YbNi <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> −18       3.7       3.7         YbNi <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> −22       3.4       4.0         YbNi <sub>0.9</sub> No <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> −10       2.8       3.9         YbNi <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> −10       2.8       3.9         YbNi <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> −26       3.0       3.6         La <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> −19       1.8       3.9         La <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Vo <sub>1.1</sub> O <sub>3</sub> −17       2.9       4.6         La <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> −23       3.1       4.3         La <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> −22       2.2       4.0         La <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> −18       2.1       4.7         La <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> −20       3.0       4.2         La <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> −21       2.8       4.3         La <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> −21       3.2       4.9         La <sub>0.9</sub>	YbNi <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-20	2. 7	4. 5
YbNi <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -28       2. 7       3. 9         YbNi <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -27       1. 9       4. 0         YbNi <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -25       2. 8       3. 8         YbNi <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -18       3. 7       3. 7         YbNi <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -22       3. 4       4. 0         YbNi <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -10       2. 8       3. 9         YbNi <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -26       3. 0       3. 6         La <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -19       1. 8       3. 9         La <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Yo <sub>1.1</sub> O <sub>3</sub> -17       2. 9       4. 6         La <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -23       3. 1       4. 3         La <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -22       2. 2       4. 0         La <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -18       2. 1       4. 7         La <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -20       3. 0       4. 2         La <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -21       2. 8       4. 3         La <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -21       3. 2       4. 9         La <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> No <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> -22       3. 1       3. 9	YbNi <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	3.9	4. 3
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	YbNi <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-29	3.8	4. 1
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	YbNi <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-28	2. 7	3. 9
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	YbNi <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-27	1. 9	4. 0
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	YbNi <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-25	2. 8	3.8
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	YbNi <sub>0,9</sub> Mo <sub>0,1</sub> O <sub>3</sub>	-18	3. 7	3. 7
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	YbNi <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	3. 4	4.0
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	YbNi <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-10	2. 8	3. 9
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	YbNi <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-26	3. 0	3. 6
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	La <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-19	1.8	3. 9
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	La <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-17	2. 9	4. 6
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	La <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-23	3. 1	4. 3
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	La <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	2. 2	4. 0
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	La <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-18	2. 1	4. 7
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	La <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-20	3. 0	4. 2
$La_{0.9}Na_{0.1} Ni_{0.9}W_{0.1}O_3$ -22 3.1 3.9	La <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-21	2. 8	4. 3
	La <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-21	3. 2	4. 9
$La_{0.9}Na_{0.1} Ni_{0.9}Nb_{0.1}O_3$ -18 3.0 4.2	La <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	3. 1	3. 9
	La <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-18	3. 0	4. 2

[0243] [表81]

La <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-25	2. 4	4. 0
La <sub>0.9</sub> K <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-28	2. 9	4. 6
La <sub>0,9</sub> K <sub>0,1</sub> Ni <sub>0,9</sub> V <sub>0,1</sub> O <sub>3</sub>	-19	3. 0	4. 5
La <sub>0.9</sub> K <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-20	2.8	4. 2
La <sub>0.9</sub> K <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-26	3. 5	4. 7
La <sub>0.9</sub> K <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-23	4.0	4.8
La <sub>0.9</sub> K <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	3. 9	4. 1
La <sub>0.9</sub> K <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-19	2. 1	3.8
$\left\{ La_{0.9}K_{0.1} \ Ni_{0.9}Mo_{0.1}O_3 \right\}$	-17	2. 6	4.0
La <sub>0.9</sub> K <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-20	2.8	4.6
La <sub>0.9</sub> K <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	2. 7	4.2
La <sub>0.9</sub> K <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-20	3.9	4.5
La <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-23	2. 7	4.2
La <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-18	1. 9	4. 1
La <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-28	2.8	3. 9
La <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-19	3. 7	4. 0
La <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-24	3. 4	3.8
La <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-25	2. 8	3. 7
La <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-16	3. 0	4. 0
La <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-20	2. 9	3. 9
La <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	2. 2	3. 6
La <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-24	1. 9	4. 1
La <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-23	1. 8	3. 9
		ļ	
La <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-28	3. 1	4. 3
La <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-19	2. 2	4. 0
La <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-21	2. 1	4. 7
La <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	3. 0	4. 2
La <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-24	2.8	4. 3
La <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-21	3. 2	4. 9
La <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-29	3. 1	3. 9
La <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-17	3. 0	4. 2
La <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-18	2. 4	4. 0
La <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-24	2.8	4. 7
La <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	2. 9	4. 6

## [0244] [表82]

$La_{0.9}Bi_{0.1} Ni_{0.9}Ti_{0.1}O_3$	-21	3. 0	4. 5
La <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-27	2.8	4. 2
La <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-21	3. 5	4. 7
La <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-23	4. 0	4.8
La <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-19	3.9	4. 1
La <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-23	2. 1	3. 8
La <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-24	2. 6	4. 0
La <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-25	2.8	4. 6
La <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-16	2. 7	4. 0
La <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-20	3, 9	4. 7
La <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	3.8	4. 2
Ce <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-18	1.9	4. 9
Ce <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	2.8	3. 9
Ce <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-10	3. 7	4. 2
Ce <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-26	3. 4	4. 0
Ce <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-20	2. 8	4. 7
Ce <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-19	3. 0	4. 6
Ce <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-17	2. 9	4. 5
Ce <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-23	1.8	4. 2
Ce <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	2. 9	4. 7
Ce <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-18	3. 1	4. 8
Ce <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-20	2. 2	4. 1
$Ce_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}Ti_{0.1}O_3$	-21	3. 0	4. 0
$Ce_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}V_{0.1}O_3$	-22	2. 8	4. 6
Ce <sub>0.9</sub> K <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-18	3. 2	4. 2
$Ce_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}Mn_{0.1}O_3$	-25	3. 1	4. 5
Ce <sub>0.9</sub> K <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-24	3. 0	4. 3
$Ce_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}Co_{0.1}O_3$	-28	2. 4	4. 2
Ce <sub>0.9</sub> K <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-19	2. 8	4. 1
Ce <sub>0.9</sub> K <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-20	2. 9	3. 9
Ce <sub>0.9</sub> K <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-26	3. 0	4. 0
Ce <sub>0.9</sub> K <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-23	2. 8	3.8
Ce <sub>0.9</sub> K <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	3. 5	3. 7
		·	
Ce <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-17	3. 9	3. 9

## [0245] [表83]

Ce <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-20	2. 1	3. 6
Ce <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	2.6	4. 1
Ce <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-20	2. 2	3. 9
Ce <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-21	1. 9	4. 6
Ce <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-23	1.8	4. 3
Ce <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-18	2. 9	4. 0
$Ce_{0.9}Sr_{0.1} Ni_{0.9}Mo_{0.1}O_3$	-28	3. 1	4. 7
$Ce_{0.9}Sr_{0.1} Ni_{0.9}W_{0.1}O_3$	-19	2. 2	4. 2
Ce <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-24	2. 1	4. 3
Ce <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-25	3. 0	4. 9
$Ce_{0.9}Ca_{0.1} Ni_{0.9}Ti_{0.1}O_3$	-20	3. 2	4. 2
Ce <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	3. 1	4. 0
Ce <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-24	3. 0	4. 7
Ce <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-23	2. 4	4. 6
Ce <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-26	2.8	4. 5
Ce <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-28	2. 9	4. 2
Ce <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-19	3. 0	4. 7
Ce <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-21	2. 8	4. 8
Ce <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	3. 5	4. 1
Ce <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-24	4. 0	3.8
Ce <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-21	3. 9	4. 0
Ce <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-29	2. 1	4. 6
Ce <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-17	2. 6	4. 2
Ce <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-18	2. 8	4. 5
Ce <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-24	2. 7	4. 3
Ce <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	3. 9	4. 1
Ce <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-21	3. 8	3. 9
Ce <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-27	2. 7	4. 0
Ce <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-21	1. 9	3. 8
Ce <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-23	2. 8	3. 7
Ce <sub>0,9</sub> Bi <sub>0,1</sub> Ni <sub>0,9</sub> Nb <sub>0,1</sub> O <sub>3</sub>	-19	3. 7	4. 0
Ce <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-23	3. 4	3. 9
Pr <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-25	3. 0	4. 1
Pr <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-16	2. 9	3. 9
Pr <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-20	1.8	4. 6

## [0246] [表84]

Pr <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	2. 9	4. 3
Pr <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-29	3. 1	4. 0
Pr <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	2. 2	4. 7
Pr <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-19	2. 1	4. 2
Pr <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-25	3. 0	4. 3
Pr <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-30	2.8	4. 9
Pr <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-28	3. 2	3. 9
Pr <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-27	3. 1	4. 2
$Pr_{0.9}K_{0:1} Ni_{0.9}Ti_{0.1}O_3$	-18	2. 4	4. 7
$Pr_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}V_{0.1}O_3$	-22	2.8	4. 6
$Pr_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}Cr_{0.1}O_3$	-10	2. 9	4. 5
$Pr_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}Mn_{0.1}O_3$	-26	3. 0	4. 2
$Pr_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}Fe_{0.1}O_3$	<b>-20</b> .	2.8	4. 7
$Pr_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}Co_{0.1}O_3$	-19	3. 5	4.8
$Pr_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}Cu_{0.1}O_3$	-17	4. 0	4. 1
$Pr_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}Mo_{0.1}O_3$	-23	3. 9	3.8
$Pr_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}W_{0.1}O_3$	-22	2. 1	4. 0
$Pr_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}Nb_{0.1}O_3$	-18	2. 6	4. 6
$Pr_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}Ta_{0.1}O_3$	-20	2. 8	4. 2
$Pr_{0.9}Sr_{0.1} Ni_{0.9}Ti_{0.1}O_3$	-21	2. 9	4. 3
Pr <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	3. 1	4. 2
$Pr_{0.9}Sr_{0.1} Ni_{0.9}Cr_{0.1}O_3$	-18	2. 2	4. 1
$Pr_{0.9}Sr_{0.1} Ni_{0.9}Mn_{0.1}O_3$	-25	2. 1	3. 9
$Pr_{0.9}Sr_{0.1} Ni_{0.9}Fe_{0.1}O_3$	-24	3.0	4.0
$Pr_{0.9}Sr_{0.1} Ni_{0.9}Co_{0.1}O_3$	-28	2.8	3.8
$Pr_{0.9}Sr_{0.1} Ni_{0.9}Cu_{0.1}O_3$	-19	3. 2	3. 7
$Pr_{0.9}Sr_{0.1} Ni_{0.9}Mo_{0.1}O_3$	-20	<b>3.</b> 1	4.0
$Pr_{0.9}Sr_{0.1} Ni_{0.9}W_{0.1}O_3$	-26	3. 0	3. 9
$\text{Pr}_{0.9}\text{Sr}_{0.1} \;\; \text{Ni}_{0.9}\text{Nb}_{0.1}\text{O}_3$	-23	2. 4	3. 6
$Pr_{0.9}Sr_{0.1} Ni_{0.9}Ta_{0.1}O_3$	-22	2.8	4. 1
		:	ļ
$Pr_{0.9}Ca_{0.1} Ni_{0.9}Ti_{0.1}O_3$	-17	3.0	4. 6
$Pr_{0.9}Ca_{0.1} Ni_{0.9}V_{0.1}O_3$	-20	2.8	4. 3
Pr <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	3. 5	4. 0
Pr <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-20	4.0	4. 7

## [0247] [表85]

Pr <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-21	3. 9	4. 2
Pr <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-23	2. 1	4. 3
Pr <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-18	2. 6	4. 9
$Pr_{0.9}Ca_{0.1} Ni_{0.9}Mo_{0.1}O_3$	-28	2. 8	3.9
Pr <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-19	2. 7	4. 2
Pr <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-24	3. 9	4.0
Pr <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-25	3.8	4. 7
$Pr_{0.9}Bi_{0.1} Ni_{0.9}Ti_{0.1}O_3$	-16	2. 7	4. 6
$Pr_{0.9}Bi_{0.1} Ni_{0.9}V_{0.1}O_3$	-20	1. 9	4.5
Pr <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	2.8	4. 2
Pr <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-24	3. 7	4. 7
Pr <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-23	3. 4	4.8
$Pr_{0.9}Bi_{0.1} Ni_{0.9}Co_{0.1}O_3$	-26	2.8	4. 1
Pr <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-28	3. 0	3. 8
Pr <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-19	2. 9	4.1
Pr <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-21	1.8	3. 9
Pr <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	2. 9	4. 6
Pr <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-24	3. 1	4. 3
Nd <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-29	2. 1	4. 7
Nd <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-17	3. 0	4. 2
Nd <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-18	2.8	4. 3
Nd <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-24	3. 2	4. 9
Nd <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	3. 1	3. 9
Nd <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-21	3. 0	4. 2
Nd <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-27	2. 4	4.0
Nd <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-25	2. 8	4. 7
Nd <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-30	2. 9	4. 6
Nd <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-28	3. 0	4. 5
$Nd_{0.9}Na_{0.1} Ni_{0.9}Ta_{0.1}O_3$	-27	2.8	4. 2
$Nd_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}Ti_{0.1}O_3$	-18	4.0	4.8
Nd <sub>0.9</sub> K <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	3. 9	4. 1
Nd <sub>0.9</sub> K <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-10	2. 1	3.8
$Nd_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}Mn_{0.1}O_3$	-26	2. 6	4.0
$Nd_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}Fe_{0.1}O_3$	-20	2. 2	4.6
Nd <sub>0.9</sub> K <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-19	1. 9	4. 2

## [0248] [表86]

Nd <sub>0.9</sub> K <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-17	1.8	4. 5
$Nd_{0,9}K_{0,1} Ni_{0,9}Mo_{0,1}O_3$	-23	2. 9	4. 3
$Nd_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}W_{0.1}O_3$	-22	3. 1	4. 1
Nd <sub>0.9</sub> K <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-18	2. 2	3. 9
Nd <sub>0.9</sub> K <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-20	2. 1	4. 0
$Nd_{0.9}Sr_{0.1} Ni_{0.9}Ti_{0.1}O_3$	-21	2. 8	3. 7
Nd <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	3. 2	4. 0
Nd <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-18	3. 1	3. 9
$Nd_{0.9}Sr_{0.1} Ni_{0.9}Mn_{0.1}O_3$	-25	3. 0	3. 6
Nd <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-24	2. 4	4. 1
Nd <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-28	2.8	3. 9
Nd <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-19	2. 9	4. 6
$Nd_{0.9}Sr_{0.1} Ni_{0.9}Mo_{0.1}O_3$	-20	3. 0	4. 3
$Nd_{0.9}Sr_{0.1} Ni_{0.9}W_{0.1}O_3$	-26	2.8	4. 0
Nd <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-23	3. 5	4. 7
Nd <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	4. 0	4. 2
Nd <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-17	2. 1	4. 9
Nd <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-20	2. 6	3. 9
Nd <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	2.8	4. 2
Nd <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-20	2. 7	4. 0
Nd <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-21	3.9	4. 7
Nd <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-23	3. 8	4. 6
Nd <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-18	2. 7	4.5
Nd <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-28	1.9	4. 2
Nd <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-19	2. 8	4. 7
Nd <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-24	3. 7	4.8
$Nd_{0.9}Ca_{0.1} Ni_{0.9}Ta_{0.1}O_3$	-25	3. 4	4. 1
$Nd_{0.9}Bi_{0.1} Ni_{0.9}Ti_{0.1}O_3$	-16	2. 8	3.8
$Nd_{0.9}Bi_{0.1} Ni_{0.9}V_{0.1}O_3$	-20	3. 0	4. 0
$Nd_{0.9}Bi_{0.1} Ni_{0.9}Cr_{0.1}O_3$	-22	2. 9	4. 6
$Nd_{0.9}Bi_{0.1} Ni_{0.9}Mn_{0.1}O_3$	-24	1. 8	4. 2
Nd <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-23	2. 9	4. 5
Nd <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-26	3. 1	4. 3
Nd <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-28	2. 2	4. 2
Nd <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-19	2. 1	4. 1

## [0249] [表87]

$Nd_{0.9}Bi_{0.1} Ni_{0.9}W_{0.1}O_3$	-21	3. 0	3. 9
Nd <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	2.8	4. 0
Nd <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-24	3. 2	3.8
Sm <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-29	3. 0	4.0
Sm <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-17	2. 4	3. 9
$Sm_{0.9}Na_{0.1} Ni_{0.9}Cr_{0.1}O_3$	-18	2.8	3. 6
Sm <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-24	2. 9	4. 1
Sm <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	3. 0	3. 9
Sm <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-21	2.8	4. 6
Sm <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-27	3. 5	4. 3
Sm <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-21	4.0	4. 0
Sm <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-23	3. 9	4. 7
Sm <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-19	2. 1	4. 2
Sm <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-23	2. 6	4. 3
$Sm_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}Ti_{0.1}O_3$	-25	2. 7	3. 9
$Sm_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}V_{0.1}O_3$	-16	3. 9	4. 2
Sm <sub>0.9</sub> K <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-20	1. 8	4. 0
Sm <sub>0.9</sub> K <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	2. 9	4. 7
Sm <sub>0.9</sub> K <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	3. 1	4. 6
Sm <sub>0.9</sub> K <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-10	2. 2	4. 5
Sm <sub>0.9</sub> K <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-26	2. 1	4. 2
$Sm_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}Mo_{0.1}O_3$	-20	3. 0	4. 7
Sm <sub>0.9</sub> K <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-19	2. 8	4.8
Sm <sub>0.9</sub> K <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-17	3. 2	4. 1
Sm <sub>0.9</sub> K <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-23	3. 1	3.8
$Sm_{0.9}Sr_{0.1} Ni_{0.9}Ti_{0.1}O_3$	-18	2. 4	4. 0
$Sm_{0.9}Sr_{0.1} Ni_{0.9}V_{0.1}O_3$	-20	2. 8	4. 7
$Sm_{0.9}Sr_{0.1} Ni_{0.9}Cr_{0.1}O_3$	-21	2. 9	4. 2
$Sm_{0.9}Sr_{0.1} Ni_{0.9}Mn_{0.1}O_3$	-21	3. 0	4. 3
Sm <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	2. 8	4. 9
Sm <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-18	3. 5	3. 9
Sm <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-25	4. 0	4. 2
$Sm_{0.9}Sr_{0.1} Ni_{0.9}Mo_{0.1}O_3$	-24	3. 9	4. 0
Sm <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-28	2. 1	4. 7

## [0250] [表88]

$Sm_{0.9}Sr_{0.1} Ni_{0.9}Nb_{0.1}O_3$	-19	2.6	4. 6
$Sm_{0.9}Sr_{0.1} Ni_{0.9}Ta_{0.1}O_3$	-20	2.8	4. 5
$Sm_{0.9}Ca_{0.1} Ni_{0.9}Ti_{0.1}O_3$	-23	3.9	4. 7
Sm <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	3.8	4.8
Sm <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-19	2. 7	4. 1
Sm <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-17	1.9	3.8
Sm <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-20	2.8	4. 0
Sm <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	3. 7	4. 6
Sm <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-20	3. 4	4. 2
Sm <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-21	2.8	4. 5
Sm <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-23	3. 0	4. 3
Sm <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-18	2. 9	4. 2
Sm <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-28	1.8	4. 1
$Sm_{0.9}Bi_{0.1} Ni_{0.9}Ti_{0.1}O_3$	-19	2. 9	3. 9
Sm <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-24	3. 1	4. 0
Sm <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-25	2. 2	3. 8
Sm <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-16	2. 1	3. 7
Sm <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-20	3. 0	4. 0
Sm <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	2.8	3. 9
Sm <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-24	3. 2	3. 6
$Sm_{0.9}Bi_{0.1} Ni_{0.9}Mo_{0.1}O_3$	-23	3. 1	4. 1
$Sm_{0.9}Bi_{0.1} Ni_{0.9}W_{0.1}O_3$	-26	3. 0	3. 9
Sm <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-28	2. 4	4. 6
Sm <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-19	2.8	4. 3
Eu <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	3. 0	4. 7
Eu <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-24	2. 8	4. 2
Eu <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-21	3. 5	4. 3
Eu <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-29	4.0	4. 9
Eu <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-17	3. 9	3. 9
Eu <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-18	2. 1	4. 2
Eu <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-24	2. 6	4.0
Eu <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	2. 8	4. 7
Eu <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-21	2. 7	4. 6
Eu <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-27	3. 9	4. 5
Eu <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-21	3. 8	4. 2

## [0251] [表89]

_			
$Eu_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}Ti_{0.1}O_3$	-19	1.9	4. 8
$Eu_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}V_{0.1}O_3$	-23	2. 8	4. 1
$Eu_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}Cr_{0.1}O_3$	-24	3. 7	3. 8
$Eu_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}Mn_{0.1}O_3$	-25	3. 4	4. 1
Eu <sub>0,9</sub> K <sub>0,1</sub> Ni <sub>0,9</sub> Fe <sub>0,1</sub> O <sub>3</sub>	-16	2. 8	3. 9
$Eu_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}Co_{0.1}O_3$	-20	3.0	4. 6
$Eu_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}Cu_{0.1}O_3$	-22	2.9	4. 3
$Eu_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}Mo_{0.1}O_3$	-29	2. 2	4. 0
$Eu_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}W_{0.1}O_3$	-22	1.9	4. 7
Eu <sub>0.9</sub> K <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-19	1.8	4. 2
$Eu_{0,9}K_{0,1} Ni_{0,9}Ta_{0,1}O_3$	-25	2. 9	4.3
Eu <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-28	2. 2	3. 9
$Eu_{0.9}Sr_{0.1} Ni_{0.9}V_{0.1}O_3$	-27	2. 1	4. 2
Eu <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-25	3. 0	4.0
$Eu_{0.9}Sr_{0.1} Ni_{0.9}Mn_{0.1}O_3$	-18	2.8	4.7
$Eu_{0.9}Sr_{0.1} Ni_{0.9}Fe_{0.1}O_3$	-22	3. 2	4.6
Eu <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-10	3. 1	4. 5
Eu <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-26	3. 0	4. 2
$Eu_{0.9}Sr_{0.1} Ni_{0.9}Mo_{0.1}O_3$	-20	2. 4	4.7
$Eu_{0.9}Sr_{0.1} Ni_{0.9}W_{0.1}O_3$	-19	2.8	4.8
Eu <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-17	2. 9	4.1
Eu <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-23	3. 0	3.8
Eu <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-18	3.5	4.6
Eu <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-20	4.0	4. 2
Eu <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-21	3. 9	4.5
Eu <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-21	2. 1	4.3
Eu <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	2. 6	4. 1
Eu <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-18	2. 8	3.9
Eu <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-25	2. 7	4.0
Eu <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-24	3. 9	3.8
$Eu_{0.9}Ca_{0.1} Ni_{0.9}W_{0.1}O_3$	-28	3. 8	3. 7
Eu <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-19	2. 7	4. 0
Eu <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-20	1. 9	3.9
$Eu_{0,9}Bi_{0,1}\ Ni_{0,9}Ti_{0,1}O_3$	-26	2. 8	3. 6

## [0252] [表90]

	,		
$Eu_{0.9}Bi_{0.1} Ni_{0.9}V_{0.1}O_3$	-23	3. 7	4. 1
$Eu_{0.9}Bi_{0.1} Ni_{0.9}Cr_{0.1}O_3$	-22	3. 4	3. 9
$Eu_{0.9}Bi_{0.1} Ni_{0.9}Mn_{0.1}O_3$	-19	2. 8	4. 6
$Eu_{0.9}Bi_{0.1} Ni_{0.9}Fe_{0.1}O_3$	-17	3. 0	4. 3
Eu <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-20	2. 9	4. 0
Eu <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	1.8	4. 7
$Eu_{0.9}Bi_{0.1} Ni_{0.9}Mo_{0.1}O_3$	-20	2. 9	4. 2
$Eu_{0.9}Bi_{0.1} Ni_{0.9}W_{0.1}O_3$	-21	3. 1	4. 3
Eu <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-23	2. 2	4. 9
Eu <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-18	2. 1	3. 9
Gd <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-19	2.8	4. 0
Gd <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-24	3. 2	4. 7
Gd <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-25	3. 1	4. 6
Gd <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-16	3. 0	4. 5
Gd <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-20	2. 4	4. 2
Gd <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	2.8	4. 7
Gd <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-24	2. 9	4.8
$Gd_{0.9}Na_{0.1} Ni_{0.9}Mo_{0.1}O_3$	-23	3. 0	4. 1
Gd <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-26	2. 8	3.8
Gd <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-28	3. 5	4.0
Gd <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-19	4.0	4. 6
$Gd_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}Ti_{0.1}O_3$	-22	2. 1	4. 5
Gd <sub>0.9</sub> K <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-24	2. 6	4. 3
Gd <sub>0.9</sub> K <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-21	2. 2	4. 2
$Gd_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}Mn_{0.1}O_3$	-29	1.9	4. 1
$Gd_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}Fe_{0.1}O_3$	-17	1.8	3. 9
$Gd_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}Co_{0.1}O_3$	-18	2. 9	4.0
Gd <sub>0,9</sub> K <sub>0,1</sub> Ni <sub>0,9</sub> Cu <sub>0,1</sub> O <sub>3</sub>	-24	3. 1	3.8
$Gd_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}Mo_{0.1}O_3$	-22	2. 2	3. 7
$Gd_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}W_{0.1}O_3$	-21	2. 1	4.0
Gd <sub>0.9</sub> K <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-27	3. 0	3. 9
$Gd_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}Ta_{0.1}O_3$	-25	2. 8	3. 6
Gd <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-28	3. 1	3. 9
Gd <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-27	3. 0	4. 6

## [0253] [表91]

	-		
$Gd_{0.9}Sr_{0.1} Ni_{0.9}Cr_{0.1}O_3$	-25	2. 4	4. 3
$Gd_{0.9}Sr_{0.1} Ni_{0.9}Mn_{0.1}O_3$	-18	2. 8	4. 0
Gd <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	2. 9	4. 7
$Gd_{0.9}Sr_{0.1} Ni_{0.9}Co_{0.1}O_3$	-10	3. 0	4. 2
Gd <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-26	2.8	4. 3
$Gd_{0.9}Sr_{0.1} Ni_{0.9}Mo_{0.1}O_3$	-20	3. 5	4. 9
$Gd_{0.9}Sr_{0.1} Ni_{0.9}W_{0.1}O_3$	-19	4. 0	3.9
Gd <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-17	3. 9	4. 2
Gd <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-23	2. 1	4.0
Gd <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-18	2.8	4. 6
Gd <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-20	2. 7	4. 5
Gd <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-21	3. 9	4. 2
Gd <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-21	3.8	4. 7
Gd <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	2. 7	4.8
Gd <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-18	1.9	4. 1
Gd <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-25	2. 8	3.8
Gd <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-24	3. 7	3. 9
Gd <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-28	3. 4	4. 6
Gd <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-19	2. 8	4. 3
Gd <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-20	3. 0	4. 0
Gd <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-26	2. 9	4. 7
Gd <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-23	1.8	4. 2
Gd <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	2. 9	4. 3
Gd <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-19	3. 1	4. 9
Gd <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-17	2. 2	3. 9
Gd <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-20	2. 1	4. 2
Gd <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	3. 0	4.0
Gd <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-20	2. 8	4. 7
Gd <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-21	3. 2	4.6
Gd <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-23	3. 1	4.5
Gd <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-18	3. 0	4. 2
Dy <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-19	2.8	4.8
$Dy_{0.9}Na_{0.1} Ni_{0.9}V_{0.1}O_3$	-24	2. 9	4. 1
Dy <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-25	3. 0	3. 8
Dy <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-16	2. 8	4. 3

## [0254] [表92]

Dy <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-20	3. 5	4. 0
Dy <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	4.0	4. 7
Dy <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-24	3. 9	4. 2
Dy <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-23	2. 1	4. 3
$Dy_{0.9}Na_{0.1} Ni_{0.9}W_{0.1}O_3$	-26	2. 6	4. 9
Dy <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-28	2.8	3. 9
Dy <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-19	2. 7	4. 2
$Dy_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}Ti_{0.1}O_3$	-22	2. 4	4. 7
$Dy_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}V_{0.1}O_3$	-24	2.8	4.6
$Dy_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}Cr_{0.1}O_3$	-21	2. 9	4. 5
$Dy_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}Mn_{0.1}O_3$	-29	3.0	4. 2
$Dy_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}Fe_{0.1}O_3$	-17	2.8	4. 7
$Dy_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}Co_{0.1}O_3$	-18	3. 5	4.8
$Dy_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}Cu_{0.1}O_3$	-24	4. 0	4. 1
$Dy_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}Mo_{0.1}O_3$	-22	3. 9	3. 8
$Dy_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}W_{0.1}O_3$	-21	2. 1	4. 0
$Dy_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}Nb_{0.1}O_3$	-27	2. 6	4. 6
$Dy_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}Ta_{0.1}O_3$	-21	2.8	4. 2
$Dy_{0.9}Sr_{0.1} Ni_{0.9}Ti_{0.1}O_3$	-19	3. 9	4. 3
Dy <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-23	1.8	4. 2
Dy <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-24	2. 9	4. 1
Dy <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-25	3. 1	3. 9
Dy <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-16	2. 2	4.0
Dy <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-21	2. 1	3.8
Dy <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-23	3. 0	3. 7
Dy <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-19	2. 8	4. 0
$Dy_{0.9}Sr_{0.1} Ni_{0.9}W_{0.1}O_3$	-23	3. 2	3. 9
Dy <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-24	3. 1	3. 6
$Dy_{0.9}Sr_{0.1} Ni_{0.9}Ta_{0.1}O_3$	-25	3.0	<b>4.</b> 1
$\begin{array}{ c c c c c c } Dy_{0.9}Ca_{0.1} & Ni_{0.9}Ti_{0.1}O_3 \end{array}$	-20	2. 8	4. 6
Dy <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	2. 9	4. 3
Dy <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-29	3. 0	4.0
$Dy_{0.9}Ca_{0.1} Ni_{0.9}Mn_{0.1}O_3$	-22	2. 8	4. 7
Dy <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-19	3. 5	4. 2

## [0255] [表93]

Dy <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-25	4. 0	4. 3
Dy <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-30	3. 9	4. 9
Dy <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-28	2. 1	3. 9
$Dy_{0.9}Ca_{0.1} Ni_{0.9}W_{0.1}O_3$	-27	2. 6	4. 2
Dy <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-25	2.8	4. 0
$Dy_{0.9}Ca_{0.1} Ni_{0.9}Ta_{0.1}O_3$	-18	2. 7	4. 7
$Dy_{0.9}Bi_{0.1} Ni_{0.9}Ti_{0.1}O_3$	-22	3. 9	4.6
$Dy_{0.9}Bi_{0.1} Ni_{0.9}V_{0.1}O_3$	-10	3.8	4. 5
$Dy_{0.9}Bi_{0.1} Ni_{0.9}Cr_{0.1}O_3$	-26	2. 7	4. 2
$Dy_{0.9}Bi_{0.1} Ni_{0.9}Mn_{0.1}O_3$	-20	1.9	4. 7
$Dy_{0.9}Bi_{0.1} Ni_{0.9}Fe_{0.1}O_3$	-19	2.8	4.8
$Dy_{0.9}Bi_{0.1} Ni_{0.9}Co_{0.1}O_3$	-17	3. 7	4. 1
Dy <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-23	3. 4	3.8
Dy <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	2.8	4. 1
$Dy_{0.9}Bi_{0.1} Ni_{0.9}W_{0.1}O_3$	-18	3. 0	3. 9
$Dy_{0.9}Bi_{0.1} Ni_{0.9}Nb_{0.1}O_3$	-20	2. 9	4. 6
$Dy_{0.9}Bi_{0.1} Ni_{0.9}Ta_{0.1}O_3$	-21	1.8	4. 3
$Ho_{0.9}Na_{0.1} Ni_{0.9}Ti_{0.1}O_3$	-22	3. 1	4. 7
Ho <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-18	2. 2	4. 2
Ho <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-25	2. 1	4.3
Ho <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-24	3. 0	4.9
Ho <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-28	2. 8	3. 9
Ho <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-19	3. 2	4. 2
Ho <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-20	3. 1	4.0
$Ho_{0.9}Na_{0.1} Ni_{0.9}Mo_{0.1}O_3$	-26	3. 0	4. 7
$\text{Ho}_{0.9}\text{Na}_{0.1} \text{Ni}_{0.9}\text{W}_{0.1}\text{O}_3$	-23	2. 4	4. 6
Ho <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	2. 8	4. 5
$\text{Ho}_{0.9}\text{Na}_{0.1} \ \text{Ni}_{0.9}\text{Ta}_{0.1}\text{O}_3$	-19	2. 9	4. 2
$\text{Ho}_{0.9}\text{K}_{0.1}  \text{Ni}_{0.9}\text{Ti}_{0.1}\text{O}_3$	-20	2. 8	4.8
$\text{Ho}_{0.9}K_{0.1} \text{ Ni}_{0.9}V_{0.1}O_3$	-22	3. 5	4. 1
$\text{Ho}_{0.9}\text{K}_{0.1} \ \text{Ni}_{0.9}\text{Cr}_{0.1}\text{O}_3$	-20	4. 0	3.8
$\text{Ho}_{0.9}\text{K}_{0.1}  \text{Ni}_{0.9}\text{Mn}_{0.1}\text{O}_3$	-21	3. 9	4.0
$\text{Ho}_{0.9}\text{K}_{0.1} \text{Ni}_{0.9}\text{Fe}_{0.1}\text{O}_3$	-23	2. 1	4.6
$\text{Ho}_{0.9}\text{K}_{0.1} \ \text{Ni}_{0.9}\text{Co}_{0.1}\text{O}_3$	-18	2. 6	4. 2
$\text{Ho}_{0.9}\text{K}_{0.1}   \text{Ni}_{0.9}\text{Cu}_{0.1}\text{O}_3$	-28	2. 8	4.5

## [0256] [表94]

$Ho_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}Mo_{0.1}O_3$	-19	2. 7	4.3
$Ho_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}W_{0.1}O_3$	-24	3. 9	4. 1
$Ho_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}Nb_{0.1}O_3$	-25	3.8	3. 9
$Ho_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}Ta_{0.1}O_3$	-16	2. 7	4. 0
$Ho_{0.9}Sr_{0.1} Ni_{0.9}Ti_{0.1}O_3$	-22	2. 8	3. 7
$Ho_{0.9}Sr_{0.1} Ni_{0.9}V_{0.1}O_3$	-24	3. 7	4.0
Ho <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-23	3. 4	3. 9
$Ho_{0.9}Sr_{0.1} Ni_{0.9}Mn_{0.1}O_3$	-26	2.8	3. 6
Ho <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-28	3. 0	4. 1
Ho <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-19	2. 9	3. 9
Ho <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-21	2. 2	4. 6
Ho <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	1.9	4. 3
Ho <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-24	1.8	4. 0
Ho <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-21	2. 9	4. 7
Ho <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-29	3. 1	4. 2
Ho <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-18	2. 1	4. 9
Ho <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-24	3. 0	3. 9
$\text{Ho}_{0.9}\text{Ca}_{0.1}  \text{Ni}_{0.9}\text{Cr}_{0.1}\text{O}_3$	-22	2. 8	4. 2
Ho <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-21	3. 2	4.0
Ho <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-27	3. 1	4. 7
Ho <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-25	3. 0	4.6
Ho <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-30	2. 4	4. 5
$\text{Ho}_{0.9}\text{Ca}_{0.1}   \text{Ni}_{0.9}\text{Mo}_{0.1}\text{O}_3$	-28	2. 8	4. 2
Ho <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-27	2. 9	4. 7
Ho <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-25	3. 0	4.8
$Ho_{0.9}Ca_{0.1} Ni_{0.9}Ta_{0.1}O_3$	-18	2. 8	4. 1
$\text{Ho}_{0.9}\text{Bi}_{0.1} \ \text{Ni}_{0.9}\text{Ti}_{0.1}\text{O}_3$	-22	3. 5	3.8
$\text{Ho}_{0.9}\text{Bi}_{0.1} \ \text{Ni}_{0.9}\text{V}_{0.1}\text{O}_3$	-10	4. 0	4. 0
$\text{Ho}_{0.9} \text{Bi}_{0.1} \ \text{Ni}_{0.9} \text{Cr}_{0.1} \text{O}_3$	-26	3. 9	4. 6
$\text{Ho}_{0.9}\text{Bi}_{0.1} \ \text{Ni}_{0.9}\text{Mn}_{0.1}\text{O}_3$	-20	2. 1	4. 2
Ho <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-19	2. 6	4.5
Ho <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-17	2. 8	4.3
Ho <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-23	2. 7	4.2
Ho <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	3. 9	4. 1
$Ho_{0.9}Bi_{0.1} Ni_{0.9}W_{0.1}O_3$	-18	3. 8	3. 9
Ho <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-20	2. 7	4.0

## [0257] [表95]

Ho <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-21	1.9	3.8
Er <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	3. 7	4. 0
Er <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-18	3. 4	3. 9
Er <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-25	2. 8	3. 6
Er <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-24	3. 0	4. 1
Er <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-28	2. 9	3. 9
Er <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-19	1.8	4. 6
Er <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-20	2.9	4.3
Er <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-26	3. 1	4. 0
Er <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-23	2. 2	4. 7
Er <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	2. 1	4. 2
Er <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-19	3. 0	4. 3
Er <sub>0.9</sub> K <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-20	3. 2	3. 9
Er <sub>0.9</sub> K <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	3. 1	4. 2
Er <sub>0.9</sub> K <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-20	3. 0	4. 0
Er <sub>0.9</sub> K <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-21	2. 4	4. 7
Er <sub>0.9</sub> K <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-23	2. 8	4. 6
$Er_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}Co_{0.1}O_3$	-18	2. 9	4. 5
Er <sub>0.9</sub> K <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-28	3. 0	4. 2
$\text{Er}_{0.9}\text{K}_{0.1} \text{Ni}_{0.9}\text{Mo}_{0.1}\text{O}_3$	-19	2. 8	4. 7
$Er_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}W_{0.1}O_3$	-24	3. 5	4.8
$\text{Er}_{0.9}\text{K}_{0.1} \text{Ni}_{0.9}\text{Nb}_{0.1}\text{O}_3$	-25	4. 0	4. 1
$Er_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}Ta_{0.1}O_3$	-16	3. 9	3. 8
Er <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	2. 6	4. 7
Er <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-24	2. 2	4. 6
Er <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-23	1. 9	4. 5
Er <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-26	1.8	4. 2
Er <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-28	2. 9	4. 7
Er <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-19	3. 1	4.8
Er <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-21	2. 2	4. 1
Er <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	2. 1	3. 8
$\text{Er}_{0.9}\text{Sr}_{0.1}  \text{Ni}_{0.9} W_{0.1} O_3$	-24	3. 0	4. 1
Er <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-21	2. 8	3. 9
$\mathrm{Er_{0.9}Sr_{0.1}\ Ni_{0.9}Ta_{0.1}O_3}$	-29	3. 2	4. 6
Er <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-18	3. 0	4. 0
Er <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-24	2. 4	4. 7
Er <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	2.8	4. 2

## [0258] [表96]

$\text{Er}_{0.9}\text{Ca}_{0.1} \text{Ni}_{0.9}\text{Mn}_{0.1}\text{O}_3$	-21	2. 9	4. 3
Er <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-27	3. 0	4. 9
Er <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-21	2.8	3. 9
Er <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-23	3. 5	4. 2
$Er_{0.9}Ca_{0.1} Ni_{0.9}Mo_{0.1}O_3$	-19	4. 0	4. 0
Er <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-23	3. 9	4. 7
Er <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-24	2. 1	4. 6
Er <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-25	2.6	4. 5
$Er_{0.9}Bi_{0.1} Ni_{0.9}Ti_{0.1}O_3$	-16	2.8	4. 2
$Er_{0.9}Bi_{0.1} Ni_{0.9}V_{0.1}O_3$	-20	2. 7	4. 7
Er <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	3. 9	4.8
$Er_{0.9}Bi_{0.1} Ni_{0.9}Mn_{0.1}O_3$	-22	3.8	4. 1
$\mathrm{Er_{0.9}Bi_{0.1}\ Ni_{0.9}Fe_{0.1}O_3}$	-10	2. 7	3. 8
Er <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-26	1. 9	4. 0
Er <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-20	2.8	4. 6
$\text{Er}_{0.9}\text{Bi}_{0.1}  \text{Ni}_{0.9}\text{Mo}_{0.1}\text{O}_3$	-19	3. 7	4. 2
$Er_{0.9}Bi_{0.1} Ni_{0.9}W_{0.1}O_3$	-17	3. 4	4. 5
Er <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-23	2. 8	4. 3
$\text{Er}_{0.9}\text{Bi}_{0.1}  \text{Ni}_{0.9}\text{Ta}_{0.1}\text{O}_3$	-22	3. 0	4. 1
Yb <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-20	1.8	4. 0
Yb <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-21	2. 9	3. 8
Yb <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-21	3. 1	3. 7
Yb <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	2. 2	4. 0
Yb <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-18	2. 1	3. 9
Yb <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-25	3. 0	3. 6
Yb <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-24	2. 8	4. 1
Yb <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-28	3. 2	3. 9
Yb <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-19	3. 1	4. 6
Yb <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-20	3. 0	4. 3
Yb <sub>0.9</sub> Na <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-26	2. 4	4. 0
$Yb_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}Ti_{0.1}O_3$	-22	2. 9	4. 2
$Yb_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}V_{0.1}O_3$	-19	3. 0	4. 3
Yb <sub>0.9</sub> K <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-17	2. 8	4. 9
$Yb_{0.9}K_{0.1}Ni_{0.9}Mn_{0.1}O_3$	-20	3. 5	3. 9
Yb <sub>0.9</sub> K <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	4. 0	4. 2
$Yb_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}Co_{0.1}O_3$	-20	3. 9	4. 0
Yb <sub>0.9</sub> K <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-21	2. 1	4. 7

## [0259] [表97]

$Yb_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}Mo_{0.1}O_3$	-23	2. 6	4. 6
Yb <sub>0.9</sub> K <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-18	2.8	4. 5
Yb <sub>0.9</sub> K <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-28	2. 7	4. 2
$Yb_{0.9}K_{0.1} Ni_{0.9}Ta_{0.1}O_3$	-19	3. 1	4.7
$Yb_{0.9}Sr_{0.1} Ni_{0.9}Ti_{0.1}O_3$	-25	2. 1	4. 1
$Yb_{0.9}Sr_{0.1} Ni_{0.9}V_{0.1}O_3$	-16	3. 0	3.8
Yb <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-20	2. 8	4.0
$Yb_{0.9}Sr_{0.1} Ni_{0.9}Mn_{0.1}O_3$	-22	3. 2	4. 6
Yb <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-24	3. 1	4. 2
Yb <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-23	3. 0	4. 5
Yb <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-26	2. 4	4. 3
Yb <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-28	2.8	4. 2
$Yb_{0.9}Sr_{0.1} Ni_{0.9}W_{0.1}O_3$	-19	2. 9	4. 1
Yb <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-21	3. 0	3. 9
Yb <sub>0.9</sub> Sr <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	2.8	4.0
Yb <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-21	4. 0	3. 7
Yb <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-29	3.9	4. 0
Yb <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-17	2. 1	3.9
Yb <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-18	2. 6	3. 6
Yb <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-24	2. 8	4. 1
Yb <sub>0.9</sub> Ca <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-22	2. 7	3. 9
$Yb_{0.9}Ca_{0.1} Ni_{0.9}Cu_{0.1}O_3$	-21	3. 9	4. 6
$Yb_{0.9}Ca_{0.1} Ni_{0.9}Mo_{0.1}O_3$	-27	3.8	4. 3
$Yb_{0.9}Ca_{0.1} Ni_{0.9}W_{0.1}O_3$	-21	2. 7	4.0
$Yb_{0.9}Ca_{0.1} Ni_{0.9}Nb_{0.1}O_3$	-23	1.9	4. 7
$Yb_{0.9}Ca_{0.1} Ni_{0.9}Ta_{0.1}O_3$	-19	2. 8	4. 2
$Yb_{0.9}Bi_{0.1} Ni_{0.9}Ti_{0.1}O_3$	-23	3. 7	4.3
$Yb_{0.9}Bi_{0.1} Ni_{0.9}V_{0.1}O_3$	-24	3. 4	4. 9
$Yb_{0.9}Bi_{0.1} Ni_{0.9}Cr_{0.1}O_3$	-25	2. 8	3. 9
$Yb_{0.9}Bi_{0.1} Ni_{0.9}Mn_{0.1}O_3$	-16	3. 0	4. 2
$Yb_{0.9}Bi_{0.1} Ni_{0.9}Fe_{0.1}O_3$	-20	2. 9	4.0
$Yb_{0.9}Bi_{0.1} Ni_{0.9}Co_{0.1}O_3$	-22	1.8	4. 7
$Yb_{0.9}Bi_{0.1} Ni_{0.9}Cu_{0.1}O_3$	-29	2. 9	4.6
$Yb_{0.9}Bi_{0.1} Ni_{0.9}Mo_{0.1}O_3$	-22	3. 1	4. 5
$Yb_{0.9}Bi_{0.1} Ni_{0.9}W_{0.1}O_3$	-19	2. 2	4. 2
$Yb_{0.9}Bi_{0.1} Ni_{0.9}Nb_{0.1}O_3$	-25	2. 1	4. 7
Yb <sub>0.9</sub> Bi <sub>0.1</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub>	-30	3. 0	4.8

[0260] [表98]

組成	ゼーベック係数	電気抵抗率	熱伝導度
$(Ln_sR_t^3)_2Ni_uR_v^4O_w$	μ V/K (700℃)	mΩcm (700°C)	W/mK (700℃)
La <sub>2</sub> NiO <sub>4</sub>	-25	6. 1	4. 3
Ce <sub>2</sub> NiO <sub>4</sub>	-28	5. 0	4. 2
Pr <sub>2</sub> NiO <sub>4</sub>	-28	7. 0	4. 3
Nd <sub>2</sub> NiO <sub>4</sub>	-22	4. 9	4. 5
Sm <sub>2</sub> NiO <sub>4</sub>	-20	5. 0	4. 6
Eu <sub>2</sub> NiO <sub>4</sub>	-25	6. 0	4. 7
Gd <sub>2</sub> NiO <sub>4</sub>	-27	5. 2	4. 4
Dy <sub>2</sub> NiO <sub>4</sub>	-30	7. 0	4. 9
Ho <sub>2</sub> NiO <sub>4</sub>	-29	8. 1	4. 7
Er <sub>2</sub> NiO <sub>4</sub>	-30	6. 9	4.6
Yb <sub>2</sub> NiO <sub>4</sub>	-28	6. 7	4. 6
La <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> NiO <sub>4</sub>	-25	6. 9	4. 2
La <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> NiO <sub>4</sub>	-18	5. 9	4.7
La <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> NiO <sub>4</sub>	-22	6. 3	4. 8
La <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> NiO <sub>4</sub>	-10	7. 0	4. 1
La <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> NiO <sub>4</sub>	-26	7. 1	3. 8
Ce <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> NiO <sub>4</sub>	-19	7. 0	4. 6
Ce <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> NiO <sub>4</sub>	-17	6. 8	4. 2
Ce <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> NiO <sub>4</sub>	-23	6. 9	4. 5
Ce <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> NiO <sub>4</sub>	-22	6. 7	4. 3
Ce <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> NiO <sub>4</sub>	-18	7. 1	4. 1
Pr <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> NiO <sub>4</sub>	-21	6. 3	4. 0
$Pr_{1.8}K_{0.2}NiO_4$	-21	7. 1	3.8
Pr <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> NiO <sub>4</sub>	-22	6. 4	3. 7
Pr <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> NiO <sub>4</sub>	-18	5. 9	4. 0
Pr <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> NiO <sub>4</sub>	-25	6. 4	3. 9
NI N NG		_	
Nd <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> NiO <sub>4</sub>	-28	7. 0	4. 1
Nd <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> NiO <sub>4</sub>	-19	6. 8	3.9
Nd <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> NiO <sub>4</sub>	-20	7. 1	4. 6
Nd <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> NiO <sub>4</sub>	-26	6. 8	4.3
Nd <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> NiO <sub>4</sub>	-23	5. 9	4.0

## [0261] [表99]

Sm <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> NiO <sub>4</sub>	-19	7. 0	4. 2
$Sm_{1.8}K_{0.2}NiO_4$	-17	6. 8	4. 3
$Sm_{1.8}Sr_{0.2}NiO_4$	-20	5. 0	4. 9
Sm <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> NiO <sub>4</sub>	-22	7.0	3. 9
$Sm_{1.8}Bi_{0.2}NiO_4$	-20	4. 9	4. 2
Eu <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> NiO <sub>4</sub>	-23	6. 0	4. 7
$Eu_{1.8}K_{0.2}NiO_4$	-18	5. 2	4.6
Eu <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> NiO <sub>4</sub>	-28	7. 0	4. 5
Eu <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni O <sub>4</sub>	-19	8. 1	4. 2
Eu <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> NiO <sub>4</sub>	-24	6. 9	4. 7
Gd <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> NiO <sub>4</sub>	-16	7. 2	4. 1
Gd <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> NiO <sub>4</sub>	-20	6. 9	3. 8
Gd <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> NiO <sub>4</sub>	-22	5. 9	4. 0
Gd <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> NiO <sub>4</sub>	-24	6. 3	4. 6
Gd <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> NiO <sub>4</sub>	-23	7. 0	4. 2
Dy <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> NiO <sub>4</sub>	-28	7. 3	4. 3
$Dy_{1.8}K_{0.2}NiO_4$	-19	7. 0	4, 2
$Dy_{1.8}Sr_{0.2}NiO_4$	-21	6.8	4. 1
Dy <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> NiO <sub>4</sub>	-22	6. 9	3. 9
Dy <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> NiO <sub>4</sub>	-24	6. 7	4. 0
Ho <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> NiO <sub>4</sub>	-29	5. 8	3. 7
Ho <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> NiO <sub>4</sub>	-17	6. 3	4. 0
Ho <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> NiO <sub>4</sub>	-18	7. 1	3. 9
Ho <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> NiO <sub>4</sub>	-24	6. 4	3.6
Ho <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> NiO <sub>4</sub>	-22	5. 9	4. 1
Er <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> NiO <sub>4</sub>	-27	7. 1	4. 6
Er <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> NiO <sub>4</sub>	-25	7. 0	4.3
Er <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> NiO <sub>4</sub>	-30	6. 8	4. 0
Er <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> NiO <sub>4</sub>	-28	7. 1	4. 7
Er <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> NiO <sub>4</sub>	-24	6. 8	4. 2
Yb <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> NiO <sub>4</sub>	-25	5. 9	4. 3

## [0262] [表100]

Yb <sub>1,6</sub> X <sub>0,6</sub> X <sub>0</sub> 1O <sub>4</sub>				
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Yb <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> NiO <sub>4</sub>	-16	6. 5	4. 9
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Yb <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> NiO <sub>4</sub>	-20	7. 0	3. 9
La <sub>2</sub> Ni <sub>1.8</sub> Ti <sub>0.2</sub> O <sub>4</sub>	Yb <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> NiO <sub>4</sub>	-22	6.8	4. 2
La <sub>2</sub> Ni <sub>1.8</sub> V <sub>0.2</sub> O <sub>4</sub>	Yb <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> NiO <sub>4</sub>	-24	5.8	4. 0
La <sub>2</sub> Ni <sub>1.8</sub> V <sub>0.2</sub> O <sub>4</sub>				
La <sub>2</sub> Ni <sub>1,8</sub> Cr <sub>0,2</sub> O <sub>4</sub>	La <sub>2</sub> Ni <sub>1.8</sub> Ti <sub>0.2</sub> O <sub>4</sub>	-26	7. 1	4. 6
La <sub>2</sub> Ni <sub>1,8</sub> Cr <sub>0,2</sub> O <sub>4</sub>	La <sub>2</sub> Ni <sub>1.8</sub> V <sub>0.2</sub> O <sub>4</sub>	-28	6. 4	4. 5
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	La <sub>2</sub> Ni <sub>1.8</sub> Cr <sub>0.2</sub> O <sub>4</sub>	-19	5. 9	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	La <sub>2</sub> Ni <sub>1.8</sub> Mn <sub>0.2</sub> O <sub>4</sub>	-21	6. 4	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	La <sub>2</sub> Ni <sub>1.8</sub> Fe <sub>0.2</sub> O <sub>4</sub>	-22	7. 1	
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	La <sub>2</sub> Ni <sub>1.8</sub> Co <sub>0.2</sub> O <sub>4</sub>	-24	7. 0	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	La <sub>2</sub> Ni <sub>1.8</sub> Cu <sub>0.2</sub> O <sub>4</sub>	-21	6.8	i
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	La <sub>2</sub> Ni <sub>1.8</sub> Mo <sub>0.2</sub> O <sub>4</sub>	-29	7. 1	4.0
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	La <sub>2</sub> Ni <sub>1.8</sub> W <sub>0.2</sub> O <sub>4</sub>	-17	6.8	1
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	La <sub>2</sub> Ni <sub>1.8</sub> Nb <sub>0.2</sub> O <sub>4</sub>	-18	5. 9	i
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	La <sub>2</sub> Ni <sub>1.8</sub> Ta <sub>0.2</sub> O <sub>4</sub>	-24	6. 5	4. 5
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Ce <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-21	5. 0	4. 7
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Ce <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-27	7.0	4.8
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Ce <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-25	4.9	4. 1
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$Ce_2Ni_{0.9}Mn_{0.1}O_4$	-30	5. 0	3. 8
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Ce <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-28	6. 0	4. 1
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Ce <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-27	5. 2	3. 9
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Ce <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-25	7.0	4. 6
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$Ce_2Ni_{0.9}Mo_{0.1}O_4$	-18	8.1	4. 3
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Ce <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	6.9	4. 0
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Ce <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-10	6.7	4. 7
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Ce <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-26	7. 2	4. 2
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Pr <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-19	5. 9	4. 9
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$Pr_2Ni_{0.9}V_{0.1}O_4$	-17	6. 3	3.9
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Pr <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-23	7. 0	4. 2
Pr <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub> -20 7. 0 4. 6 Pr <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub> -21 6. 8 4. 5	$Pr_2Ni_{0.9}Mn_{0.1}O_4$	-22	7. 1	4.0
$Pr_2Ni_{0.9}Cu_{0.1}O_4$ -21 6.8 4.5	$Pr_2Ni_{0.9}Fe_{0.1}O_4$	-18	7. 3	4. 7
	Pr <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-20	7. 0	4. 6
	$Pr_2Ni_{0.9}Cu_{0.1}O_4$	-21	6. 8	4. 5
	$Pr_2Ni_{0.9}Mo_{0.1}O_4$	-21	6. 9	4. 2

## [0263] [表101]

Pr <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	6. 7	4. 7
Pr <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-18	7. 1	4.8
Pr <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-25	5. 8	4. 1
Nd <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-28	7. 1	4.0
Nd <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-19	6. 4	4. 6
$Nd_2Ni_{0.9}Cr_{0.1}O_4$	-20	5. 9	4. 2
$Nd_2Ni_{0.9}Mn_{0.1}O_4$	-26	6. 4	4. 5
$Nd_2Ni_{0.9}Fe_{0.1}O_4$	-23	7. 1	4. 3
Nd <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	7. 0	4. 1
Nd <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-19	6. 8	3. 9
$Nd_2Ni_{0.9}Mo_{0.1}O_4$	-17	7. 1	4.0
Nd <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-20	6. 8	3.8
Nd <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	5.9	3. 7
Nd <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-20	6. 5	4. 0
Sm <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-23	6.8	3. 6
$Sm_2Ni_{0.9}V_{0.1}O_4$	-18	5. 0	4. 1
Sm <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-28	7. 0	3. 9
$Sm_2Ni_{0.9}Mn_{0.1}O_4$	-19	4. 9	4. 6
Sm <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-24	5. 0	4. 3
Sm <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-25	6. 0	4. 0
Sm <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-16	5. 2	4. 7
Sm <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-20	7. 0	4. 2
Sm <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	8. 1	4.3
Sm <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-24	6. 9	4.9
Sm <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-23	6. 7	3. 9
Eu <sub>2</sub> Ni <sub>0,9</sub> Ti <sub>0,1</sub> O <sub>4</sub>	-26	7. 2	4. 2
Eu <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-28	6. 9	4. 0
$Eu_{2}Ni_{0.9}Cr_{0.1}O_{4}$	-19	5. 9	4. 7
$Eu_{2}Ni_{0.9}Mn_{0.1}O_{4}$	-21	6. 3	4.6
Eu <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	7. 0	4. 5
Eu <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-24	7. 1	4. 2
Eu <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-21	7. 3	4. 7
Eu <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-29	7. 0	4.8
Eu <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-17	6. 8	4.1
Eu <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-18	6. 9	3. 8

## [0264] [表102]

Eu <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-24	6. 7	4. 0
Gd <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-21	5. 8	4.0
Gd <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-27		4. 2
Gd <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>		6. 3	4. 3
Gd <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-21	7. 1	4. 5
	-23	6. 4	4. 6
Gd <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-19	5. 9	4. 7
Gd <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-23	6. 4	4. 4
Gd <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-24	7. 1	4. 9
Gd <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-25	7. 0	4. 7
Gd <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-16	6. 8	4. 6
Gd <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-20	7. 1	4. 6
Gd <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	6.8	4. 5
Dy <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-10	6. 5	4.7
Dy <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-26		4.7
Dy <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>		7. 0	4.8
ł	-20	6.8	4. 1
Dy <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-19	5. 8	3.8
Dy <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-17	6. 3	4.0
Dy <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-23	7. 1	4.6
Dy <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	6. 4	4. 2
Dy <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-18	5. 9	4. 5
Dy <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-20	6. 4	4. 3
$\mathrm{Dy_2Ni_{0.9}Nb_{0.1}O_4}$	-21	7. 1	4. 1
$Dy_2Ni_{0.9}Ta_{0.1}O_4$	-21	7. 0	3. 9
$\text{Ho}_2 \text{Ni}_{0.9} \text{Ti}_{0.1} \text{O}_4$	-18	7. 1	3.8
Ho <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-25	6. 8	3. 7
$\text{Ho}_{2}\text{Ni}_{0.9}\text{Cr}_{0.1}\text{O}_{4}$	-24	5. 9	4. 0
Ho <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-28	5. 0	3, 9
Ho <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-19	7. 0	3. 6
Ho <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-20	4. 9	4. 1
Ho <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-26	5. 0	3.9
Ho <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-23	6. 0	4.6
Ho <sub>2</sub> Ni <sub>0,9</sub> W <sub>0,1</sub> O <sub>4</sub>	-22	5. 2	4. 3
Ho <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-19	7. 0	4. 0
Ho <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-17	8. 1	
11021110.9140.104	11	0. 1	4.7

## [0265] [表103]

	у		
E. M. M. O			
Er <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	6. 7	4. 3
Er <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-20	7. 2	4. 9
Er <sub>2</sub> Ni <sub>0,9</sub> Cr <sub>0,1</sub> O <sub>4</sub>	-21	6. 9	3. 9
$\operatorname{Er_2Ni_{0.9}Mn_{0.1}O_4}$	-23	5. 9	4. 2
$\operatorname{Er_2Ni_{0.9}Fe_{0.1}O_4}$	-18	6. 3	4. 0
Er <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-28	7. 0	4. 7
$\operatorname{Er_2Ni_{0.9}Cu_{0.1}O_4}$	-19	7. 1	4. 6
$\operatorname{Er_2Ni_{0.9}Mo_{0.1}O_4}$	-24	7. 3	4. 5
$\operatorname{Er_2Ni_{0.9}W_{0.1}O_4}$	-25	7. 0	4. 2
Er <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-16	6. 8	4. 7
$\operatorname{Er_2Ni_{0.9}Ta_{0.1}O_4}$	-20	6. 9	4.8
Yb <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-24	7. 1	3.8
Yb <sub>2</sub> Ni <sub>0,9</sub> V <sub>0,1</sub> O <sub>4</sub>	-23	5. 8	4. 0
$Yb_2Ni_{0.9}Cr_{0.1}O_4$	-26	6. 3	4. 6
Yb <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-28	7. 1	4. 2
Yb <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-19	6. 4	4. 5
Yb <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-21	5. 9	4.3
Yb <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	6. 4	4. 2
Yb <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-24	7. 1	4. 1
Yb <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-21	7.0	3. 9
Yb <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-29	6. 8	4. 0
Yb <sub>2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-17	7. 1	3.8
La <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-24	5. 9	4.0
La <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	6. 5	3. 9
La <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-21	7. 0	3. 6
La <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-30	6.8	4. 1
La <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-29	5. 0	3. 9
La <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-30	7. 0	4. 6
La <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-28	4. 9	4. 3
La <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-27	5. 0	4. 0
La <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-25	6. 0	4. 7
La <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-18	5. 2	4. 4
La <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	7. 0	4. 9

## [0266] [表104]

$La_{1.8}K_{0.2}Ni_{0.9}Ti_{0.1}O_4$	-26	6. 9	4.6
$La_{1.8}K_{0.2}Ni_{0.9}V_{0.1}O_4$	-20	6. 7	4. 6
$La_{1.8}K_{0.2}Ni_{0.9}Cr_{0.1}O_4$	-19	7. 2	4. 5
$La_{1.8}K_{0.2}Ni_{0.9}Mn_{0.1}O_4$	-17	6. 9	4. 2
La <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-23	5. 9	4. 7
La <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	6. 3	4. 8
La <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-18	7. 0	4. 1
La <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-20	7. 1	3.8
La <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-21	7. 3	4. 0
La <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-21	7. 0	4. 6
La <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	6. 8	4. 2
La <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-25	6. 7	4. 3
La <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-24	7. 1	4. 1
La <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-28	5. 8	3. 9
La <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-19	6. 3	4. 0
La <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-20	7. 1	3. 8
La <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-26	6. 4	3.7
La <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-23	5. 9	4. 0
$La_{1.8}Sr_{0.2}Ni_{0.9}Mo_{0.1}O_4$	-22	6. 4	3. 9
$La_{1.8}Sr_{0.2}Ni_{0.9}W_{0.1}O_4$	-19	7. 1	3. 6
La <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-17	7. 0	4. 1
La <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-20	6. 8	3, 9
La <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	<b>-20</b> .	6. 8	4.3
La <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-21	5. 9	4.0
La <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-23	6. 5	4. 7
La <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-18	7. 0	4. 2
La <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-28	6. 8	4. 3
La <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-19	5. 8	4. 9
$\text{La}_{1.8}\text{Ca}_{0.2}\text{Ni}_{0.9}\text{Cu}_{0.1}\text{O}_4$	-24	6. 3	3. 9
$\text{La}_{1.8}\text{Ca}_{0.2}\text{Ni}_{0.9}\text{Mo}_{0.1}\text{O}_4$	-25	7. 1	4. 2
$\text{La}_{1.8}\text{Ca}_{0.2}\text{Ni}_{0.9}\text{W}_{0.1}\text{O}_4$	-16	6. 4	4.0
$\text{La}_{1.8}\text{Ca}_{0.2}\text{Ni}_{0.9}\text{Nb}_{0.1}\text{O}_4$	-20	5. 9	4. 7
La <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	6. 4	4.6
La <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-23	7. 0	4. 2

## [0267] [表105]

$La_{1.8}Bi_{0.2}Ni_{0.9}V_{0.1}O_4$	-26	6.8	4. 7
La <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-28	7. 1	4.8
$La_{1.8}Bi_{0.2}Ni_{0.9}Mn_{0.1}O_4$	-19	6. 8	4. 1
La <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-21	5. 9	3. 8
La <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	6. 5	4. 0
La <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-24	7. 0	4. 6
La <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-21	5. 0	4. 2
La <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-29	7. 0	4. 5
La <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-17	4. 9	4. 3
La <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-18	5. 0	4. 2
Ce <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	5. 2	3. 9
Ce <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-21	7. 0	4. 0
Ce <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-27	8. 1	3. 8
Ce <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-25	6. 9	3. 7
Ce <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-30	6. 7	4. 0
Ce <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-28	7. 2	3. 9
Ce <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-24	6. 9	3. 6
Ce <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-25	5. 9	4. 1
Ce <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-16	6. 3	3. 9
Ce <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-20	7. 0	4.6
Ce <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	7. 1	4.3
Ce <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-23	7. 0	4.0
Ce <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-26	6.8	4. 7
$Ce_{1.8}K_{0.2}Ni_{0.9}Cr_{0.1}O_4$	-28	5. 2	4. 2
$Ce_{1.8}K_{0.2}Ni_{0.9}Mn_{0.1}O_4$	-19	7. 0	4.3
$Ce_{1.8}K_{0.2}Ni_{0.9}Fe_{0.1}O_4$	-21	8. 1	4.9
Ce <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	6. 9	3. 9
Ce <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-24	6. 7	4. 2
Ce <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-21	7. 2	4.0
Ce <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-29	6. 9	4. 7
Ce <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-17	5. 9	4.6
$Ce_{1.8}K_{0.2}Ni_{0.9}Ta_{0.1}O_4$	-18	6. 3	4. 5
Ce <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	7. 1	4. 7
Ce <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-21	7. 3	4.8

## [0268] [表106]

Ce <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-27	7. 0	4. 1
Ce <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-25	6. 8	3. 8
Ce <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-30	6. 9	4.0
Ce <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-28	6. 7	4. 6
Ce <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-27	7. 1	4. 2
Ce <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-25	5. 8	4.5
Ce <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-18	6. 3	4. 3
Ce <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	7. 1	4. 2
Ce <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-10	6. 4	4. 1
Ce <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-23	6. 4	4. 0
Ce <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	7. 1	3.8
Ce <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-19	7. 0	3. 7
Ce <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-17	6.8	4. 0
Ce <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-20	7. 1	3. 9
Ce <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	6.8	3. 6
Ce <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-20	5. 9	4. 1
Ce <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-21	6. 5	3. 9
Ce <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-23	7. 0	4. 6
Ce <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-18	6.8	4. 3
Ce <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-28	5. 0	4. 0
Ce <sub>1,8</sub> Bi <sub>0,2</sub> Ni <sub>0,9</sub> Ti <sub>0,1</sub> O <sub>4</sub>	-24	4. 9	4. 2
Ce <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-25	5. 0	4. 3
Ce <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-16	6. 0	4. 9
Ce <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-20	5. 2	3. 9
Ce <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	7. 0	4. 2
Ce <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-24	8. 1	4. 0
Ce <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-23	6. 9	4. 7
$Ce_{1.8}Bi_{0.2}Ni_{0.9}Mo_{0.1}O_4$	-26	6. 7	4. 6
$Ce_{1.8}Bi_{0.2}Ni_{0.9}W_{0.1}O_4$	-28	7. 2	4. 5
$Ce_{1.8}Bi_{0.2}Ni_{0.9}Nb_{0.1}O_4$	-19	6. 9	4. 2
$Ce_{1.8}Bi_{0.2}Ni_{0.9}Ta_{0.1}O_4$	-21	5. 9	4. 7
$Pr_{1.8}Na_{0.2}Ni_{0.9}Ti_{0.1}O_4$	-24	7. 0	4. 1
Pr <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-21	7. 1	3.8
Pr <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-29	7. 3	4. 0

## [0269] [表107]

Pr <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-17	7. 0	4. 7
Pr <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-18	6. 8	4. 6
Pr <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-24	6. 9	4. 5
Pr <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	6. 7	4. 2
Pr <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-21	7. 1	4. 7
Pr <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-27	5. 8	4.8
Pr <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-25	6. 3	4. 1
Pr <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-30	7. 1	3.8
Pr <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-24	5. 9	3. 9
Pr <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-25	6. 4	4. 6
Pr <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-16	7. 1	4. 3
$Pr_{1.8}K_{0.2}Ni_{0.9}Mn_{0.1}O_4$	-20	7. 0	4. 0
Pr <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	6. 8	4. 7
Pr <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-24	7. 1	4. 2
Pr <sub>1,8</sub> K <sub>0,2</sub> Ni <sub>0,9</sub> Cu <sub>0,1</sub> O <sub>4</sub>	-23	6.8	4. 3
Pr <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-26	5. 9	4. 9
$Pr_{1.8}K_{0.2}Ni_{0.9}W_{0.1}O_4$	-28	6. 5	3. 9
$Pr_{1.8}K_{0.2}Ni_{0.9}Nb_{0.1}O_4$	-19	7. 0	4. 2
$Pr_{1.8}K_{0.2}Ni_{0.9}Ta_{0.1}O_4$	-21	6. 8	4. 0
$Pr_{1.8}Sr_{0.2}Ni_{0.9}Ti_{0.1}O_4$	-24	6. 3	4. 6
$Pr_{1.8}Sr_{0.2}Ni_{0.9}V_{0.1}O_4$	-21	7. 1	4. 5
$Pr_{1.8}Sr_{0.2}Ni_{0.9}Cr_{0.1}O_4$	-29	6. 4	4. 2
$Pr_{1.8}Sr_{0.2}Ni_{0.9}Mn_{0.1}O_4$	-17	5. 9	4. 7
Pr <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-18	6. 4	4.8
Pr <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-24	7. 1	4. 1
Pr <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	7. 0	3.8
Pr <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-21	6.8	4. 0
Pr <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-27	7. 1	4. 6
Pr <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-25	6. 8	4. 2
Pr <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-30	5. 9	4. 5
Pr <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-27	7. 0	4. 1
Pr <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-25	4. 9	3. 9
Pr <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-18	5. 0	4.0
Pr <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	6. 0	3.8

## [0270] [表108]

Pr <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-10	5. 2	3. 7
Pr <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-26	7. 0	4. 0
Pr <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-20	8. 1	3. 9
Pr <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-19	6. 9	3. 6
Pr <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-17	6. 7	4. 1
Pr <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-23	7. 2	3. 9
Pr <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	6. 9	4. 6
Pr <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-20	6. 3	4. 0
Pr <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-21	7. 0	4. 7
Pr <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-21	7. 1	4. 2
$Pr_{1.8}Bi_{0.2}Ni_{0.9}Mn_{0.1}O_4$	-22	7. 3	4. 3
$Pr_{1.8}Bi_{0.2}Ni_{0.9}Fe_{0.1}O_4$	-18	7. 0	4. 9
Pr <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-25	6.8	3. 9
Pr <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-24	6. 9	4. 2
$Pr_{1.8}Bi_{0.2}Ni_{0.9}Mo_{0.1}O_4$	-28	6. 7	4. 0
$Pr_{1.8}Bi_{0.2}Ni_{0.9}W_{0.1}O_4$	-19	7. 1	4. 7
Pr <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-20	5. 8	4. 6
$Pr_{1.8}Bi_{0.2}Ni_{0.9}Ta_{0.1}O_4$	-26	6. 3	4. 5
Nd <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	6. 4	4. 7
Nd <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-19	5. 9	4.8
Nd <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-17	6. 4	4. 1
Nd <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-20	7. 1	3.8
Nd <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	7.0	4. 0
Nd <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-20	6. 8	4. 3
Nd <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-21	7. 1	4. 2
$Nd_{1,8}Na_{0,2}Ni_{0,9}Mo_{0,1}O_4$	-23	6. 8	4. 3
$Nd_{1.8}Na_{0.2}Ni_{0.9}W_{0.1}O_4$	-18	5. 9	4. 5
Nd <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-28	6. 5	4.6
Nd <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-19	7. 0	4. 7
Nd <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-25	5. 0	4. 9
Nd <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-16	7. 0	4. 7
Nd <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-20	4. 9	4.6
$Nd_{1.8}K_{0.2}Ni_{0.9}Mn_{0.1}O_4$	-22	5. 0	4.6
Nd <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-24	6. 0	4. 5

## [0271] [表109]

Nd <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-23	5. 2	4. 2
Nd <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-26	7. 0	4. 7
$Nd_{1.8}K_{0.2}Ni_{0.9}Mo_{0.1}O_4$	-28	8. 1	4.8
$Nd_{1.8}K_{0.2}Ni_{0.9}W_{0.1}O_4$	-19	6. 9	4.1
Nd <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-21	6. 7	3. 8
Nd <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	7. 2	4. 0
$Nd_{1.8}Sr_{0.2}Ni_{0.9}Ti_{0.1}O_4$	-21	5. 9	4. 2
Nd <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-29	6. 3	4. 5
Nd <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-17	7.0	4. 3
Nd <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-18	7. 1	4. 1
Nd <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-24	7. 3	3.9
Nd <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	7. 0	4.0
Nd <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-21	6.8	3.8
$Nd_{1.8}Sr_{0.2}Ni_{0.9}Mo_{0.1}O_4$	-27	6. 9	3.7
Nd <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-21	6. 7	4. 0
Nd <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-23	7. 1	3. 9
Nd <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-19	5. 8	3. 6
Nd <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-24	7. 1	3. 9
Nd <sub>1,8</sub> Ca <sub>0,2</sub> Ni <sub>0,9</sub> V <sub>0,1</sub> O <sub>4</sub>	-25	6. 4	4. 6
Nd <sub>1,8</sub> Ca <sub>0,2</sub> Ni <sub>0,9</sub> Cr <sub>0,1</sub> O <sub>4</sub>	-16	5. 9	4. 3
Nd <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-20	6. 4	4. 0
Nd <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	7. 1	4. 7
Nd <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	7. 0	4. 2
Nd <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-10	6.8	4. 3
Nd <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-26	7. 1	4. 9
Nd <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-20	6. 8	3.9
Nd <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-19	5. 9	4. 2
Nd <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-17	6. 5	4.0
Nd <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	6. 8	4. 6
Nd <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-18	5. 8	4. 5
Nd <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-20	6. 3	4. 2
Nd <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-21	7. 1	4. 7
Nd <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-21	6. 4	4.8
Nd <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	5. 9	4. 1

[0272] [表110]

Nd <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-18	6. 4	3.8
Nd <sub>1,8</sub> Bi <sub>0,2</sub> Ni <sub>0,9</sub> Mo <sub>0,1</sub> O <sub>4</sub>	-25	7. 1	4.0
Nd <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-24	7.0	4. 6
Nd <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-28	6.8	4. 2
Nd <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-19	7. 1	4. 5
$Sm_{1.8}Na_{0.2}Ni_{0.9}Ti_{0.1}O_4$	-26	5. 9	4. 2
$Sm_{1.8}Na_{0.2}Ni_{0.9}V_{0.1}O_4$	-23	6. 5	4. 1
Sm <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	7. 0	3. 9
Sm <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-19	5. 0	4. 0
Sm <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-17	7. 0	3.8
Sm <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-20	4. 9	3. 7
Sm <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	5. 0	4. 0
Sm <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-20	6.0	3. 9
Sm <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-21	5. 2	3. 6
Sm <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-23	7. 0	4. 1
Sm <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-18	8. 1	3. 9
$Sm_{1.8}K_{0.2}Ni_{0.9}Ti_{0.1}O_4$	-19	6. 7	4. 3
$Sm_{1.8}K_{0.2}Ni_{0.9}V_{0.1}O_4$	-24	7. 2	4.0
$Sm_{1.8}K_{0.2}Ni_{0.9}Cr_{0.1}O_4$	-25	6. 9	4. 7
$Sm_{1.8}K_{0.2}Ni_{0.9}Mn_{0.1}O_4$	-16	5. 9	4.4
$Sm_{1.8}K_{0.2}Ni_{0.9}Fe_{0.1}O_4$	-20	6. 3	4.9
Sm <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	7. 0	4.7
$Sm_{1.8}K_{0.2}Ni_{0.9}Cu_{0.1}O_4$	-24	7. 1	4.6
Sm <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-23	7. 3	4.6
Sm <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-26	7. 0	4.5
Sm <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-28	7. 1	4. 2
$Sm_{1.8}K_{0.2}Ni_{0.9}Ta_{0.1}O_4$	-19	6. 4	4. 7
			į
$Sm_{1.8}Sr_{0.2}Ni_{0.9}Ti_{0.1}O_4$	-22	6. 4	4. 1
$Sm_{1.8}Sr_{0.2}Ni_{0.9}V_{0.1}O_4$	-24	7. 1	3.8
$Sm_{1.8}Sr_{0.2}Ni_{0.9}Cr_{0.1}O_4$	-21	7. 0	4. 0
$Sm_{1.8}Sr_{0.2}Ni_{0.9}Mn_{0.1}O_4$	-29	6. 8	4. 6
Sm <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-17	7. 1	4. 2
Sm <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-18	6.8	4. 5
$Sm_{1.8}Sr_{0.2}Ni_{0.9}Cu_{0.1}O_4$	-24	5. 9	4. 3

## [0273] [表111]

Sm <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	5. 0	4. 1
Sm <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-21	7. 0	3. 9
Sm <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-30	4. 9	4. 0
Sm <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-20	5. 0	3. 8
Sm <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-20	5. 2	4. 0
Sm <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-21	7. 0	3. 9
Sm <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-23	8. 1	3. 6
Sm <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-18	6. 9	3.8
Sm <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-28	6. 7	3. 7
Sm <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-19	7. 2	4. 0
Sm <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-24	6. 9	3. 9
Sm <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-25	5. 9	3. 6
Sm <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-16	6. 3	4. 1
Sm <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-20	7. 0	3. 9
Sm <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	7. 1	4. 6
$Sm_{1.8}Bi_{0.2}Ni_{0.9}Ti_{0.1}O_4$	-23	7. 0	4. 0
Sm <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-26	6. 8	4. 7
$Sm_{1.8}Bi_{0.2}Ni_{0.9}Cr_{0.1}O_4$	-28	6. 9	4. 2
$Sm_{1.8}Bi_{0.2}Ni_{0.9}Mn_{0.1}O_4$	-19	6. 7	4. 3
Sm <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-21	7. 1	4. 9
Sm <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	5. 8	3. 9
$Sm_{1.8}Bi_{0.2}Ni_{0.9}Cu_{0.1}O_4$	-24	6. 3	4. 2
$Sm_{1.8}Bi_{0.2}Ni_{0.9}Mo_{0.1}O_4$	-21	7. 1	4. 0
$Sm_{1.8}Bi_{0.2}Ni_{0.9}W_{0.1}O_4$	-29	6. 4	4. 7
$Sm_{1.8}Bi_{0.2}Ni_{0.9}Nb_{0.1}O_4$	-17	5. 9	4. 6
$Sm_{1.8}Bi_{0.2}Ni_{0.9}Ta_{0.1}O_4$	-18	6. 4	4. 5
Eu <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	7. 0	4. 7
Eu <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-21	6. 8	4. 8
Eu <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-30	7. 1	4. 1
Eu <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-29	6. 8	3. 8
Eu <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-30	5. 9	4. 0
Eu <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-28	<b>6.</b> 5	4. 3
Eu <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-27	7. 0	4. 2
Eu <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-25	6. 8	4. 3

[0274] [表112]

Eu <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-18	5. 0	4. 5
Eu <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	7.0	4. 6
Eu <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-10	4. 9	4. 7
$Eu_{1.8}K_{0.2}Ni_{0.9}Ti_{0.1}O_4$	-20	6. 0	4.9
Eu <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-19	5. 2	4. 7
Eu <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-17	7.0	4.6
Eu <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-23	8. 1	4. 6
Eu <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	6. 9	4.5
Eu <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-18	6. 7	4. 2
Eu <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-20	7. 2	4. 7
Eu <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-21	6. 9	4. 8
Eu <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-21	5. 9	4. 1
Eu <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	6. 3	3. 8
Eu <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-18	7. 0	4. 0
$Eu_{1.8}Sr_{0.2}Ni_{0.9}Ti_{0.1}O_4$	-24	7.3	4. 2
Eu <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-28	7. 0	4. 5
Eu <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-19	6. 8	4. 3
Eu <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-20	6. 9	4. 1
Eu <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-26	6. 7	3.9
Eu <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-23	7. 1	4. 0
Eu <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	5. 8	3.8
$\mathrm{Eu_{1.8}Sr_{0.2}Ni_{0.9}Mo_{0.1}O_4}$	-19	6. 3	3. 7
$\mathrm{Eu_{1.8}Sr_{0.2}Ni_{0.9}W_{0.1}O_4}$	-17	7. 1	4. 0
$Eu_{1.8}Sr_{0.2}Ni_{0.9}Nb_{0.1}O_4$	-20	6. 4	3. 9
$Eu_{1.8}Sr_{0.2}Ni_{0.9}Ta_{0.1}O_4$	-22	5. 9	3. 6
			Ī
$Eu_{1.8}Ca_{0.2}Ni_{0.9}Ti_{0.1}O_4$	-21	7. 1	3.9
$Eu_{1.8}Ca_{0.2}Ni_{0.9}V_{0.1}O_4$	-23	7. 0	4. 6
$Eu_{1.8}Ca_{0.2}Ni_{0.9}Cr_{0.1}O_4$	-18	6.8	4. 3
$Eu_{1.8}Ca_{0.2}Ni_{0.9}Mn_{0.1}O_4$	-28	7. 1	4. 0
$Eu_{1.8}Ca_{0.2}Ni_{0.9}Fe_{0.1}O_4$	-19	6. 8	4. 7
$\mathrm{Eu_{1.8}Ca_{0.2}Ni_{0.9}Co_{0.1}O_{4}}$	-24	5. 9	4. 2
$Eu_{1.8}Ca_{0.2}Ni_{0.9}Cu_{0.1}O_4$	-25	6. 5	4. 3
$Eu_{1.8}Ca_{0.2}Ni_{0.9}Mo_{0.1}O_4$	-16	7. 0	4. 9
Eu <sub>1,8</sub> Ca <sub>0,2</sub> Ni <sub>0,9</sub> W <sub>0,1</sub> O <sub>4</sub>	-20	6. 8	3. 9

# [0275] [表113]

Eu <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	5. 8	4. 2
Eu <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-24	6. 3	4. 0
Eu <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-26	6. 4	4. 6
Eu <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-28	5. 9	4. 5
Eu <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-19	6. 4	4. 2
Eu <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-21	7. 1	4. 7
Eu <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	7. 0	4. 8
Eu <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-24	6. 8	4. 1
Eu <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-21	7. 1	3. 8
Eu <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-29	6. 8	4.0
Eu <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-17	5. 9	4. 6
Eu <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-18	6. 5	4. 2
Eu <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-24	7. 0	4. 5
Gd <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-21	7. 0	4. 2
Gd <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-27	4. 9	4. 1
$Gd_{1.8}Na_{0.2}Ni_{0.9}Cr_{0.1}O_4$	-25	5. 0	3. 9
Gd <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-30	6. 0	4. 0
Gd <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-28	5. 2	3. 8
Gd <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-24	7. 0	3. 7
Gd <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-25	8. 1	4. 0
Gd <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-16	6. 9	3. 9
$Gd_{1.8}Na_{0.2}Ni_{0.9}W_{0.1}O_4$	-20	6. 7	3.6
Gd <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	7. 2	4. 1
$Gd_{1.8}Na_{0.2}Ni_{0.9}Ta_{0.1}O_4$	-24	6. 9	3. 9
$Gd_{1.8}K_{0.2}Ni_{0.9}Ti_{0.1}O_4$	-26	6. 3	4.3
$Gd_{1.8}K_{0.2}Ni_{0.9}V_{0.1}O_4$	-28	7. 0	4.0
$Gd_{1.8}K_{0.2}Ni_{0.9}Cr_{0.1}O_4$	-19	7. 1	4. 7
$Gd_{1.8}K_{0.2}Ni_{0.9}Mn_{0.1}O_4$	-21	7. 3	4. 4
$Gd_{1.8}K_{0.2}Ni_{0.9}Fe_{0.1}O_4$	-22	7. 0	4.9
$Gd_{1.8}K_{0.2}Ni_{0.9}Co_{0.1}O_{4}$	-24	6. 8	4.7
$Gd_{1.8}K_{0.2}Ni_{0.9}Cu_{0.1}O_{4}$	-21	5. 2	4.6
$Gd_{1.8}K_{0.2}Ni_{0.9}Mo_{0.1}O_{4}$	-29	7. 0	4.6
$Gd_{1.8}K_{0.2}Ni_{0.9}W_{0.1}O_4$	-17	8. 1	4.5
Gd <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-18	6. 9	4. 2

[0276] [表114]

Gd <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-24	6. 7	4. 7
Gd <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-21	6.0	
Gd <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-21 -27	6.9	4.1
Gd <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>		5. 9	3.8
	-25	6. 3	4. 0
Gd <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-30	7.0	4. 6
Gd <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-28	7. 1	4. 2
Gd <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-27	7.3	4. 5
Gd <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-25	7.0	4. 3
Gd <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-18	6.8	4. 1
$Gd_{1.8}Sr_{0.2}Ni_{0.9}W_{0.1}O_4$	-22	6. 9	3. 9
Gd <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-10	6. 7	4. 0
Gd <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-26	7. 1	3.8
Gd <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-24	7. 1	4.0
Gd <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	6.8	4. 0
Gd <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-21		3. 9
Gd <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	1	5. 9	4. 1
Gd <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-27	6. 5	3.8
	-25	7. 0	4. 0
Gd <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-30	6.8	4. 6
Gd <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-28	5. 0	4. 2
Gd <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-27	7. 0	4. 5
Gd <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-25	4. 9	4. 3
Gd <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-18	5. 0	4. 2
Gd <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	6. 0	4. 1
Gd <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-26	7. 0	4. 0
Gd <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-20	8. 1	3. 8
Gd <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-19	6. 9	3. 7
Gd <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-17	6. 7	4. 0
Gd <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-23	7. 2	3. 9
Gd <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	6, 9	3. 6
Gd <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-18	5. 9	4. 1
Gd <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-20	6. 3	3. 9
Gd <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-21	7. 0	4. 6
Gd <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-21	7. 1	4. 3
Gd <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	7. 3	4. 0
1.00.20.90.1-4			1. 0

# [0277] [表115]

Dy <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-25	6. 8	4. 4
Dy <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-24	6. 9	4. 9
Dy <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-28	6. 7	4. 7
Dy <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-19	7. 1	4. 6
Dy <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-20	5. 8	4. 6
Dy <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-26	6. 3	4. 5
Dy <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-23	7. 1	4. 2
Dy <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	6. 4	4. 7
Dy <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-19	5. 9	4.8
Dy <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-17	6. 4	4. 1
Dy <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-20	7. 1	3.8
Dy <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-20	6.8	4. 6
Dy <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-21	7. 1	4. 2
Dy <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-23	6.8	4. 5
Dy <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-18	5. 9	4. 3
Dy <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-28	6. 5	4. 1
Dy <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-19	7. 0	3. 9
Dy <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-24	6.8	4. 0
Dy <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-25	5. 8	3. 8
Dy <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-16	6. 3	3. 7
Dy <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-20	7. 1	4. 0
Dy <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	6. 4	3. 9
•			
Dy <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-23	6. 4	3. 8
Dy <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-26	7. 1	3. 7
Dy <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-28 .	7. 0	4. 0
Dy <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-19	6.8	3. 9
Dy <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-21	7. 1	3. 6
Dy <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	6. 8	4. 1
Dy <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-24	5. 9	3. 9
Dy <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-21	6. 5	4.6
Dy <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-29	7.0	4. 3
Dy <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-17	5.0	4. 0
Dy <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-18	7. 0	4. 7

# [0278] [表116]

$Dy_{1.8}Ca_{0.2}Ni_{0.9}Ti_{0.1}O_4$	-22	5. 0	4. 3
$Dy_{1.8}Ca_{0.2}Ni_{0.9}V_{0.1}O_4$	-21	6.0	4. 9
Dy <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-27	5. 2	3. 9
Dy <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-21	7.0	4. 2
Dy <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-23	8. 1	4. 0
Dy <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-19	6. 9	4. 7
Dy <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-23	6. 7	4. 6
Dy <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-24	7. 2	4. 5
Dy <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-25	6. 9	4. 2
Dy <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-16	5. 9	4. 7
$Dy_{1.8}Ca_{0.2}Ni_{0.9}Ta_{0.1}O_4$	-20	6. 3	4.8
$Dy_{1.8}Bi_{0.2}Ni_{0.9}Ti_{0.1}O_4$	-22	7. 1	3. 8
$Dy_{1.8}Bi_{0.2}Ni_{0.9}V_{0.1}O_4$	-10	7. 3	4. 0
$Dy_{1.8}Bi_{0.2}Ni_{0.9}Cr_{0.1}O_4$	-26	7. 0	4. 3
$Dy_{1.8}Bi_{0.2}Ni_{0.9}Mn_{0.1}O_4$	-20	7. 1	4. 2
$Dy_{1.8}Bi_{0.2}Ni_{0.9}Fe_{0.1}O_4$	-19	6. 4	4. 3
Dy <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-17	5. 9	4. 5
$Dy_{1.8}Bi_{0.2}Ni_{0.9}Cu_{0.1}O_4$	-23	6. 4	4. 6
$Dy_{1.8}Bi_{0.2}Ni_{0.9}Mo_{0.1}O_4$	-22	7. 1	4. 7
$Dy_{1.8}Bi_{0.2}Ni_{0.9}W_{0.1}O_4$	-18	7. 0	4. 4
Dy <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-20	6.8	4.9
Dy <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-21	7. 1	4. 7
Ho <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	5. 9	4.6
Ho <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-18	5. 0	4. 5
Ho <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-25	7. 0	4. 2
Ho <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-24	4. 9	4. 7
Ho <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-28	5. 0	4. 8
Ho <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-19	6. 0	4. 1
Ho <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-20	5. 2	3. 8
Ho <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-26	7. 0	4.0
Ho <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-23	8. 1	4.6
Ho <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	6. 9	4. 2
Ho <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-19	6. 7	4. 5
Ho <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-20	6. 9	4. 1

# [0279] [表117]

Ho <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	5. 9	3. 9
Ho <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-20	6. 3	4.0
Ho <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-21	7. 0	3.8
Ho <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-23	7. 1	3. 7
Ho <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-18	7. 3	4. 0
$\text{Ho}_{1.8}\text{K}_{0.2}\text{Ni}_{0.9}\text{Cu}_{0.1}\text{O}_4$	-28	7. 0	3. 9
$Ho_{1.8}K_{0.2}Ni_{0.9}Mo_{0.1}O_4$	-19	6.8	3. 6
Ho <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-24	6. 9	4. 1
Ho <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-25	6. 7	3. 9
$\text{Ho}_{1.8}\text{K}_{0.2}\text{Ni}_{0.9}\text{Ta}_{0.1}\text{O}_4$	-16	7. 1	4.6
Ho <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	6. 3	4. 0
Ho <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-24	7. 1	4. 7
Ho <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-23	6. 4	4. 2
$\text{Ho}_{1.8}\text{Sr}_{0.2}\text{Ni}_{0.9}\text{Mn}_{0.1}\text{O}_4$	-26	5. 9	4. 3
$Ho_{1.8}Sr_{0.2}Ni_{0.9}Fe_{0.1}O_4$	-28	6. 4	4. 9
$Ho_{1.8}Sr_{0.2}Ni_{0.9}Co_{0.1}O_4$	-19	7. 1	4. 0
Ho <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-21	7. 0	3. 8
$\text{Ho}_{1.8}\text{Sr}_{0.2}\text{Ni}_{0.9}\text{Mo}_{0.1}\text{O}_4$	-22	6.8	3. 7
$\text{Ho}_{1.8}\text{Sr}_{0.2}\text{Ni}_{0.9}\text{W}_{0.1}\text{O}_4$	-24	7. 1	4. 0
$\text{Ho}_{1.8}\text{Sr}_{0.2}\text{Ni}_{0.9}\text{Nb}_{0.1}\text{O}_4$	-21	6.8	3. 9
Ho <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-29	5. 9	4. 1
;			
Ho <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-18	7. 0	4.0
Ho <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-24	6.8	4.6
Ho <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	5. 0	4. 2
Ho <sub>1,8</sub> Ca <sub>0,2</sub> Ni <sub>0,9</sub> Mn <sub>0,1</sub> O <sub>4</sub>	-21	7. 0	4. 5
Ho <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-30	4. 9	4.3
Ho <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-20	5. 0	4.2
Ho <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	6. 0	4. 1
Ho <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-20	5. 2	3. 9
Ho <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-21	7. 0	4.0
Ho <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-23	8. 1	3.8
Ho <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-18	6. 9	3. 7
Ho <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-19	7. 2	3. 9
Ho <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-24	6. 9	3. 6

# [0280] [表118]

Ho <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-25	5. 9	4. 1
$\text{Ho}_{1.8}\text{Bi}_{0.2}\text{Ni}_{0.9}\text{Mn}_{0.1}\text{O}_4$	-16	6. 3	3. 9
Ho <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-20	7. 0	4. 6
Ho <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	7. 1	4.3
Ho <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-24	7. 3	4. 0
Ho <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-23	7. 0	4. 7
$\text{Ho}_{1.8}\text{Bi}_{0.2}\text{Ni}_{0.9}\text{W}_{0.1}\text{O}_4$	-26	6.8	4. 4
Ho <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-28	6. 9	4. 9
Ho <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-19	6. 7	4. 7
$\text{Er}_{1.8}\text{Na}_{0.2}\text{Ni}_{0.9}\text{Ti}_{0.1}\text{O}_4$	-22	5. 8	4. 6
Er <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-24	6. 3	4. 5
$\text{Er}_{1.8}\text{Na}_{0.2}\text{Ni}_{0.9}\text{Cr}_{0.1}\text{O}_4$	-21	7. 1	4. 2
Er <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-29	6. 4	4. 7
Er <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-17	5. 9	4.8
Er <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-18	6. 4	4. 1
Er <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-24	7. 1	3.8
Er <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	7. 0	4. 0
Er <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-21	6.8	4. 6
Er <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-30	7. 1	4. 2
Er <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-29	6.8	4. 5
$Er_{1.8}K_{0.2}Ni_{0.9}Ti_{0.1}O_4$	-28	6. 5	4. 1
$\text{Er}_{1.8}\text{K}_{0.2}\text{Ni}_{0.9}\text{V}_{0.1}\text{O}_4$	-27	7. 0	3. 9
$\text{Er}_{1.8}\text{K}_{0.2}\text{Ni}_{0.9}\text{Cr}_{0.1}\text{O}_{4}$	-25	6.8	4. 0
$Er_{1.8}K_{0.2}Ni_{0.9}Mn_{0.1}O_4$	-18	5. 8	3.8
$Er_{1.8}K_{0.2}Ni_{0.9}Fe_{0.1}O_4$	-22	6. 3	3. 7
$Er_{1.8}K_{0.2}Ni_{0.9}Co_{0.1}O_4$	<b>-10</b>	7. 1	4.0
Er <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-26	6. 4	3. 9
$Er_{1.8}K_{0.2}Ni_{0.9}Mo_{0.1}O_4$	-20	5. 9	3.6
$\text{Er}_{1.8}\text{K}_{0.2}\text{Ni}_{0.9}\text{W}_{0.1}\text{O}_4$	-19	6. 4	3.8
$\text{Er}_{1.8}\text{K}_{0.2}\text{Ni}_{0.9}\text{Nb}_{0.1}\text{O}_4$	-17	7. 1	3. 7
Er <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-23	7. 0	4.0
Er <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-18	7. 1	3. 6
Er <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-20	6.8	4. 1
Er <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-21	5. 9	3. 9

# [0281] [表119]

$\mathrm{Er_{1.8}Sr_{0.2}Ni_{0.9}Mn_{0.1}O_4}$	-21	6. 5	4. 6
$\mathrm{Er_{1.8}Sr_{0.2}Ni_{0.9}Fe_{0.1}O_4}$	-22	7. 0	4. 3
Er <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-18	5.0	4. 0
Er <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-25	7.0	4. 7
$\text{Er}_{1.8}\text{Sr}_{0.2}\text{Ni}_{0.9}\text{Mo}_{0.1}\text{O}_4$	-24	4. 9	4. 2
$\text{Er}_{1.8}\text{Sr}_{0.2}\text{Ni}_{0.9}\text{W}_{0.1}\text{O}_4$	-28	5. 0	4. 3
$\mathrm{Er_{1.8}Sr_{0.2}Ni_{0.9}Nb_{0.1}O_4}$	-19	6. 0	4. 9
$\mathrm{Er_{1.8}Sr_{0.2}Ni_{0.9}Ta_{0.1}O_{4}}$	-20	5. 2	3. 9
Er <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-23	8. 1	4. 0
Er <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	6. 9	4. 7
Er <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-19	6. 7	4. 6
$\text{Er}_{1.8}\text{Ca}_{0.2}\text{Ni}_{0.9}\text{Mn}_{0.1}\text{O}_4$	-17	7. 2	4. 5
Er <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-20	6. 9	4. 2
Er <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	5. 9	4. 7
Er <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-20	6. 3	4.8
Er <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-21	7. 0	4. 1
$\text{Er}_{1.8}\text{Ca}_{0.2}\text{Ni}_{0.9}\text{W}_{0.1}\text{O}_{4}$	-23	7. 1	3. 8
Er <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-18	7. 3	4. 0
Er <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-28	7. 0	4. 3
Er <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-24	5. 2	4. 3
$\text{Er}_{1.8}\text{Bi}_{0.2}\text{Ni}_{0.9}\text{V}_{0.1}\text{O}_{4}$	-25	7. 0	4.5
Er <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-16	8. 1	4.6
Er <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-20	6. 9	4. 7
Er <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	6. 7	4. 4
$\text{Er}_{1.8} \text{Bi}_{0.2} \text{Ni}_{0.9} \text{Co}_{0.1} \text{O}_4$	-24	7. 2	4. 9
Er <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-23	6. 9	4. 7
Er <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-26	5. 9	4. 6
$\mathrm{Er}_{1.8}\mathrm{Bi}_{0.2}\mathrm{Ni}_{0.9}\mathrm{W}_{0.1}\mathrm{O}_4$	-28	6. 3	4. 6
Er <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-19	7. 0	4.5
$\mathrm{Er_{1.8}Bi_{0.2}Ni_{0.9}Ta_{0.1}O_{4}}$	-21	7. 1	4. 2
$Yb_{1,8}Na_{0,2}Ni_{0,9}Ti_{0,1}O_4$	-24	7. 0	4.8
Yb <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-21	6. 8	4. 1
Yb <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-29	6. 9	3.8
Yb <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-17	6. 7	4.0

# [0282] [表120]

Yb <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-18	7. 1	4. 6
Yb <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-24	5. 9	4. 2
Yb <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	6. 4	4. 5
Yb <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-21	7. 1	4. 3
Yb <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-27	7. 0	4. 1
Yb <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-25	6.8	3. 9
Yb <sub>1.8</sub> Na <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-30	7. 1	4. 0
$Yb_{1.8}K_{0.2}Ni_{0.9}Ti_{0.1}O_4$	-24	5. 9	3. 7
Yb <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-25	6. 5	4. 0
Yb <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-16	7. 0	3. 9
Yb <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-20	6. 8	3. 6
Yb <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	5. 0	4. 1
Yb <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-24	7. 0	3. 9
Yb <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-23	4. 9	4. 6
Yb <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-26	5. 0	4. 3
$Yb_{1.8}K_{0.2}Ni_{0.9}W_{0.1}O_4$	-28	6. 0	4. 0
Yb <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-19	5. 2	4. 7
Yb <sub>1.8</sub> K <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-21	7.0	4. 2
Yb <sub>1,8</sub> Sr <sub>0,2</sub> Ni <sub>0,9</sub> Ti <sub>0,1</sub> O <sub>4</sub>	-24	6. 9	4. 6
$Yb_{1.8}Sr_{0.2}Ni_{0.9}V_{0.1}O_4$	-21	6. 7	4. 5
$Yb_{1.8}Sr_{0.2}Ni_{0.9}Cr_{0.1}O_4$	-29	7. 2	4. 2
$Yb_{1.8}Sr_{0.2}Ni_{0.9}Mn_{0.1}O_4$	-17	6. 9	4. 7
$Yb_{1.8}Sr_{0.2}Ni_{0.9}Fe_{0.1}O_4$	-18	5. 9	4. 8
Yb <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-24	6. 3	<b>4.</b> 1
Yb <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	7. 0	3. 8
$Yb_{1.8}Sr_{0.2}Ni_{0.9}Mo_{0.1}O_4$	-21	7. 1	4. 0
$Yb_{1.8}Sr_{0.2}Ni_{0.9}W_{0.1}O_4$	-27	7. 3	4. 6
Yb <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-25	7. 0	4. 2
Yb <sub>1.8</sub> Sr <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-30	6. 8	4. 5
$Yb_{1.8}Ca_{0.2}Ni_{0.9}Ti_{0.1}O_4$	-27	6. 7	4. 1
Yb <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-25	7. 1	3. 9
Yb <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-18	5. 8	4. 0
Yb <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mn <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	6. 3	3. 8
Yb <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-10	7. 1	3. 7

### [0283] [表121]

$Yb_{1.8}Ca_{0.2}Ni_{0.9}Co_{0.1}O_4$	-26	6. 4	4. 0
Yb <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	5. 9	3. 9
Yb <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-18	6. 4	3. 6
Yb <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-25	7. 1	3. 8
Yb <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-24	7.0	3. 7
Yb <sub>1.8</sub> Ca <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-28	6.8	4.0
Yb <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ti <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-20	6.8	3. 6
Yb <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> V <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-26	5. 9	4. 1
Yb <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cr <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-23	6. 5	3. 9
$Yb_{1.8}Bi_{0.2}Ni_{0.9}Mn_{0.1}O_4$	-22	7.0	4. 6
Yb <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-19	6.8	4. 3
Yb <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Co <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-17	5.8	4.0
Yb <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Cu <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-20	6. 3	4. 7
Yb <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Mo <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-22	7. 1	4. 2
Yb <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> W <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-20	6. 4	4.3
Yb <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Nb <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-21	5. 9	4. 9
Yb <sub>1.8</sub> Bi <sub>0.2</sub> Ni <sub>0.9</sub> Ta <sub>0.1</sub> O <sub>4</sub>	-23	6. 4	3. 9

[0284] 以上の結果から明らかなように、表75~表121に示された各酸化物は、n型熱電変換材料として優れた特性を有し、導電性も良好である。従って、上記各実施例におけるn型熱電変換材料に代えて、これらの酸化物を用いる場合にも、良好な熱電発電性能が発揮されるものと考えられる。

### 請求の範囲

- [1] 電気絶縁性基板上に形成されたp型熱電変換材料の薄膜とn型熱電変換材料の薄膜を電気的に接続してなる熱電変換素子であって、
  - (i)p型熱電変換材料が、
  - 一般式(1):  $Ca_a A_b^1 Co_c A_d^2 O_c$  (式中、 $A^1$ は、Na、K、Li、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Ni、Cu、Zn、Pb、Sr、Ba、Al、Bi、 $Yおよびランタノイドからなる群から選択される一種又は二種以上の元素であり、<math>A^2$ は、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Ni、Cu、Ag、Mo、W、Nb及びTaからなる群から選択される一種又は二種以上の元素であり、 $2.2 \le a \le 3.6$ ;  $0 \le b \le 0.8$ ;  $2.0 \le c \le 4.5$ ;  $0 \le d \le 2.0$ ;  $8 \le e \le 10$  である。)で表される複合酸化物、及び
  - 一般式(2): Bi Pb  $M^1$  Co  $M^2$  O (式中、 $M^1$ は、Na、K、Li、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Ni、Cu、Zn、Pb、Ca、Sr、Ba、Al、Yおよびランタノイドからなる群から選択される一種又は二種以上の元素であり、 $M^2$ は、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Ni、Cu、Ag、Mo、W、Nb及びTaからなる群から選択される一種又は二種以上の元素であり、 $1.8 \le f \le 2.2; 0 \le g \le 0.4; 1.8 \le h \le 2.2; 1.6 \le i \le 2.2; 0 \le j \le 0.5; 8 \le k \le 10$ である。)で表される複合酸化物からなる群から選ばれた少なくとも一種の酸化物であり、
  - (ii)n型熱電変換材料が、
  - 一般式(3):  $\operatorname{Ln}_{m} \operatorname{R}^{1} \operatorname{Ni}_{n} \operatorname{R}^{2} \operatorname{O}_{q}$  (式中、 $\operatorname{Ln}$ はランタノイドから選択される一種又は二種以上の元素であり、 $\operatorname{R}^{1}$ は、 $\operatorname{Na}$ 、 $\operatorname{K}$ 、 $\operatorname{Sr}$ 、 $\operatorname{Ca}$ 及びBiからなる群から選択される一種又は二種以上の元素であり、 $\operatorname{R}^{2}$ は、 $\operatorname{Ti}$ 、 $\operatorname{V}$ 、 $\operatorname{Cr}$ 、 $\operatorname{Mn}$ 、 $\operatorname{Fe}$ 、 $\operatorname{Co}$ 、 $\operatorname{Cu}$ 、 $\operatorname{Mo}$ 、 $\operatorname{W}$  、 $\operatorname{Nb}$ 及びTaからなる群から選択される一種又は二種以上の元素であり、 $0.5 \leq \operatorname{m} \leq 1.7$ ;  $0 \leq \operatorname{n} \leq 0.5$ ;  $0.5 \leq \operatorname{p} \leq 1.2$ ;  $0 \leq \operatorname{q} \leq 0.5$ ;  $2.7 \leq \operatorname{r} \leq 3.3$ である。)で表される複合酸化物、
  - 一般式(4):  $(\operatorname{Ln}_{s}R^3)_2\operatorname{Ni}_uR^4\operatorname{O}_w$ (式中、 $\operatorname{Ln}$ はランタノイドから選択される一種又は二種以上の元素であり、 $R^3$ は、 $\operatorname{Na}_s$ K、 $\operatorname{Sr}_s$ Ca及びBiからなる群から選択される一種又は二種以上の元素であり、 $R^4$ は、 $\operatorname{Ti}_s$ V、 $\operatorname{Cr}_s$ Mn、 $\operatorname{Fe}_s$ Co、 $\operatorname{Cu}_s$ Mo、W、 $\operatorname{Nb}$ 及びTaからなる群から選択される一種又は二種以上の元素であり、 $0.5 \le s \le 1.2$ ;  $0 \le t \le 0.5$ ;  $0.5 \le u \le 1.2$ ;  $0 \le v \le 0.5$ ;  $3.6 \le w \le 4.4$ である。)で表される複合酸化物、
  - 一般式(5): $A_{x} Zn_{y} O_{z}$ (式中、AはGa又はAlであり、 $0 \le x \le 0.1$ ; $0.9 \le y \le 1$ ; $0.9 \le z \le 1.1$ である。) で表される複合酸化物、及び

一般式(6): Sn  $\lim_{xx} \sup_{yy} O_{zz}$  (式中、 $0 \le xx \le 1$ ;  $0 \le yy \le 2$ ;  $1.9 \le zz \le 3$  である。) で表される複合酸化物

からなる群から選ばれた少なくとも一種の酸化物である、 ことを特徴とする熱電変換素子。

[2] p型熱電変換材料が、一般式:  $Ca_a A_b^1 Co_a O_a$ (式中、 $A^1$ は、Na、K、Li、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Ni、Cu、Zn、Pb、Sr、Ba、Al、Bi、 $Y及びランタノイドからなる群から選択される一種又は二種以上の元素であり、<math>2.2 \le a \le 3.6$ ;  $0 \le b \le 0.8$ ;  $8 \le e \le 10$ である。)で表される複合酸化物、及び一般式:  $Bi_f Pb_g M_h^1 Co_g O_k$ (式中、 $M^1$ は、Sr、Ca及びBaからなる群から選択される一種又は二種以上の元素であり、 $1.8 \le f \le 2.2$ ;  $0 \le g \le 0.4$ ;  $1.8 \le h \le 2.2$ ;  $8 \le k \le 10$ である。)で表される複合酸化物からなる群から選ばれた少なくとも一種の酸化物であり、


n型熱電変換材料が、一般式:  $Ln_m R^1_n NiO_r$ (式中、Lnはランタノイド元素であり、 $R^1$ は、Na、K、Sr、Ca及びBiからなる群から選択される一種又は二種以上の元素であり、 $0.5 \le m \le 1.2$ ;  $0 \le n \le 0.5$ ;  $2.7 \le r \le 3.3$ である。)で表される複合酸化物、一般式: ( $Ln_s R^3_t)_2 NiO_w$ (式中、Lnはランタノイド元素であり、 $R^3$ は、Na、K、Sr、Ca及びBi からなる群から選択される一種又は二種以上の元素であり、 $0.5 \le s \le 1.2$ ;  $0 \le t \le 0.5$ ;  $3.6 \le w \le 4.4$ である。)で表される複合酸化物、及び一般式: $Ln_s R^5_y Ni_p R^6_q$ ,  $O_r$ (式中、Lnは、ランタノイド元素であり、 $R^5$ は、Na、K、Sr、Ca、Bi及びNdからなる群から選択される少なくとも一種の元素であり、 $R^6$ は、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co及びCuからなる群から選択さら選択される少なくとも一種の元素であり、 $0.5 \le x \le 1.2$ ;  $0 \le y \le 0.5$ ;  $0.5 \le p \le 1.2$ ;  $0.01 \le q' \le 0.5$ ;  $2.8 \le r' \le 3.2$ である。)で表される複合酸化物からなる群から選ばれた少なくとも一種の酸化物である

請求項1に記載の熱電変換素子。

[3] p型熱電変換材料の薄膜とn型熱電変換材料の薄膜を電気的に接続する方法が、p型熱電変換材料薄膜の一端とn型熱電変換材料薄膜の一端を直接接触させる方法、p型熱電変換材料薄膜の一端とn型熱電変換材料薄膜の一端を導電性材料を介して接触させる方法、又はp型熱電変換材料薄膜の一端とn型熱電変換材料薄膜の一端を直接接触させ、該接触部分を導電性材料で被覆する方法である


- 請求項1に記載の熱電変換素子。
- [4] p型熱電変換材料の薄膜とn型熱電変換材料の薄膜が、電気絶縁性基板の同一面 又は異なる面に形成されたものである請求項1に記載の熱電変換材料。
- [5] 電気絶縁性基板が、プラスチック材料からなる基板である請求項1に記載の熱電変換材料。
- [6] 293K〜1073Kの温度範囲において、熱起電力が60 μ V/K以上である請求項1 に記載の熱電変換素子。
- [7] 293K〜1073Kの温度範囲において、電気抵抗が1KΩ以下である請求項1に記載の熱電変換素子。
- [8] 請求項1に記載された熱電変換素子を複数個用い、一個の熱電変換素子のp型熱電変換材料の未接合の端部を、他の熱電変換素子のn型熱電変換材料の未接合の端部に接続する方法で複数の熱電変換素子を直列に接続してなる熱電変換モジュール。
- [9] 請求項8に記載の熱電発電モジュールの一端を高温部に配置し、他端を低温部に配置することを特徴とする熱電変換方法。




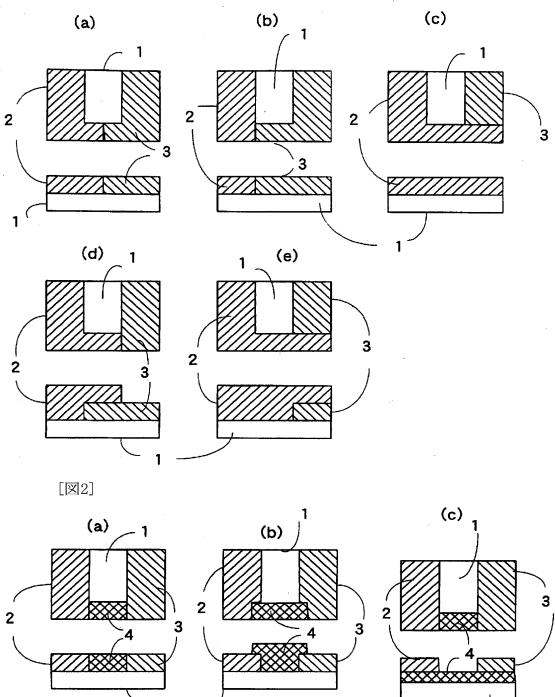


WO 2005/093864 PCT/JP2005/005133

[図3]

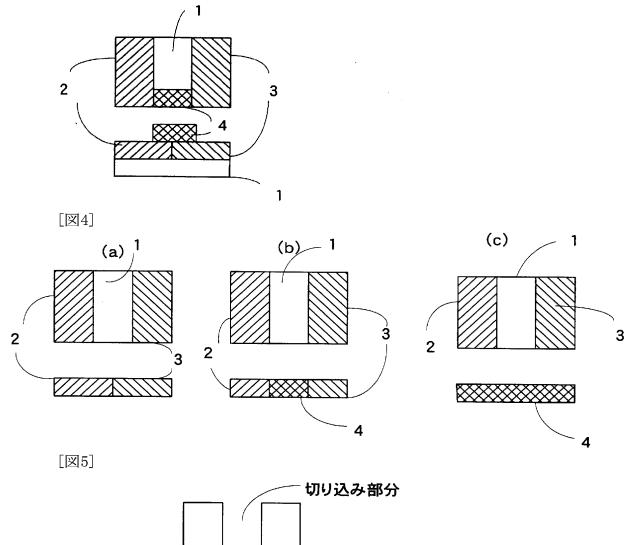


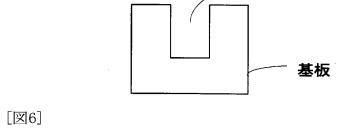

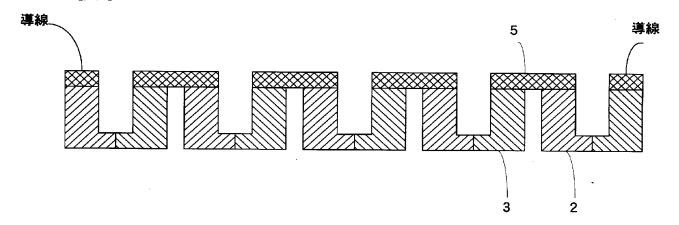


3/5

[図7]

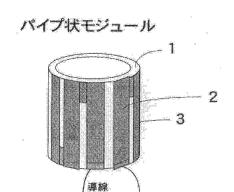


バイブ状モジュール

[図8]

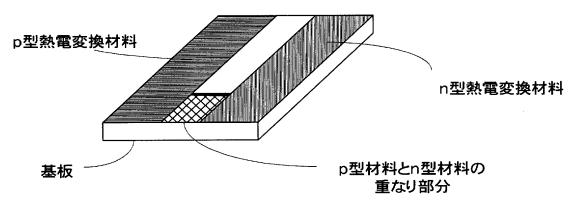


[図9]

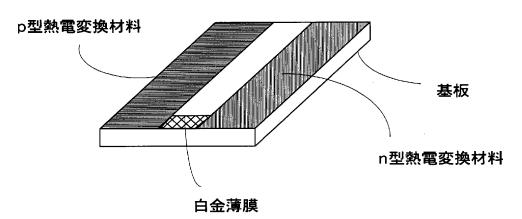


WO 2005/093864 PCT/JP2005/005133

4/5


[図10]

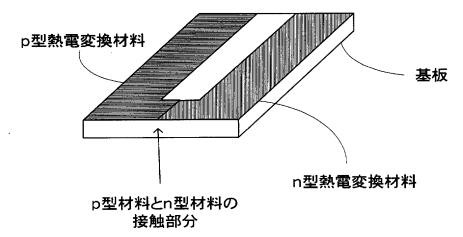

[図11]

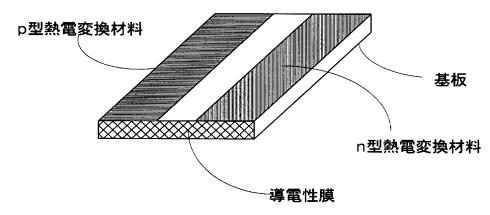


[図12]

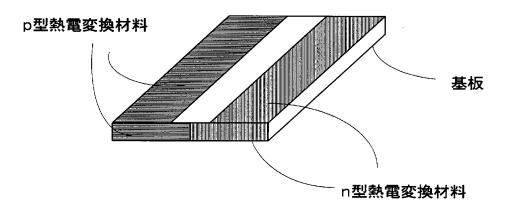


5/5

[図13]

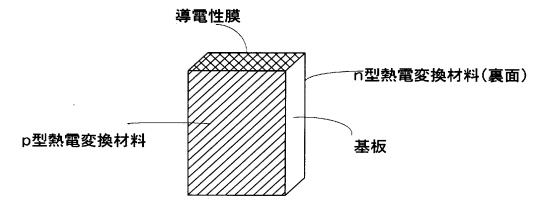

[図14]

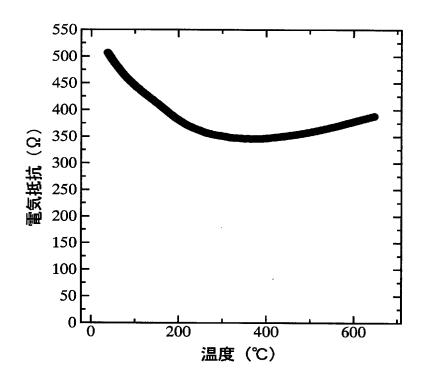

#### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2005/005133

			PCT/JP2	005/005133		
A. CLASSIFIC Int.Cl <sup>7</sup>	CATION OF SUBJECT MATTER H01L35/22, C04B35/495, 35/50,	H01L35/32, 3	35/34, H02N	J11/00		
According to Inte	ernational Patent Classification (IPC) or to both national	l classification and IPC				
B. FIELDS SE						
Minimum docum Int.Cl <sup>7</sup>	Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  Int.Cl <sup>7</sup> H01L35/22, C04B35/495, 35/50, H01L35/32, 35/34, H02N11/00					
Jitsuyo Kokai Ji	tsuyo Shinan Koho 1971-2005 To	tsuyo Shinan Tor roku Jitsuyo Shi	roku Koho inan Koho	1996-2005 1994-2005		
Electronic data b	ase consulted during the international search (name of d	iata base and, where pra	acticable, search te	rms used)		
C. DOCUMEN	ITS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where ap		nt passages	Relevant to claim No.		
Y	JP 2003-324220 A (Toyota Moto 14 November, 2003 (14.11.03), Full text (Family: none)			1-9		
Y	JP 2003-133600 A (Kitakawa Kogyo Kabushiki 1-9 Kaisha), 09 May, 2003 (09.05.03), Full text (Family: none)					
Υ	JP 07-218348 A (Toppan Print: 18 August, 1995 (18.08.95), Full text (Family: none)	ing Co., Ltd.	),	1-9		
× Further do	cuments are listed in the continuation of Box C.	See patent fami	ly annex.			
"A" document de	gories of cited documents: efining the general state of the art which is not considered icular relevance	date and not in con		rnational filing date or priority tion but cited to understand		
"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date  "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive				laimed invention cannot be		
cited to esta	C" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is					
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family						
Date of the actual completion of the international search 14 April, 2005 (14.04.05)  Date of mailing of the international search report 10 May, 2005 (10.05.05)						
	g address of the ISA/ se Patent Office	Authorized officer				
Facsimile No.		Telephone No.				

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2005/005133

C (Continuation)	DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	./022003/003133
ì		D 1 // 12 DY
Category* Y	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passage  JP 03-295281 A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 26 December, 1991 (26.12.91), Full text (Family: none)	
Y	JP 2002-335021 A (Japan Aviation Electronics Industry Ltd.), 22 November, 2002 (22.11.02), Full text (Family: none)	1-9
Y	JP 2002-076447 A (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), 15 March, 2002 (15.03.02), Par. No. [0021] (Family: none)	1-9
У	JP 2003-306380 A (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), 28 October, 2003 (28.10.03), Claims (Family: none)	1-9
У	JP 2003-306381 A (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), 28 October, 2003 (28.10.03), Claims (Family: none)	1-9
У	JP 2003-282964 A (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), 03 October, 2003 (03.10.03), Claims & WO 2003/081686 A1	1-9
У	<pre>JP 2003-008086 A (Idemitsu Kosan Co., Ltd.), 10 January, 2003 (10.01.03), Claims (Family: none)</pre>	1-9

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int.Cl.<sup>7</sup> H01L35/22, C04B35/495, 35/50, H01L35/32, 35/34, H02N11/00

### B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int.Cl.<sup>7</sup> H01L35/22, C04B35/495, 35/50, H01L35/32, 35/34, H02N11/00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-2005年

日本国実用新案登録公報

1996-2005年

日本国登録実用新案公報

1994-2005年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

し、			
引用文献の カテゴリー <b>*</b>	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
Y	JP 2003-324220 A (トヨタ自動車株式会社) 2003. 11.14,全文 (ファミリーなし)	1-9	
Y	JP 2003-133600 A (北川工業株式会社) 2003.05.09,全文 (ファミリーなし)	1 — 9	
Y	JP 07-218348 A(凸版印刷株式会社)1995.08.18, 全文 (ファミリーなし)	1-9	

#### ▼ C欄の続きにも文献が列挙されている。

「パテントファミリーに関する別紙を参照。

- \* 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用す る文献(理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願目前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

### 国際調査を完了した日 14.04.2005 国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 国際調査報告の発送日 10.5.2005 特許庁審査官(権限のある職員) 加藤 浩一 電話番号 03-3581-1101 内線 3462

C (続き). 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP 03-295281 A(松下電器産業株式会社)1991.12. 26,全文 (ファミリーなし)	1 - 9
Y	JP 2002-335021 A (日本航空電子工業株式会社) 200 2.11.22, 全文 (ファミリーなし)	1-9
Y	JP 2002-076447 A (独立行政法人産業技術総合研究所) 2002.03.15, 【0021】 (ファミリーなし)	1-9
Y	JP 2003-306380 A (独立行政法人産業技術総合研究所) 2003.10.28, 特許請求の範囲 (ファミリーなし)	1-9
Y	JP 2003-306381 A (独立行政法人産業技術総合研究所)         2003.10.28, 特許請求の範囲 (ファミリーなし)	1. — 9
Y	JP 2003-282964 A (独立行政法人産業技術総合研究所) 2003.10.03, 特許請求の範囲 & WO 2003/08 1686 A1	1 - 9
Y	JP 2003-008086 A (出光興産株式会社) 2003.01.   10, 特許請求の範囲 (ファミリーなし)	1-9
		:
·		
	•	
	,	
	,	
		,